

江西省猎鹰烟花制造有限公司

改扩建项目[在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围；将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C 级喷花类，C、D 级旋转类]

安全预评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二五年五月十三日

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围；将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

江西省猎鹰烟花制造有限公司

改扩建项目[在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围；将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C 级喷花类，C、D 级旋转类]

安全预评价报告

法定代表人：应宏

技术负责人：应宏

评价项目负责人：王建新

报告完成日期：二〇二五年五月十三日

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变)生产线, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果筒筒装制和2条组合烟花类产品全自动化生产线); 增加组合烟花类产品烟雾效果生产线, 对组合烟花类包装工序增加机械自动化配套设施, 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将新增产能调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限黑粉自产自用), A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花)、B级升空类(小礼花)、C、D级礼类(玩具造型、烟花型双喜口)、B、C级喷花类、C、D级旋转类] GAAP/2025/0182

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全预评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全预评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全预评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全预评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025 年 05 月 13 日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字[2017]178 号

- 一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
- 二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
- 三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
- 四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
- 五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
- 六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
- 七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
- 八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
- 九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

江西省猎鹰烟花制造有限公司

改扩建项目[在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围；将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类]

安全预评价报告

评 价 人 员

	姓 名	职业资格证 书号	从业信息 识别卡号	专业	电话号码	签 字
项目负责人	王建新	12000000001 00297	009826	爆炸 技术	13319551333	
项目组成员	王建新	12000000001 00297	009826	爆炸 技术	13319551333	
	姚 渊	11000000003 02052	018487	火炸 药	18679929942	
	朱 俊	S0110440001 10193002093	037984	安全 工程	18296557762	
	谢寒梅	S0110350001 10192001584	027089	电气	13870699406	
	黄伯扬	18000000003 00643	032737	化工 机械	18170048767	
报告编制人	王建新	12000000001 00297	009826	爆炸 技术	13319551333	
	朱 俊	S0110440001 10193002093	037984	安全 工程	18296557762	
报告审核人	郑 强	08000000001 01605	001851	爆炸 技术	13007211535	
过程控制负 责人	檀廷斌	16000000002 00717	029648	化工 工艺	18679638168	
技术负责人	应 宏	08000000001 01630	001630	电气	13979188388	

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

前 言

江西省猎鹰烟花制造有限公司成立于 2015 年 05 月 22 日，统一社会信用代码为 91360922MA35F3306T，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人柳洪根，注册资本叁仟万元整，住所位于江西省宜春市万载县双桥镇黄源村。安全生产许可证编号：（赣）YH 安许证字[2021]090328 号，主要负责人柳洪根，许可范围：产品类别：烟花类、烟火药生产；产品分级：A、B、C、D 级；产品分类：烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口）、C 级喷花类，C、D 级旋转类，有效期 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日。

2025 年 4 月 11 日经江西省应急管理厅办公室关于对烟花爆竹相关申请事项的复函，同意江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C 级喷花类，C、D 级旋转类。该项目由黑龙江龙维化学工程设计有限公司初步设计，其工程设计资质证书编号：A123009016，资质等级：化工石油医药行业（化学工程、石油及化工产品储运）专业甲级；市政行业（城镇燃气工程、燃力工程）专业甲级。委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 APJ-（赣）-002 对该项目进行预评价。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

依据《中华人民共和国安全生产法》、国家安全监管总局令第36号《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》及赣安监管花炮字[2016]45号《江西省安监局关于加强烟花爆竹建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知》的具体要求，必须对存储性建设工程进行安全预评价。受江西省猎鹰烟花制造有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组成评价小组，对江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目所提供的资料、文件进行认真的阅读和分析，该项目储存过程中的产品未被列入《监控化学品管理条例》及《易制毒化学品管理条例》的名录中，该项目固有危险、有害因素有火灾、爆炸、物体打击、高处坠落。根据原国家安全生产监督管理局发布的《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等要求，编写此评价报告。

目 录

APJ - (贛) - 002

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变)生产线, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果筒筒装制和2条组合烟花类产品全自动化生产线);增加组合烟花类产品用烟雾效果生产线, 对组合烟花类包装工序增加机械自动化配套设施, 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将新增产能调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限黑粉自产自用), A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花)、B级升空类(小礼花)、C、D级礼类(玩具造型、烟雾型双喜口)、B、C级喷花类、C、D级旋转类] GAAP/2025/0182

第一章 安全评价概述

1.1 评价目的

1) 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针, 确保建设工程项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用, 保证该项目建成后符合国家有关法规、标准和规定。

2) 分析项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件; 对该项目生产过程中潜在危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析, 对其控制手段进行评价, 同时预测其风险等级并预测危险源火灾、爆炸或泄漏事故可能造成的事故后果。

3) 提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施, 为建设项目安全设施设计提供科学依据, 以利于提高建设项目本质安全程度。

4) 安全预评价的分析结果可以为本项目安全设计和安全生产综合管理部门实施监督、管理、检查提供依据; 同时也可为建设单位安全管理系统化、标准化和科学化提供参考。

5) 为当地应急部门和政府相关部门对企业的监管提供客观的依据。

1.2 评价原则

本报告按国家有关法律、法规和标准、规章、规范要求对该项目进行安全预评价, 遵循下列原则:

1) 认真贯彻国家现行安全生产法律、法规, 严格执行国家标准与规范, 力求评价的科学性与公正性。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变) 许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品烟雾效果件生产线;对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行了优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2) 采用科学、适用的评价技术方法,力求使评价结果客观,符合拟建项目的生产实际。

3) 深入现场,深入实际,充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势,在全面分析危险、有害因素的基础上,提出较为有效的安全对策措施。

4) 诚信、负责,为企业服务。

1.3 评价依据

1.3.1 相关法律、法规、文件

- 1) 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号[2021修订])
- 2) 《中华人民共和国劳动法》(主席令第24号[2018修订])
- 3) 《中华人民共和国消防法》(主席令第6号[2021修订])
- 4) 《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第3号[2024修订])
- 5) 《安全生产许可证条例》(国务院令第653号[2014修订])
- 6) 《烟花爆竹安全管理条例》国务院令[2006]第455号(2016年2月6日,修订)
- 7) 《危险化学品安全管理条例》国务院令[2013]第645号(2013年12月7日,国务院令第645号修订)
- 8) 《特种设备安全监察条例》(国务院令[2009]第549号)(2009年1月24日修订)
- 9) 《禁止使用童工规定》(国务院令[2002]第364号)
- 10) 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令第36号、2015年修订77号令)

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

11) 《关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三[2013]21号）

12) 《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（2012年国家安全生产监督管理总局令第54号）

13) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令 2011年第 40 号）

14) 《关于印发《烟花爆竹生产工程设计指南（试行）》的函》（危化司函[2019]17号）

15) 《江西省烟花爆竹安全管理办法》（2019年9月29日江西省政府令第241号修改）

16) 《江西省安全生产条例》（2023年07月26日）江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议修订

17) 《关于进一步明确规范烟花爆竹专家评审工作的通知》（赣安监管花炮字[2009]264号）

18) 《江西省安监局关于攻坚克难、重点突破、加快推进烟花爆竹标准化创建工作的通知》（赣安监管花炮字〔2013〕99号）

19) 《国务院安委办公室关于印发22个烟花爆竹重点县（市、区）安全生产攻坚工作方案的通知》（安委办函[2014]13号）

20) 《江西省安监局关于加强烟花爆竹建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知》（赣安监管花炮字[2016]45号）

21) 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2021年6月9日省政府令第250号第一次修正）

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线; 对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

22) 《江西省加强重点行业领域安全生产若干规定》(赣安[2018]28号)

23) 《江西省企业安全生产主体责任履职报告与检查暂行办法》(赣安[2018]40号)

24) 《江西省应急管理厅办公室关于印发《江西省烟花爆竹生产企业工程设计审查方案》的通知》(赣应急办字[2020]9号)

25) 《关于印发《宜春市烟花爆竹工程设计安全审查细则》的通知》(宜应急字[2020]16号)

26) 《江西省应急管理厅关于进一步规范烟花爆竹(小烟花)生产项目改扩建工作的通知》(赣应急字[2022]48号)

1.3.2 评价采用的主要规范和标准

- 1) 《烟花爆竹 安全与质量》(GB10631-2013)
- 2) 《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)
- 3) 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)
- 4) 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)
- 5) 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)
- 6) 《危险货物品名表》(GB12268-2012)
- 7) 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
- 8) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014
- 9) 《烟花爆竹抽样检查规则》(GB10632-2015)
- 10) 《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)
- 11) 《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)
- 12) 《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)
- 13) 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限玉米粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

- 14) 《烟花爆竹 组合烟花》（GB19593-2015）
- 15) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）
- 16) 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254～GB 50257-1996）
- 17) 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
- 18) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
- 19) 《安全评价通则》（AQ8001-2007）
- 20) 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）
- 21) 《烟花爆竹烟火药认定方法》（AQ4103-2008）
- 22) 《烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法》（AQ4104-2008）
- 23) 《烟花爆竹烟火药TNT当量测定方法》（AQ4105-2008）
- 24) 《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》（AQ4106-2008）
- 25) 《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）
- 26) 《烟花爆竹机械 滚筒造粒机》（AQ4107-2008）
- 27) 《烟花爆竹工程设计安全审查规范》（AQ4126-2018）
- 28) 《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）

1.3.3 建设项目的相关资料

- 1) 江西省猎鹰烟花制造有限公司建设项目总平面布置图
- 2) 江西省应急管理厅办公室关于烟花爆竹相关申请事项的复函
- 3) 企业营业执照、安全生产许可证
- 4) 其他附件

1.4 评价范围

本评价报告主要就江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目的选址、总平面布置、生产工艺、设备设施、原辅材料、产品、公用辅助设施及安全管理等。

凡涉及该项目的环保及生产厂外运输、燃放问题，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内；评价后变更或新增的部分不在本报告评价范围内；涉及该项目的职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，供企业参考，而不给予评价。另外需要指出的是，江西省猎鹰烟花制造有限公司应对所提供资料的真实性负责。

1.5 评价程序

受江西省猎鹰烟花制造有限公司的委托，我公司承担了本项目的安全预评价工作，编制该生产改扩建项目的安全预评价报告书，经公司技术部审查并与委托单位交换意见后形成该生产改扩建项目的安全预评价报告书。

本建设项目安全预评价工作大体的程序如下：

1) 前期准备

明确被评价对象和范围，组建评价组，收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范，收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例，对类比工程

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线;对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

进行实地调查等内容。

2) 安全评价

(1) 辨识与分析危险、有害因素

根据被评价的工程、系统的情况,识别和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素,分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。

(2) 划分评价单元

在危险、有害因素识别和分析基础上,根据评价的需要,以自然条件、基本工艺条件、危险有害因素分布及状况、便于实施评价为原则,将建设项目划分为若干个评价单元。

(3) 选择评价方法

根据被评价对象的特点,选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

(4) 定性、定量评价

根据选择的评价方法,对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价,以确定事故可能发生的部位、频率、严重程度的等级及相关结果,为制定安全对策措施提供科学依据。

(5) 提出安全对策措施与建议

为保障评价对象建成或实施后能安全运行,应从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施;从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援管理等方面提出安全管理对策措施;从保证评价对象安全运行的需要提出其他安全对策措施。

(6) 做出评价结论

概括评价结果,给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、标

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线; 对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类] GAAP[2025]0182 号

准、规章、规范的符合性结论, 给出危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论, 明确评价对象建成或实施后能否按期运行的结论。

3) 编制安全评价报告

具体安全预评价工作流程图如图 1.5-1 所示。

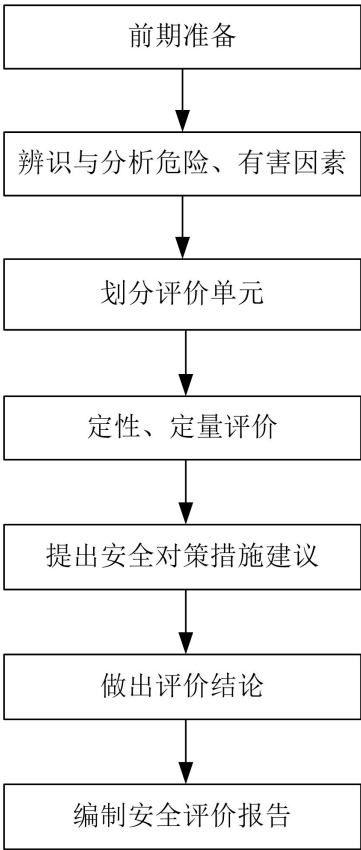


图 1.5-1 安全评价程序图

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

第二章 建设项目基本情况

2.1 建设单位概况

江西省猎鹰烟花制造有限公司成立于2015年05月22日，统一社会信用代码为91360922MA35F3306T，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人柳洪根，注册资本叁仟万元整，住所位于江西省宜春市万载县双桥镇黄源村。安全生产许可证编号：（赣）YH安许证字[2021]090328号，主要负责人柳洪根，许可范围：产品类别：烟花类、烟火药生产；产品分级：A、B、C、D级；产品分类：烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口）、C级喷花类，C、D级旋转类，有效期2024年12月20日至2027年12月19日。

2025年4月11日经江西省应急管理厅办公室关于对烟花爆竹相关申请事项的复函，同意江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类。该项目由黑龙

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

江龙维化学工程设计有限公司初步设计，其工程设计资质证书编号：

A123009016，资质等级：化工石油医药行业（化学工程、石油及化工产品储运）专业甲级；市政行业（城镇燃气工程、燃力工程）专业甲级。委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 APJ-（赣）-002 对该项目进行预评价。

2.2 建设项目概述

2.2.1 建设项目基本概况

该企业为适应发展需求，2025年4月11日经江西省应急管理厅办公室关于对烟花爆竹相关申请事项的复函，同意江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类。该项目由黑龙江龙维化学工程设计有限公司按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等要求对厂区进行改扩建设计。项目总投资约2000万元，改扩建后总年产值约12600万元，年产量120万箱。

该公司总占地面积约1860亩，建筑面积共44698.75m²，江西省猎鹰烟花

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

制造有限公司根据项目需要，进行功能布局和局部调整完善，包括给、排水、电力配置、生产、储存、工房配备相应的消防与安全设施。该项目总投资2000万元，具体整改情况如下表：

表2.2-1 生产产品类别和规模表

产品名称	(改扩建前) 产品类别	(改扩建后) 产品类别	年产值 (改扩建前)	年产值 (改扩建后)
组合烟花类	A、B、C级组合烟花类	A、B、C级组合烟花类	4000万元	7000万元
礼花类	B级礼花类（小礼花）	B级礼花类（小礼花）	800万元	800万元
升空类	A、B、C级升空类 （火箭）	A、B、C级升空类 （火箭）	1000万元	1000万元
升空类	/	A、B、C级升空类 （旋转升空烟花）	/	600万元
玩具类	C、D级玩具类 （玩具造型）	C、D级玩具类 （玩具造型）	200万元	200万元
玩具类	C、D级玩具类 （烟雾型）	C、D级玩具类 （烟雾型）	400万元	400万元
喷花类	C级喷花类	B、C级喷花类	500万元	500万元
旋转类	C、D级旋转类	C、D级旋转类	600万元	600万元
混合包类	C、D级混合包	C、D级混合包	1500万元	1500万元
根据 2025 年 4 月 11 日经江西省应急管理厅关于对烟花爆竹相关申请事项的复函，该企业的生产产品类别和规模均与文件一致。				

2.2.2 选址

对该项目的地理位置、地形地貌、周边环境、地质、水文及气象条件简述如下：

1) 项目地理位置

江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目位于江西省宜春市万载县双桥镇黄源村，属于宜春市万载县管辖。万载县位于地处赣中西北边陲，锦江上游，峰顶山以北，东邻上高县、宜丰县，南接袁州区，西连湖南省的浏阳市，北毗铜鼓县。县城距江西省南昌昌北国际机场 155 公里，距湖南省长沙黄花国际机场约 160 公里，距宜春明月山机场 32 公里，距沪昆铁路（“浙赣线”）的宜春火车站 39 公里，距沪瑞（“昌金段”）高速公路 26 公里。320 国道和“湘赣”、“芳万”两条省道穿境而过。根据该项目的初步设计总平面布置图、企业提供的资料和现场考察，项目选址符合城乡规划要求，并避开居民点、学校、工业区、旅游区、重点建筑物。

项目地理位置如下图：



项目地理位置图

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2) 周边环境

江西省猎鹰烟花制造有限公司位于江西省宜春市万载县双桥镇黄源村。
本次改扩建项目周边环境如下:

北面: 435#内筒中转 217 米为十户以下民房; 529#黑火药库 218 米为本企业 507#内筒装药一体机;

南面: 527#包装车间 227 米为十户以下民房; 522#发射药中转 304 米为十户以下民房; 534#亮珠库南面 251 米为本企业 289#三味球磨;

西面: 534#亮珠库 250 米范围内无建筑物, 为自然山体; 507#内筒装药一体机 200 范围内无建筑物, 为自然山体;

东面: 509#空引坨中转 180 米为本企业 14#成品库; 514#发射药中转 186 米为本企业 14#成品库; 522#发射药中转 365 米为十户以下民房;

此外, 厂周边安全距离内没有学校、工业园区、旅游区、铁路等重要建筑, 也没有其它高压输电线。厂区外部环境具体情况如表 2.1-1 所示。

表 2.1-1 该项目外部周边距离情况表

方位	建筑物名称及栋号	危险等级	限药量 (kg)	外部项目	设计距离 (m)	标准距离 (m)
北面	435#内筒中转	1.1 ⁻²	500	十户以下民房	217	140
	529#黑火药库	1.1 ⁻²	4000	507#内筒装药一体机, 1.1 级限药量 73kg	218	215
南面	527#包装车间	1.3	200	十户以下民房	227	35
	522#发射药中转	1.1 ⁻²	500	十户以下民房	304	140
	534#亮珠库	1.1 ⁻¹	5000	本企业 289#三味球磨, 1.1 级, 限药量 500kg	251	165
西面	534#亮珠库	1.1 ⁻¹	5000	自然山体	/	/
	507#内筒装药一体机	1.1 ⁻¹	73	自然山体	/	/
东面	509#空引坨中转	1.3	600	本企业 14#成品库, 1.3 级, 限药量 15000kg	180	82
	514#发射药中转	1.1 ⁻²	500	本企业 14#成品库, 1.3 级, 限药量 15000kg	186	82
	522#发射药中转	1.1 ⁻²	500	十户以下民房	365	140

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线;对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2) 水文、地质情况

项目所在地地貌单元属于低山丘陵,岩土体工程地质条件较好,适宜建造建筑物和构筑物。按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该地区地震基本烈度为6度,建筑物需设防。

厂址所在地属锦江水系,根据邻近建筑基础施工经验,场地地下水和土对砼无腐蚀性,在干湿交替的环境中对钢筋混凝土结构的钢筋微腐蚀性,对钢结构有微腐蚀性。

不在地震带上,无地震灾害。万载县位于丘陵地区,受台风影响较小。由于企业地处山岭地带,有可能遭受山体滑坡、洪水、泥石流、塌方等灾害。

3) 气候条件

(1) 气温:万载县全年平均气温为 $16.9^{\circ}\text{C}\sim 18.2^{\circ}\text{C}$ 之间。一月为全年最冷月,平均气温为 $3.7^{\circ}\text{C}\sim 8.0^{\circ}\text{C}$ 之间。7~8月为全年最热时期,月平均气温为 $26.5^{\circ}\text{C}\sim 30.6^{\circ}\text{C}$ 之间。历年极端最高气温为 40.9°C ,是万载县有气象记录以来最高值,出现在2003年8月2日。历年极端最低气温为零下 10.6°C 。出现在1991年12月29日。春季回暖较迟,常有冷空气影响万载,造成平均气温低于 10°C ,有的年份可降至 5°C 左右,日平均气温稳定通过 10°C 的初日平均为3月23日,最迟的年份为4月5日(1996年)。夏季气温高,时间长,7~8月是一年中最热的时期,月平均气温为 $26.5^{\circ}\text{C}\sim 30.6^{\circ}\text{C}$ 之间。秋季时间较短,入秋后,随着北方冷空气势力加强,不断有冷空气影响万载,气温明显下降,日平均气温一般在 $20.0^{\circ}\text{C}\sim 22.0^{\circ}\text{C}$ 之间。冬季较寒冷,气温变幅较大,常有较强冷空气影响,带来降温、降雪和霜冻天气。

(2) 降水:万载县年平均降水量为1742.5毫米,年际变化较大,最多的

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

2002 年达 2353.3 毫米，最少的 1986 年仅 1321.2 毫米。各地雨量分布不均，山区多于平原。呈北多南少的降水分布。降水的季节性差异较大，由于季风影响，4~6 月降水最多，占全年降水量的 42%左右。最多的 2002 年 6 月降水量达 587.5 毫米，11 月至翌年 2 月降水最少，占全年降水量的 20%，其他月份占 38%。

（3）风向风速：至 2013 年，据近 20 年资料统计全年平均风速为 0.8 米/秒，全年静风约占 52%，年最多风向 NNE 占 7%，破坏性大风出现较少。1986 年至 2005 年出现 8 级以上大风共出现 16 次，多的年份可出现 2~3 次，少数年份全年无大风出现，大风多出现在夏秋季节，大风出现时常伴随雷雨天气。

万载县地处多丘陵地带，属亚热带湿润性季风气候。全年主导风向 ENE（春季 NE，夏季 SW，秋季 ENE，冬季 NNE），年平均风速 2.3 米/秒。

当地自然条件能满足烟花爆竹生产的需要。

2.2.3 总平面布置及内外部安全间距

1) 总平面布置

依据黑龙江龙维化学工程设计有限公司设计的总平面布置图，江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线，对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目。总占地面积约1860亩，建筑面积共44698.75m²，

（1）厂区分为生活行政区、生产区、药物总库区、成品库区。此次新增2条组合烟花类产品全自动生产线布置在厂区的东南面，新增2台内筒装药机及配套工房分别布置于厂区的北面和西面，组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施布置在厂区的中部原组合烟花组装包装区，新增组合烟花类产品用烟雾效果件生产线布置在厂区的东北面（原亮珠、药柱生产区），A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）生产线布置在厂区中部（原烟花效果件生产线），药物总仓库区布置在最西南面，1.1级和1.3级成品总仓库区布置在厂区最东面

（2）根据该企业生产的品种、特性、危险程度、设计中对办公、非危险品生产、危险品生产、危险品仓库均进行了分别规划，隔离布置，将危险性较大的仓库或工房安排在较偏僻的地方，远离办公、无药生产区和操作工人较多的工房。1.3级和1.1级中同一危险等级的厂房和库房均集中布置；危险性大的厂房和库房，均根据地形条件采用坑道式。

（3）建设项目用地块呈不规则图形，占地总面积约1860亩。生产区设置有三个出入口；厂址地块区域以等高线平面布置出主干道，在根据各工艺流程、生产等按要求规划布置。

2) 涉药工房防火间距

根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）及《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）规定，本项目1.3级危险品生产区最低防火间距为12米，1.1级危险品生产区在双有屏障下最低防火间距为12米。该项目此次设计内容涉及的工库房的内部间距设置情况如表2.2-3所示。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施，在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

表 2.2-3 设计范围内涉药工（库）房防火间距一览表

工房名称	危险等级	定量(kg)	邻近工房名称	危险等级	定量(kg)	设计距离(m)	标准距离(m)	防护屏障
373#亮珠中转	1.1 ⁻¹	500	377#药物中转	1.1 ⁻¹	200	20	20	双有
374#亮珠中转	1.1 ⁻¹	400	375#称/混亮珠	1.1 ⁻¹	50	19	18	双有
375#称/混亮珠	1.1 ⁻¹	50	376#亮珠中转	1.1 ⁻¹	400	18	18	双有
376#亮珠中转	1.1 ⁻¹	400	375#称/混亮珠	1.1 ⁻¹	50	18	18	双有
432#化工原材料中转	甲类	10000	495#空筒中转	1.3	100	14	14	/
433#内筒中转	1.1 ⁻²	500	434#内筒中转	1.1 ⁻²	500	29	16	双有
434#内筒中转	1.1 ⁻²	500	433#内筒中转	1.1 ⁻²	500	29	16	双有
435#内筒中转	1.1 ⁻²	500	434#内筒中转	1.1 ⁻²	500	34	16	双有
437#炭粉库	丙类	2000	436#亮珠中转	1.1 ⁻¹	400	61	20	双有
436#亮珠中转	1.1 ⁻¹	400	431#亮珠中转	1.1 ⁻¹	500	52	20	双有
431#亮珠中转	1.1 ⁻¹	500	495#空筒中转	1.3	100	32	24	单有
474#实验室	1.1 ⁻¹	5	475#实验室	1.1 ⁻¹	5	17	12	双有
475#实验室	1.1 ⁻¹	5	474#实验室	1.1 ⁻¹	5	17	12	双有
476#亮珠中转	1.1 ⁻¹	500	477#内筒装药一体机	1.1 ⁻¹	73	23	20	内筒装药一体机抗爆屏院
477#内筒装药一体机	1.1 ⁻¹	73	478#氧化剂粉碎/称量	1.3	100	14	14	内筒装药一体机抗爆屏院
478#氧化剂粉碎/称量	1.3	100	477#内筒装药一体机	1.1 ⁻¹	73	14	14	内筒装药一体机抗爆屏院
479#还原剂粉碎/称量	1.3	100	478#氧化剂粉碎/称量	1.3	100	15	14	内筒装药一体机抗爆屏院
490#化工原材料中转	甲类	15000	479#还原剂粉碎/称量	1.3	100	19	14	内筒装药一体机抗爆屏院
496#亮珠中转	1.1 ⁻¹	200	497#亮珠中转	1.1 ⁻¹	100	14	14	双有

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型及限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

497#亮珠中转	1. 1 ⁻¹	100	498#装亮珠	1. 1 ⁻¹	5	12	12	双有
498#装亮珠	1. 1 ⁻¹	5	497#亮珠中转	1. 1 ⁻¹	100	12	12	双有
503#装亮珠中转	1. 1 ⁻¹	200	498#装亮珠	1. 1 ⁻¹	5	15	14. 4	双有
504#装亮珠	1. 1 ⁻¹	5	505#氧化剂粉碎	1. 3	50	14	12	单有
505#氧化剂粉碎	1. 3	50	506#还原剂粉碎	1. 3	50	12	12	/
506#还原剂粉碎	1. 3	50	505#氧化剂粉碎	1. 3	50	12	12	/
507#内筒装药一体机	1. 1 ⁻¹	73	505#氧化剂粉碎	1. 3	50	14	12	内筒装药一体机抗爆屏院
234#机械组装	1. 1 ⁻²	20	235#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	14	14	双有
488#包装/成箱	1. 3	100	235#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	14	14	双有
480#机械组装一体机	1. 1 ⁻²	42	488#包装/成箱	1. 3	100	15	14	抗爆屏院
481#机械组装一体机	1. 1 ⁻²	42	488#包装/成箱	1. 3	100	14	14	抗爆屏院
146#内筒中转	1. 1 ⁻²	500	147#发射药中转	1. 1 ⁻²	400	18	16	双有
147#发射药中转	1. 1 ⁻²	400	230#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	14	14	双有
230#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	147#发射药中转	1. 1 ⁻²	400	14	14	双有
231#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	191#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	14	14	双有
191#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	231#内筒中转	1. 1 ⁻²	400	14	14	双有
455#黑火药中转	1. 1 ⁻²	300	458#装药/机械压药	1. 1 ⁻¹	10	17	13	双有
456#药物中转	1. 1 ⁻¹	200	457#药物中转	1. 1 ⁻¹	200	18	14	双有
457#药物中转	1. 1 ⁻¹	200	456#药物中转	1. 1 ⁻¹	200	18	14	双有
458#装药/机械压药	1. 1 ⁻¹	10	455#黑火药中转	1. 1 ⁻²	300	17	13	双有
459#装药/机械压药	1. 1 ⁻¹	10	460#药饼中转	1. 1 ⁻²	400	15	14	双有
460#药饼中转	1. 1 ⁻²	400	459#装药/机械压药	1. 1 ⁻¹	10	15	14	双有
461#药饼中转	1. 1 ⁻²	400	460#药饼中转	1. 1 ⁻²	400	16	14	双有
499#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	501#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	12	12	双有
500#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	501#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	15	12	双有
501#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	499#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	12	12	双有
502#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	501#安引/蘸药	1. 1 ⁻²	8	15	12	双有
509#空引坨中转	1. 3	600	516#组合烟花自动	/	/	20	20	/

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动化生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线，对组合烟花类包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型、限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

			化生产线					
516#组合烟花自动化生产线	/	/	509#空引坨中转	1.3	600	20	20	双有
514#发射药中转	1.1 ⁻²	500	515#发射药中转	1.1 ⁻²	500	20	16	双有
515#发射药中转	1.1 ⁻²	500	514#发射药中转	1.1 ⁻²	500	20	16	双有
510#化工原材料库	甲类	15000	511#氧化剂粉碎	1.3	100	14	14	/
511#氧化剂粉碎	1.3	100	512#还原剂粉碎	1.3	100	14	14	/
512#还原剂粉碎	1.3	100	511#氧化剂粉碎	1.3	100	14	14	/
517#包装车间	1.3	200	518#成品中转	1.3	600	20	20	/
518#成品中转	1.3	600	519#空引坨中转	1.3	600	20	20	/
519#空引坨中转	1.3	600	520#组合烟花自动化生产线	/	/	20	20	/
520#组合烟花自动化生产线	/	/	519#空引坨中转	1.3	600	20	20	/
521#发射药中转	1.1 ⁻²	500	522#发射药中转	1.1 ⁻²	500	20	16	双有
522#发射药中转	1.1 ⁻²	500	521#发射药中转	1.1 ⁻²	500	20	16	双有
523#化工原材料库	甲类	15000	524#氧化剂粉碎	1.3	100	14	14	/
524#氧化剂粉碎	1.3	100	525#氧化剂粉碎	1.3	100	14	14	/
525#氧化剂粉碎	1.3	100	524#氧化剂粉碎	1.3	100	14	14	/
527#包装车间	1.3	200	528#成品中转	1.3	600	20	20	/
482#包装中转	1.1 ⁻¹	500	487#原材料称量	1.3	200	33	20	双有
483#造粒中转	1.1 ⁻¹	100	484#浆药/造粒	1.1 ⁻¹	20	13	12	双有
484#浆药/造粒	1.1 ⁻¹	20	485#药物中转	1.1 ⁻¹	100	13	12	双有
485#药物中转	1.1 ⁻¹	100	486#药物混合	1.1 ⁻¹	8	13	12	双有
486#药物混合	1.1 ⁻¹	8	487#原材料称量	1.3	200	13	12	双有

2.2.4 厂区道路及运输

厂区内各设置一条主要道路，辅以若干次干道，配合形成环形道路，并设置小路通向各生产工房。建设项目工艺流程设计合理。工艺流程无相互交叉。能够满足项目安全生产、运输的需求。根据设计生产区内的主干道宽度约为3~4米，坡度小于6%；支路通道宽度约为2米。在坡度较大的道路设立防滑减速带。厂区道路拟采用水泥硬化，场内交通较为便利，基本符合电动车和小板车的运输要求。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线;对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限玉米粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

2.2.5 建筑结构

一、1.1级建筑物的结构形式应符合下列规定:

1、当符合下列条件之一者,可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构:

1) 建筑面积小于 20m^2 , 且操作人员不超过 2 人的厂房。

2) 远距离控制而室内无人操作的厂房。

2、除以上规定以外的 1.1 级建筑物, 均应采用现浇钢筋混凝土框架结构。

二、1.3 级建筑物的结构形式应符合下列规定:

1、当符合下列条件之一者, 可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构:

1) 同时满足跨度不大于 7.5m、长度不大于 30m、室内净高不大于 4m, 且横隔墙间距不大于 15m 的厂房。

2) 横隔墙间距不大于 6m 的厂房。

2、除以上规定以外的 1.3 级危险性建筑物, 均应采用现浇钢筋混凝土框架结构。

三、1.1 级、1.3 级厂房结构构造应符合下列规定:

1 在梁底标高处, 沿外墙和内横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁;

2 梁与墙或柱应锚固可靠, 梁与圈梁应连成整体;

3 围护砌体和钢筋混凝土柱间应加强联结, 纵横砌体之间加强联结。

4 门窗洞口应采用钢筋混凝土过梁, 过梁的支承长度不应小于 250mm。

当门洞口大于 2700mm 时宜设置钢筋混凝土门框架或门槛;

5 砌体承重结构的外墙四角及单元内外墙交接处应设构造柱。

四、1.1 级、1.3 级厂房屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖, 并与框架连成整体; 也可采用轻质泄压屋盖。当采用钢筋混凝土柱、梁或砌体承重结构时, 宜采用轻质泄压屋盖, 当采用轻质泄压屋盖(如彩色复合压型钢板等)时, 宜采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施。1.1-2 级黑火药生产厂房

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

宜采用轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖。当 1.3 级厂房屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜设置能较好泄压的门窗等。

五、有易燃、易爆粉尘的厂房，应采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。

六、危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构应符合下列规定：

- 1、危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
- 2、危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3 级库房屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门及高窗或采用轻型围护结构等。

主要建（构）物情况详见下表2.2-4。

表 2.2-4 新、改建建（构）筑物情况

安全要素表									
工房编号	工房用途	建筑面积(m²)	建筑尺寸(m)		间数	危险等级	定员(人/栋)	定量(kg/栋)	备注
374	亮珠中转	12	4	3	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	400kg/栋	改建
432	化工原材料中转	48	12	4	3	甲类	1 人/栋	10000kg/栋	改建，分类分间存放
473	车间办公室/更衣室	170	/	/	/	无药	/		新建
474	实验室	24	6	4	2	1.1 ⁻¹	1 人/栋	5kg/栋	新建
475	实验室	12	3.5	3.5	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	5kg/栋	新建
476	亮珠中转	16	4	4	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	500kg/栋	新建
477	内筒装药一体机上亮珠	625	25	25	/	1.1 ⁻¹	1 人	20kg	新建
	内筒装药一体机上空筒				/	1.3	1 人	5kg	
	内筒装药一体机混药装药				/	1.1 ⁻¹	/	3kg	
	内筒装药一体机加料				/	1.3	1 人	100kg	

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装设计增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级喷花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型及喷射出口), B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

	内筒装药一体机收饼				/	1.1 ⁻²	2 人	50kg	
478	氧化剂粉碎/称量	21	6	3.5	2	1.3	1 人/机/栋	100kg/栋	新建
479	还原剂粉碎/称量	21	6	3.5	2	1.3	1 人/机/栋	100kg/栋	新建
489	气泵/更衣室	8	4	2	2	无药	/	/	新建
490	化工原材料中转	60	12	5	4	甲类	1 人/栋	15000kg/栋	新建
495	空筒中转	96	12	8	1	1.3	1 人/栋	100kg/栋	新建
496	亮珠中转	9	3	3	1	1.1-1	1 人/栋	200kg/栋	新建
497	亮珠中转	9	3	3	1	1.1-1	1 人/栋	200kg/栋	新建
498	装亮珠	16	4	4	1	1.1-1	1 人/栋	5kg/栋	新建
503	装亮珠中转	32	8	4	2	1.1-1	1 人/栋	200kg/栋	新建
504	装亮珠	16	4	4	1	1.1-1	1 人/栋	5kg/栋	新建
505	氧化剂粉碎/称量	17.5	5	3.5	2	1.3	1 人/机/栋	50kg/栋	新建
506	还原剂粉碎/称量	17.5	5	3.5	2	1.3	1 人/机/栋	50kg/栋	新建
507	内筒配装封一体机送饼间	380	38	10	/	1.1 ⁻¹	1 人	20kg	新建
	内筒配装封一体机混药装药				/	1.1 ⁻¹	/	3kg	
	内筒配装封一体机加料				/	1.3	1 人	100kg	
	内筒配装封一体机收饼				/	1.1 ⁻²	2 人	50kg	
508	气泵/更衣室	9	3	3	1	无药	/	/	新建
455	黑火药中转	14	4	3.5	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	300kg/栋	新建
456	药物中转	14	4	3.5	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	200kg/栋	新建
457	药物中转	14	4	3.5	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	200kg/栋	新建
458	装药/机械压药	32	8	4	3	1.1 ⁻¹	1 人/机/栋	10kg/机	新建
459	装药/机械压药	32	8	4	3	1.1 ⁻¹	1 人/机/栋	10kg/机	新建
460	药饼中转	16	4	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	新建
461	药饼中转	16	4	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	新建
499	安引/蘸药	22.75	6.5	3.5	2	1.1 ⁻²	1 人/间	4kg/人	新建
500	安引/蘸药	21	6	3.5	2	1.1 ⁻²	1 人/间	4kg/人	新建
501	安引/蘸药	21	6	3.5	2	1.1 ⁻²	1 人/间	4kg/人	新建
502	安引/蘸药	21	6	3.5	2	1.1 ⁻²	1 人/间	4kg/人	新建
480	机械组装进空盆	180	30	6	1	1.3	1 人	200 盆	新建
	机械组装发射药添料				1	1.1 ⁻²		25kg	
	机械组装压纸片				1	1.1 ⁻²	无人	5kg	
	机械组装装发射药				1	1.1 ⁻²	无人	5kg	
	机械组装装内筒				3	1.3	2 人	6kg/间、全爆炸药3kg/间	
	机械组装收盆				1	1.3		120 盆	

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花产品全自动化生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型及出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

	机械组装压纸片				1	1.1 ⁻²	无人	7kg/栋	
481	机械组装进空盆	180	30	6	1	1.3	1 人	200 盆	新建
	机械组装发射药 添料				1	1.1 ⁻²		25kg	
	机械组装压纸片				1	1.1 ⁻²	无人	5kg	
	机械组装装发射 药				1	1.1 ⁻²	无人	5kg	
	机械组装装内筒				3	1.3	2 人	6kg/间、全爆炸药 3kg/间	
	机械组装收盆				1	1.3		120 盆	
	机械组装压纸片				1	1.1 ⁻²	无人	7kg/栋	
146	内筒中转	24	6	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	500kg/栋	新建
147	发射药中转	24	6	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	
230	内筒中转	24	6	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	
231	内筒中转	24	6	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	
234	机械组装	32	8	4	2	1.1 ⁻²	1 人/机/间	10kg/机	
235	内筒中转	9	3	3	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	
491	内筒中转	24	6	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	400kg/栋	
488	包装/成箱	460	23	20	1	1.3	24 人/栋	100kg/栋	
482	包装中转	9	3	3	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	500kg/栋	新建
483	造粒中转	9	3	3	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	100kg/栋	
484	浆药/造粒	24	6	4	3	1.1 ⁻¹	1 人/机/栋	20kg/栋	
485	药物中转	9	3	3	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	100kg/栋	
486	药物混合	15	5	3	1	1.1 ⁻¹	1 人/栋	8kg/栋	
487	原材料称量	28	8	3.5	4	1.3	1 人/栋	200kg/栋	
509	空引坨中转	600	30	20	1	1.3	1 人/栋	600kg/栋	新建
510	化工原材料库	48	12	4	1	4	1 人/栋	15000kg/栋	新建
511	氧化剂粉碎	20	5	4	2	1.3	1 人/机/栋	100kg/栋	新建
512	还原剂粉碎	20	5	4	2	1.3	1 人/机/栋	100kg/栋	新建
513	更衣室/无药辅助 材料	40	10	4	2	无药			新建
514	发射药中转	16	4	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	500kg/栋	新建
515	发射药中转	16	4	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	500kg/栋	新建
516 组 合 烟 花 自 动 化 生 产	控制室、控制柜	2000	100	20	/	无药	2	/	新建
	输送组合烟花筒				/	1.3	2	组合烟花筒：5000 组	
	组合烟花筒定位 工作间				/	1.3	无人	组合烟花筒：9 组	
	装发射药				/	1.1 ⁻²	无人	4kg~6kg	
	油压机冲压纸片				/	1.3	无人	硬卷纸：200kg 组合烟花半成品 9 组	
	装下纸片				/				
	输送效果内筒				/	1.3	2	效果内筒：1000	

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装卸剂和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型) 和出口, B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

线								发~100000 发	
	输送氧化剂				/			20kg	
	输送还原剂				/	1.3	1	20kg	
	输送硫磺				/			20kg	
	混药装药				/	1.1 ⁻¹	无人	内筒 9 组	
	输送第一种封口物质				/	无药	1	填充物: 20kg	
	输送第二种封口物质				/			填充物: 20kg	
	装第一种封口物质				/	1.3	无人	填充物:10kg, 内筒 9 组	
	油压机加压				/			填充物:10kg, 内筒 9 组	
	装第二种封口物质				/				
	油压机再次加压				/				
	吸尘				/	1.3	无人	封口剂: 50kg, 内筒 9 组	
	封口				/				
	装效果内筒				/	1.3	无人	内筒 9 组、组合烟花半成品 9 组	
	油压机冲压纸片				/	1.3	无人	硬卷纸: 200kg	
	装上纸片				/			组合烟花半成品 9 组	
	码盘				/	1.3	4	半成品 120 组	
	空压机、储气罐				/	无药	无人	/	
517	包装车间	300	30	10	6	1.3	4 人/间	200kg/栋	新建
518	成品中转	300	30	10	1	1.3	1 人/栋	600kg/栋	新建
519	空引坨中转	600	30	20	1	1.3	1 人/栋	600kg/栋	新建
520 组合烟花自动化生产线	控制室、控制柜	2000	100	20	/	无药	2	/	新建
	输送组合烟花筒				/	1.3	2	组合烟花筒: 5000 组	
	组合烟花筒定位工作间				/	1.3	无人	组合烟花筒: 9 组	
	装发射药				/	1.1 ⁻²	无人	4kg~6kg	
	油压机冲压纸片				/	1.3	无人	硬卷纸: 200kg 组合烟花半成品 9 组	
	装下纸片				/				
	输送效果内筒				/	1.3	2	效果内筒: 1000 发~100000 发	
	输送氧化剂				/	1.3	1	20kg	
	输送还原剂				/			20kg	
	输送硫磺				/			20kg	
	混药装药				/	1.1 ⁻¹	无人	内筒 9 组	

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号


	输送第一种封口物质				/	无药	1	填充物：20kg	
	输送第二种封口物质				/			填充物：20kg	
	装第一种封口物质				/	1.3	无人	填充物：10kg，内筒 9 组	
	油压机加压				/				
	装第二种封口物质				/			填充物：10kg，内筒 9 组	
	油压机再次加压				/				
	吸尘				/	1.3	无人	封口剂：50kg，内筒 9 组	
	封口				/				
	装效果内筒				/	1.3	无人	内筒 9 组、组合烟花半成品 9 组	
	油压机冲压纸片				/	1.3	无人	硬卷纸：200kg 组合烟花半成品 9 组	
	装上纸片				/				
	码盘				/	1.3	4	半成品 120 组	
	空压机、储气罐				/	无药	无人	/	
521	发射药中转	16	4	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	500kg/栋	新建
522	发射药中转	16	4	4	1	1.1 ⁻²	1 人/栋	500kg/栋	新建
523	化工原材料库	48	12	4	1	4	1 人/栋	15000kg/栋	新建
524	氧化剂粉碎	20	5	4	2	1.3	1 人/机/栋	100kg/栋	新建
525	还原剂粉碎	20	5	4	2	1.3	1 人/机/栋	100kg/栋	新建
526	更衣室/无药辅助材料	40	10	4	2	无药			新建
527	包装车间	300	30	10	6	1.3	4 人/间	200kg/栋	新建
528	成品中转	300	30	10	1	1.3	1 人/栋	600kg/栋	新建
529	黑火药库	20	5	4	1	1.1-2	2 人/栋	4000kg/栋	新建
530	黑火药库	20	5	4	1	1.1-2	1 人/栋	5000kg/栋	新建
531	黑火药库	20	5	4	1	1.1-2	1 人/栋	5000kg/栋	新建
532	黑火药库	20	5	4	1	1.1-2	1 人/栋	5000kg/栋	新建
533	亮珠库	20	5	4	1	1.1-1	1 人/栋	5000kg/栋	新建
534	亮珠库	20	5	4	1	1.1-1	1 人/栋	5000kg/栋	新建

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类] GAAP[2025]0182 号

2.3 生产工艺流程


(1) 烟雾效果件生产工艺流程图

烟雾效果件生产工艺流程图

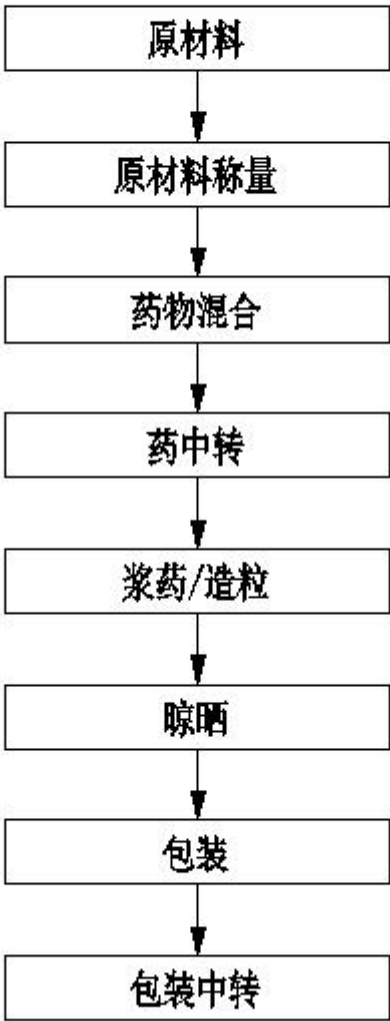


江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组袋包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(2) 组合烟花内筒生产工艺流程图

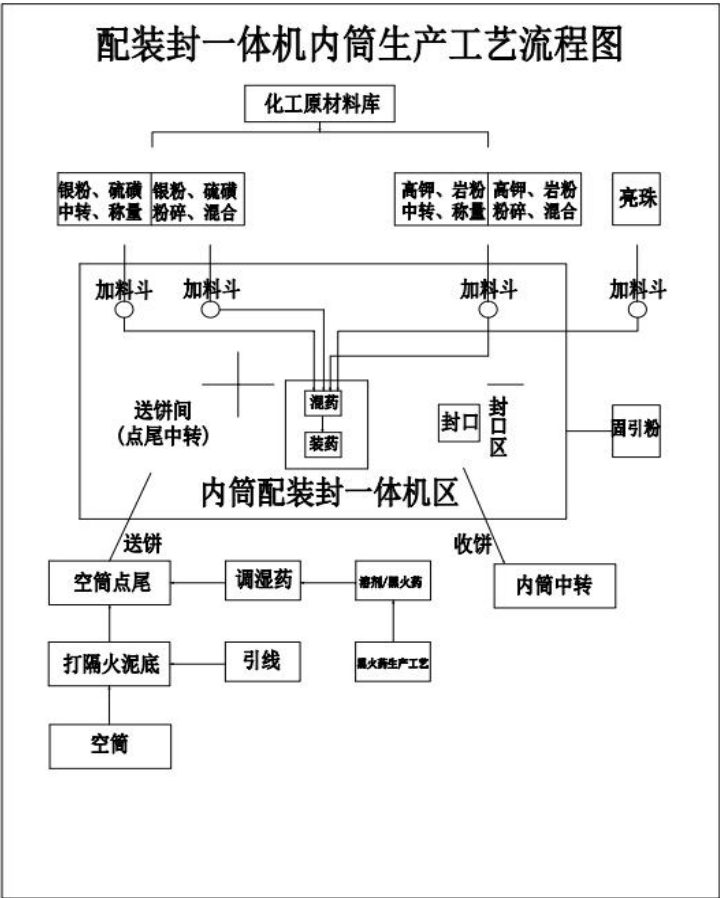

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组袋包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号


A、B、C级组合烟花类生产工艺流程图

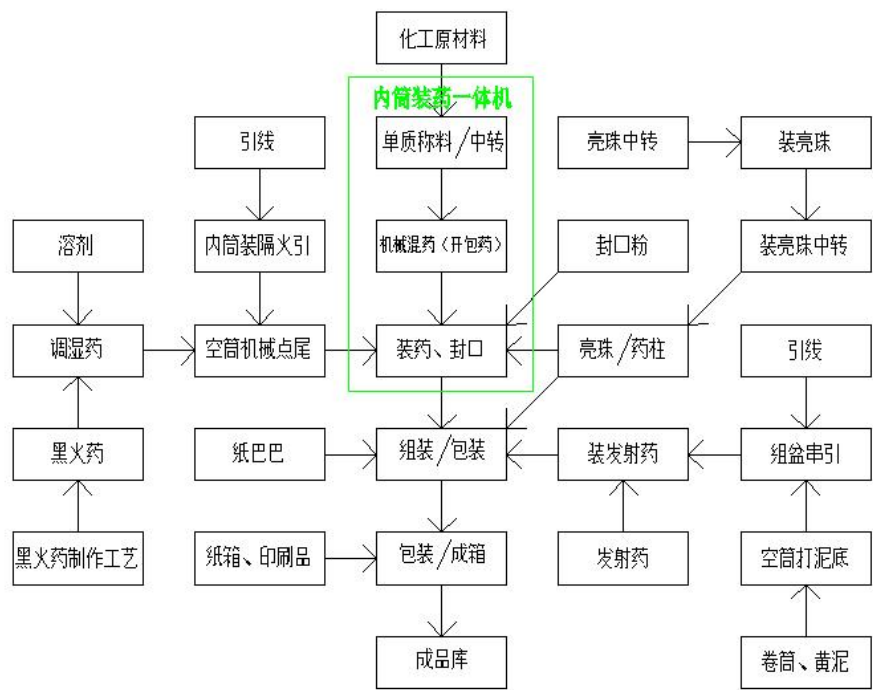

(3) A、B、C级升空类（旋转升空烟花）生产工艺流程图

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

A、B、C级升空类（旋转升空烟花）生产工艺流程

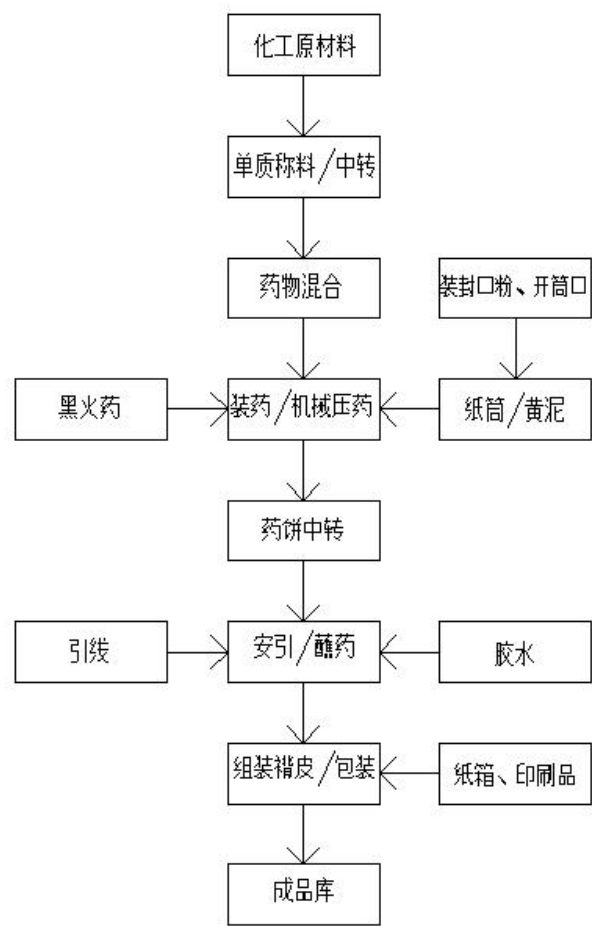

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2.4 生产设备

该项目新增生产设备见表2.4-1

表 2.4-1 项目新增生产设备清单

序号	名称	数量（台）	布置工房编号	备注
1	内筒装药一体机	2	477#、507#	新增
2	组装一体机	2	480#、481#	新增
3	组装机	1	234#	新增
4	造粒机	1	484#	新增
5	压药机	2	458#、459#	新增
6	粉碎机	8	478#、479#、505#、506#、511#、512#、524#、525#	新增
7	组合烟花自动生产线	2	516#、520#	新增

2.5 主要原材料和产品

1）项目主要原辅材料详见表 2.5-1。

表 2.5-1 主要原辅材料用量

序号	品名	规格	储存量(T)	备注	
1	高氯酸钾	工业品	合计 70T（分类分间）		
2	硝酸钾	工业品			
3	硝酸钡	工业品			
4	铝粉	工业品			
5	铝镁合金粉	工业品			
6	钛粉	工业品			
7	硫磺	工业品			
8	酚醛树脂	工业品			
9	硝酸锶	工业品			
10	聚氯乙烯	工业品			
11	氧化铜	工业品			
13	酒精	工业品	合计 22T		
14	氯酸钾	工业品	合计 5T		
15	木炭	工业品	合计 40T	黑火药用	
16	硝酸钾	工业品	合计 20T		
17	硫磺	工业品			

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三味粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2) 该公司生产的产品为: 烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三味粉自产自用), A、B、C 级组合烟花类, A、B、C 级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B 级礼花类 (小礼花), C、D 级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C 级喷花类, C、D 级旋转类产品。

产品方案一览表见表2.5-2。

表 2.5-2 项目主要产品一览表

产品名称	产品类别	年产值	年产量 (万箱)
组合烟花类	A、B、C 级组合烟花类	7000 万元	70 万箱
礼花类	B 级礼花类 (小礼花)	800 万元	8 万箱
升空类	A、B、C 级升空类(火箭)	1000 万元	10 万箱
升空类	A、B、C 级升空类(旋转升空烟花)	600 万元	5 万箱
玩具类	C、D 级玩具类 (烟雾型)	400 万元	4 万箱
玩具类	C、D 级玩具类 (玩具造型型)	200 万元	2 万箱
喷花类	B、C 级喷花类	500 万元	4 万箱
旋转类	C、D 级旋转类	600 万元	5 万箱
混合包类	C、D 级混合包类	1500 万元	12 万箱


2.6安全管理

1) 安全管理人员配备

该企业由主要负责人担任公司安全生产管理工作领导小组组长, 成员由各车间、科室负责人组成。安全小组下设专职安全管理人员, 保卫科设专职保安人员。主要负责人和专职安全管理人员需经安全管理知识培训考核合格并取得合格证; 其他特种作业以及特种设备操作人员需经培训考核获得操作合格证方能上岗。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2) 安全组织机构

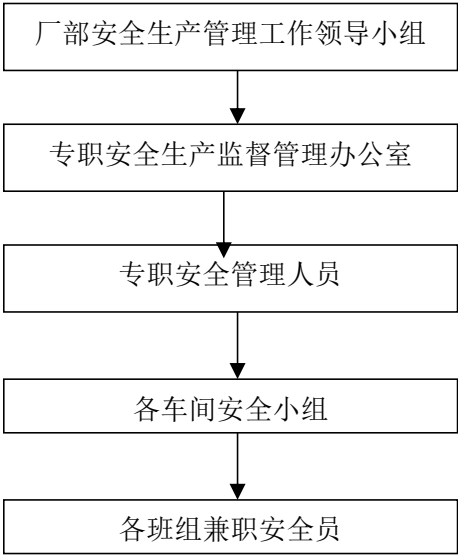

3) 安全管理措施

(1)严格按照《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹安全管理条例》等标准、规范所规定的安全生产条件，采取“小型，分散”的设计原则来规范和建设；易燃易爆的物品的生产和管理采用“少量、多次、勤运走”的安全管理方针，并结合多种形式的安全检查方法，从运输、堆放、收发、操作等五个环节着手，制定严格的安全生产管理制度、安全生产责任制和操作规程，并严格执行和落实。

(2)采取多种安全教育培训方法，对员工进行严格的“三级”安全教育，特殊工程的员工还必须经过有关主管部门的严格培训并取得培训合格证后持证上岗；教育广大的员工牢固树立安全意识，在思想上做到分秒不放松安全这根弦，任何时候，任何地方和任何情况下都毫不放松对安全工作的领导、安全制度的执行和安全操作规程的遵守。

(3)逐步建立和完善职业安全健康管理体系，并督促职业安全健康管理体系实话、运行和持续改进；坚持安全工作例会制度，定期或不定期的召开

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

安全工作会议, 总结经验; 对事故的处理严格按照“四不放过”的原则, 吸取教训, 使员工懂得“安全”必须“从我做起、从小事做起”, 以实现“本质安全”化的目标。

(4) 建立健全安全生产责任制, 各科室、车间、班组分别与厂长签订安全目标责任书, 使安全责任制实现“横向到边、纵向到底”的全方位的管理, 做到人人讲安全、个个管安全, 把不安全的因素和除患杜绝在状态之中。

(5) 坚持安全生产奖罚制度, 对安全工作抓得好的部门和个人在精神上给予表彰、在物质上给予奖励, 并把他们的好方法、好经验向其它科室、车间、班组推广, 以达到提高安全生产技术与意识、完善安全生产管理的目的; 对安全意识差, 经常出现“三违”现象的科室、车间、班组将实行严厉的处罚制度, 直到开除。

2.7 公用工程及辅助设施

2.7.1 厂内运输

本项目原辅材料从外厂购进用危险品运输车辆运输进厂, 进厂车辆需带有防火罩, 未佩戴防火罩的车间禁止入厂。厂内生产中各厂房之间的物料采用人工或手推车运输。拟改建项目主要运输通道宽度设定为4米, 生产工房连接道路因不考虑汽车运输, 宽度设定为2米。

运输危险品的主干道坡度控制在15%以内, 生产工房之间物料运输连接通道坡度控制在6%以内。

2.7.2 给排水

本项目生产用水由(462#-469#消防水池)供应, 水源取自于深井水, 采用抽水泵将深井水泵送至消防蓄水池、高位蓄水池, 再从消防蓄水池、高位蓄水池的给水管网输送至各车间。生活用水由井水或纯净水供给。厂区实

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药1和2条组合烟花类产品全自动化生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限玉米粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

行“雨污分流”，项目用水符合“清污分流、一水多用、节约用水”的原则。

本项目地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，餐饮废水经隔油池隔油处理与生活污水经自建污水处理站处理达标通过自建污水管网排出厂外。

项目排水体制采用雨污分流制。

2.7.3 供配电

厂区内建供电配电系统，项目用电由市政电网供给，主要将地面电网适合企业用电设备照明所需的低压电源，通过配电间直接向用电设备、照明供电使用，能够满足厂区供电需要。配电设施设置在61#配电房内。

2.7.4 通讯

厂区设置固定电话，管理人员均配有移动电话，供报警和对外联络使用。

2.7.5 消防

该项目消防水源由现厂区内的消防蓄水塘和高位蓄水池（462#-469#消防水池、常年储水量大于300m³）提供消防用水。室外消防管网为环状管网布置，管径为DN150，管材采用给水铸铁管，石棉水泥捻口，室外消防栓采用地上式消火栓；地面配备消防泵，各工房根据灭火器配置场所的种类选择相应等级的磷酸铵盐灭火器；地面各岗位配备消防桶，原材料房配备消防沙，每栋有药工房旁边安装水龙头和1m³的消防蓄水池。

2.7.6 防雷及防静电

该项目各危险性建筑物根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，按工艺确定了防雷级别，F0、F1危险场所拟采用第一类防雷措施，F2危险场所拟采用第二类防雷措施，详见防雷设施规划设计图。危险场所的防雷感应接地装置、防静电积聚接地装置和电气设备保护接地装

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线;对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

置,采用公用的接地系统,接地电阻设计小于 10Ω 。

防直击雷接地系统和防感应雷接地系统分开,防直击雷采用水池钢筋网和人工接地系统。防感应雷采用建筑物基础钢筋网作为自然接地系统。

在生产区入口处设立静电消除仪,在危险性工作间出入口设置消除人体静电仪,其接地电阻小于 100Ω ,危险工作间操作台、出入口铺设防静电橡胶板,与防静电装置相连,操作人员穿防静电衣帽鞋袜。

其他拟采取的安全技术措施:监控与报警系统,安全警示、标志标识和标线设置,安全风险周知等。

第三章 主要危险因素辨识与分析

3.1 危险因素分析方法

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险、有害主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。

危险、有害因素产生的根本原因是存在能量与危险、有害物质，事故的发生均可归结于能量的意外释放和有害物质的泄漏、散发。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。因此，危险、有害因素分析主要从以下两方面进行：

- 1) 分析企业中能量和有害物质的存在地点、存在状态和主要危害；
- 2) 分析造成能量的意外释放和有害物质的泄漏、散发的原因及可能造成的后果。

3.2 原料、成品、半成品的危险因素分析

江西省猎鹰烟花制造有限公司烟花生产使用的原材料主要为氧化剂、还原剂（可燃物）和其它辅助材料：

3.2.1 氧化剂

氧化剂提供烟花烟火药燃烧时需要的氧，一般电负性大的物质都可作氧化剂。氧化剂可以是含氧氧化剂，也可以是无氧氧化剂。烟花用氧化剂大多数是含氧氧化剂，烟火药燃烧时有自供氧系统，即可以在隔绝空气的条件下燃烧，把反应进行到底。也有部分烟花烟火药利用空气中的氧燃烧。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线;对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型限出口),B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

不同氧化剂助燃能力不同，在其特性中能反映出来，具体见表 3. 2-1。

表中熔点反映出氧化剂的热稳定性，因为熔点低的相应分解温度也低。分解出的初生态氧，活性很高，很容易与还原剂反应将烟火药点燃。表中分解温度能反映出与熔点高的还原剂的反应活性。而在与熔点低的还原剂的反应中（如硫），则点火温度取决于还原剂的熔点和反应活化能，具体如表 3. 2-1 所示。该企业使用的氧化剂的危险有害因素及应对措施表述如下文。

表 3. 2-1 氧化剂危险特性情况表

序号	物质名称	危险化学品目录序号	CAS 号	闪点	火险等级	主要危害特性
1	高氯酸钾	803	7778-74-7	无意义	甲类	遇酸、遇碱、受潮湿、强热、摩擦、冲击或与易燃物、还原剂接触、能发生分解并引起燃烧或爆炸。
3	硝酸钡	2288	10022-31-8	无意义	甲类	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。与还原燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。
4	硝酸钾	2303	7757-9-1	无意义	甲类	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。受热分解，放出氧气。

(1) 高氯酸钾

高氯酸钾属一级无机氧化剂，物性参数及对其危险的应对措施列于表 3. 2-2。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和12条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组袋包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

表 3.2-2 高氯酸钾的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：高氯酸钾，过氯酸钾 英文名称：potassium perchlorate 分子式：KClO ₄ 分子量：138.55 危险化学品目录序号：803 UN 编号：1489 CAS 号：7778-74-7 危险标记：11
理化性质	外观性状： 无色结晶或白色晶状粉末。 熔 点： 610℃（分解）； 相对密度： 4.8（空气=1）； 2.52（水=1） 溶 解 性： 微溶于水，不溶于乙醇。 禁 忌 物： 强还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。
危险有害特性	燃烧爆炸性：燃 烧 性： 助燃 稳 定 性： 稳定 本品为强氧化剂，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解放出氧气，燃烧（分解）产生氯化物、氧化钾。 健康危害： 本品可吸入、食入、经皮吸收，有强烈刺激性。高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。
急救	消防措施：采用雾状水、砂土灭火。 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
防护	可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。穿聚乙烯防毒服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄露处理	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、通风仓库内。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。不得与有机物、活性金属粉末、易燃或可燃物、还原剂、酸类等混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(2) 硝酸钡

硝酸钡属氧化剂，物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-3。

表 3.2-3 硝酸钡的物性参数及对危险的应对措施

标识	化学品中文名称：硝酸钡 分子式：Ba(NO ₃) ₂ 危险化学品目录序号：2288 CAS 号：10022-31-8 化学品英文名称：barium nitrate 分子量：261.35 UN 编号：1446 危险标记：11
理化性质	外观与性状：无色或白色有光泽的立方结晶，微具吸湿性。 PH 值：5~8 熔点（℃）：592 沸点（℃）：分解 相对密度（水=1）：3.24 溶解性：溶于水、浓硫酸，不溶于醇、浓硝酸。 禁配物：酸类、碱、酸酐、易燃或可燃物、强还原剂。
危险有害特性	燃爆危险：本品助燃，高毒。 稳定性：稳定 本品为强氧化剂，与所有可溶钡化合物类似，摄取或吸入硝酸钡是有毒的。中毒症状有肌肉收缩（尤其是脸部和颈部）、呕吐、腹泻、腹痛、肌肉颤动、焦虑、虚弱、呼吸吃力、心律不齐和抽搐。发生在接触硝酸钡几小时或几天后的心力衰竭或呼吸衰竭有可能导致死亡。硝酸钡也可能引起对肾的损伤。 健康危害：误服后表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、头痛、眩晕等。严重中毒出现进行性肌麻痹、心律失常、血压降低、血钾明显降低等。可死于心律失常和呼吸肌麻痹。肾脏可能受损。大量吸入本品粉尘亦可引起中毒，但消化道反应较轻。长期接触可致口腔炎、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、脱发等。
急救	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用 2%~5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。
防护	呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄露处理	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(3) 硝酸钾

硝酸钾属氧化剂，物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-4。

表 3.2-4 硝酸钾的物性参数及对危险的应对措施

标识	化学品中文名称： 硝酸钾 中文名称 2： 火硝 分子 量： 101.10 UN 编 号： 1486 危险标记： 11 化学品英文名称： potassium nitrate 分子式： KNO ₃ 危险化学品目录序号： 2303 CAS 号： 7757-79-1
理化性质	外观与性状： 无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。 熔点(℃)： 334 溶解性： 易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。 禁忌物： 强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。 相对密度(水=1)： 2.11
危险有害特性	燃爆危险： 本品助燃，具刺激性。 本品为强氧化剂，遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。受热分解，放出氧气。 健康危害： 吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皸裂和皮疹。 稳 定 性： 稳定
急救	皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
防护	工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 身体防护： 穿聚乙烯防毒服。 手防护： 戴氯丁橡胶手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄露处理	应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。 小量泄漏： 用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏： 用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。应与还原剂、酸类、易（可）燃物、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变) 许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线;对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行了优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

3.2.2 还原剂（可燃物）

还原剂是烟火药剂的能量组分，燃烧热的大小影响烟花的燃放效果，也影响事故危害的轻重程度。还原剂运输、储存、使用中最重要危险、有害因素是粉尘燃烧爆炸。仓库通风和在库外使用是最重要的两条安全措施。当然分库存储，严禁违反规定混存，包装严密，码堆合理等也是必须遵守的。该企业使用的各还原剂的特性见表 3.2-5，其物性参数及应对措施分述如下文。

表 3.2-5 还原剂危险特性情况表

序号	物质名称	危险化学品目录序号	CAS 号	闪点	火险等级	主要危害特性
1	硫磺	1290	7704-34-9	207.2°(闭式)	乙类	与硝酸钾的混合物为敏感度很高的爆炸性物质，稍经撞击、摩擦就会爆炸。本品为热和电的不良导体，在使用、储运过程中易产生静电荷，可导致硫磺起火。
2	镁铝合金粉	/	/	无意义	乙类	镁铝合金粉尘与空气混合，易形成爆炸性粉尘。有吸湿性，受潮或与水作用后，放出氢气，同时产生大量的热，若不及时散热会引起自燃自爆。
3	铝粉	1377	7429-90-5	无意义	乙类	遇湿易燃，粉尘爆炸，具刺激性，长期吸入可致铝尘肺。

(1) 硫磺

硫磺是活泼元素，属易燃、自燃物品，物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-6。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

表 3.2-6 硫磺的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：硫磺，硫磺块，硫磺粉 英文名：Sulfur 分子式：S 分子量：32.06 危险化学品目录序号：1290 UN 编号：1350
理化性质	外观性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。 相对密度（g/cm ³ ）：2.0（水=1）； 熔 点（℃）：119 沸 点（℃）：444.6 临界温度（℃）：1040 临界压力(Mpa)：11.75 饱和蒸汽压（kPa）：0.13(183.8℃) 最小引燃能量（mJ）：15 最大爆炸压力：0.415 Mpa 禁 忌 物：强氧化剂 溶 解 性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。
危险有害特性	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃 闪 点（℃）：207.2(闭式) 引燃温度（℃）：232 爆炸下限（mg/m ³ ）：35 稳 定 性：常温下稳定 本品在正常情况下燃速缓慢，在空气中燃烧生成二氧化硫，如与氧化剂混合，燃烧大大加快。硫磺。与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。与氯酸钾的混合物为敏感度很高的爆炸性物质，稍经撞击、摩擦就会爆炸。本品为热和电的不良导体，在使用、储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。其粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。当空气中含硫磺粉尘 7mg/l 时，遇明火就会引起爆炸。 健康危害：可吸入、食入、经皮吸收。因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。
急救	消防措施：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水、泡沫灭火。
防护	有粉尘时应穿戴好劳动护品。
泄露处理	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、通风、干燥的库房内。隔绝火种、远离热源。包装必须密封。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(2) 铝粉

铝粉属二级易燃品，物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-7。

表 3.2-7 铝渣的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：铝粉，银粉，铝银粉 英文名：aluminium powder 分子式：Al 分子量：26.97 危险化学品目录序号：1377 UN 编号：1396 CAS 号：7429-90-5
理化性质	外观性状：银白色粉末。 相对密度（g/cm ³ ）：2.72（水=1）； 熔 点（℃）：660 沸 点（℃）：2056 发火点（℃）：>800（粉末在空气中） 燃烧热（kJ·mol ⁻¹ ）：822.9 饱和蒸汽压（kPa）：0.133 最小引燃能量（mJ）：20 最大爆炸压力（kg/cm ² ）：6.1 溶 解 性：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸 禁 忌 物：酸类、酰基氯、强氧化剂、卤素、氧
危险有害特性	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃 爆炸极限（g/m ³ ）：25~40 燃烧温度（℃）：3000 引燃温度（℃）：645 稳 定 性：稳定 本品遇湿易燃，具刺激性。遇潮湿、水、水蒸气会发生化学反应，放出氢气并产生大量热量，积热能自燃自爆。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触能产生氢气，引起燃烧爆炸。其与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时（每千克空气含 40mg 以上），遇火星会发生爆炸 健康危害：长期吸入可致铝尘肺，大量吸入可导致知觉麻痹。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性力坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎
急救	消防措施：干砂、石粉。严禁用水、四氯化碳、二氧化碳，也不能用压力喷射的干粉灭火器 急救措施：脱离现场至空气新鲜处
泄露处理	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。
储运	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射；要与氧化剂及酸碱分开存放；雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药1和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(3) 铝镁合金粉

铝镁合金粉属二级易燃品，物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-8。

表 3.2-8 铝镁合金粉的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：镁铝合金，铝镁合金 英文名：Magnesium Aluminium Powder 分子式：Mg ₄ Al ₃ ； 分子量：178.22； 危险货物编号：43012； 危险化学品目录序号：1574
理化性质	外观性状：灰白色粉末。 相对密度（g/cm ³ ）：2.15（水=1）； 熔 点（℃）：463； 燃烧热（kJ/g）：204 溶 解 性：溶于酸。 燃烧温度（℃）：2000~3000℃ 禁 忌 物：强氧化剂
危险有害特性	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃 稳 定 性：稳定 镁铝合金粉尘与空气混合，易形成爆炸性粉尘。有吸湿性，受潮或与水作用后，放出氢气，同时产生大量的热，若不及时散热会引起自燃自爆。 健康危害：粉尘对人体有害，长期吸入导致尘肺病。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。
急救	消防措施：用干砂、石粉闷熄，严禁用水、泡沫、二氧化碳、四氯化碳扑救。 急救措施：脱离现场至空气新鲜处。
泄露处理	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。或在安全有保证情况下就地焚烧。
储运	应贮存于地势高、干燥的库房内，库内相对湿度保持在 80%以下，可与其他遇水燃烧的金属或粉末同库贮存，应与易燃液体、酸类、强酸、氧化剂及其他含水物品分库贮存。雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。

3.2.3 其他原料

在烟花生产过程中，还要使用引火线（烟火药制品）、黑火药（烟火药制品）、酚醛树脂、聚氯乙烯、酒精、纸张等物品，上述常用物品的危险特性分述如下文。

(1) 引火线

引火线物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-9。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和12条组合烟花类产品全自动化生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线; 对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

表 3.2-9 引火线的物性参数及对危险的应对措施

标识	危险性类别：第 1 类 爆炸品 包装标志： 爆炸品
理化特性	外观与性状：线状 燃 烧 性：易燃烧、爆炸 化学安定性：相对安定 机械感度： 容易因撞击或摩擦起火、爆炸 火焰感度： 容易因接触火星或火焰起火、爆炸 电能感度： 容易因电能、特别是静电作用发生燃烧或爆炸 热 感 度： 受热或高温环境易燃烧、爆炸 禁 忌 物： 热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境
危险有害特性	危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量有害烟雾气体 有害特性：引线烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。引线制造过程中，存在粉尘危害。可吸入、食入、经皮吸收
事故处理	防护及应急措施：有粉尘时应穿戴好劳动护品。对燃烧爆炸引起的外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救 消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后若起火，可用水扑灭
储运措施	储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过 40℃，特殊情况下可达 40～50℃，但持续时间不得超过 48 小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止摩擦、碰撞而引起燃烧爆炸危险

(2) 黑火药

黑火药物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-10。

表 3.2-10 黑火药的物性参数及对危险的应对措施

标识	危险性类别：第 1 类 爆炸品 包装标志： 爆炸品
理化特性	外观与性状：黑色颗粒状和粉末状 燃 烧 性：易燃烧、爆炸 化学安定性：相对安定 机械感度： 容易因撞击或摩擦起火、爆炸 火焰感度： 容易因接触火星或火焰起火、爆炸 电能感度： 容易因电能、特别是静电作用发生燃烧或爆炸 热 感 度： 受热或高温环境易燃烧、爆炸 禁 忌 物： 热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境
危险有害特性	危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量有害烟雾气体 有害特性：引线烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。引线制造过程中，存在粉尘危害。可吸入、食入、经皮吸收
事故处理	防护及应急措施：有粉尘时应穿戴好劳动护品。对燃烧爆炸引起的外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救 消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后若起火，可用水扑灭
储运措施	储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过 40℃，特殊情况下可达 40～50℃，但持续时间不得超过 48 小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止摩擦、碰撞而引起燃烧爆炸危险

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(3) 酒精

酒精物性参数及其危险的应对措施列于表 3.2-11。

表 3.2-11 酒精的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：乙醇 英文名称：ethanol, ethyl alcohol 分子式：C ₂ H ₆ O 危险化学品目录序号：2568 CAS 号：64-17-5 别称：酒精、火酒 分子量：46.07 UN 编号：1170
理化性质	外观性状：无色液体，有酒香。 相对密度：0.79（水=1）；1.59（空气=1） 熔点：-114.1； 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。
危险有害特性	燃爆危险：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒主要见于过量饮酒者，职业中毒者少见。轻度中毒和中毒早期表现为兴奋、欣快、言语增多、颜面潮红或苍白、步态不稳、轻度动作不协调、判断力障碍、语无伦次、眼球震颤，甚至昏睡。重度中毒可出现昏迷、呼吸表浅或呈潮式呼吸，并可因呼吸麻痹或循环衰竭而死亡。吸入高浓度乙醇蒸气可出现酒醉感、头昏、乏力、兴奋和轻度的眼、上呼吸道粘膜刺激等症状，但一般不引起严重中毒。慢性中毒长期酗酒者可见面部毛细血管扩张，皮肤营养障碍，慢性胃炎，胃溃疡，肝炎，肝硬化，肝功能衰竭，心肌损害，肌病，多发性神经病等。皮肤长期反复接触乙醇液体，可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
急救	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。
防护	工程控制：密闭操作，加强通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩带过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电的胶布防毒衣。 手防护：戴一般作业防护手套（橡胶手套）。 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄露处理	泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储运	存储于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(4) 酚醛树脂

酚醛树脂物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-12。

表 3.2-12 酚醛树脂的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：酚醛树脂 英文名：phenolic resin UN 编号：1866； 平均分子量：600～800 危险货物编号：32197；
理化性质	外观性状：根据化学结构和分子量大小的不同，有液体或固体之分。 相对密度（g/cm ³ ）：1.25～1.30（水=1）； 溶解性：低分子量的溶于水，中等分子量的能溶于有机溶剂，高分子量的是固体，不溶于水，溶于甲醇、乙醇。 最小引燃能量(mJ)：10 最大爆炸压力(Mpa)：0.420 禁 忌 物：强氧化剂
危险有害特性	燃烧爆炸性：燃 烧 性：易燃 引燃温度：420℃（粉云） 爆炸下限：20 mg/.m ³ 稳 定 性：稳定 遇明火、高热能燃烧，燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳。受高热分解放出有毒气体。 健康危害：本品具刺激性。接触加工或使用本品过程中所形成的粉尘，可引起头痛、嗜睡、呼吸道粘膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。空气环境分析发现苯酚、甲醛和氨等有害物质。
急救	消防措施：灭火剂为雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：饮足量温水，催吐。就医。
泄露处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏可构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖容器中。然后在专用废弃场所深层掩埋。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(5) 聚氯乙烯

聚氯乙烯物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-13。

表 3.2-13 聚氯乙烯的物性参数及对危险的应对措施

标识	中文名称：聚氯乙烯 英文名称：polyvinyl chloride (PVC) 化学式：(—CH ₂ —CHCl—) _n 分子量：可变，约 25000； CAS 号：9002-86-2
理化性质	外观性状：白色或淡黄色粉末。。 相对密度 (g/cm ³)：(水=1)； 熔 点 (°C)：212； 溶解性：不溶于多数有机溶剂。。 最小引燃能量：10 mJ 最大爆炸压力：0.76 Mpa 禁 忌 物：强氧化剂
急救	消防措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
防护	有粉尘时应穿戴好劳动护品。
危险有害特性	燃烧爆炸性：燃 烧 性：引燃温度：780℃ (粉云) 爆炸下限：60 (g/m ³) 稳 定 性：稳定。 聚合危害：受高热分解产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢等有毒的腐蚀性烟气。燃烧过程中会释放出氯化氢和其他有毒气体，例如二恶英。 健康危害：长期吸入聚氯乙烯粉尘，可引起肺功能改变。

(6) 纸张

纸张既关系到烟花燃放的效果和安全，又关系到企业的生产安全。纸制品为易燃物品，遇高热、明火易燃烧，具有火灾危险。使用、贮存过程中应加强管理，远离热源和火源。

常用于烟花生产及包装的纸，按其用途可分为卷筒纸（主要有牛皮纸、瓦楞纸、条纹牛皮纸、黄板纸等）、包装纸（主要有防潮纸、油蜡纸、玻璃纸、白板纸等）、引线和零部件用纸（主要有皮纸、土引纸、纱纸、皱纹纸等）。其中防潮纸、油蜡纸、皮纸、土引纸、纱纸、皱纹纸等易燃，应该注意存储和加工中的安全管理。

3.2.4 半成品

半成品是指在烟花生产过程中某些生产阶段上已完工，尚需进一步加工的中间产品。具有危险危害性的半成品主要有烟火药及烟火药制品，由于半成品

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组袋包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

没有包装，易产生浮药或其内装药易洒出，受到摩擦、火花、震动、撞击和静电等作用极易发生燃烧或爆炸。他们的危险有害因素及应对措施如下所述。

(1) 烟火药

烟花中的药物配方对于安全生产关系重大，在设计产品和生产时都必须考虑到配方的合理性。烟火药是一种非均匀体系，在这种体系中反应物间的分子要想紧密的接触而达到快速反应，只处于固态是不能达到。

当烟火药在大气中燃烧时，在燃烧反应区内没有压力急剧上升的现象，但也有些烟火药在密闭的容器内燃烧，或是较大的初始能作用时，燃烧也是可以转为爆炸的。如许多炸药理论中所指出的，固体的爆炸混合物如本身不含爆炸导体（单一炸药）时，猛度通常是很小的，极难引起爆炸。烟火药由于是多种固体的混合物，均质性较差，它们仅当内部具有爆炸导体时才能具有强烈的爆炸性能。但烟火药受冲击波刺激时能导致爆炸。烟火药物性参数及其对其危险的应对措施列于表 3.2-14。

表 3.2-14 烟火药的物性参数及对危险的应对措施

标识	危险性类别：第 1 类 爆炸品 包装标志：爆炸品
理化特性	外观与性状：灰黑色粉状 燃 烧 性：易燃烧，甚至爆燃或爆炸。 化学安定性：相对安定 机械感度：容易因撞击或摩擦起火，轻则燃烧，重则产生爆炸。 火焰感度：容易因接触火星或火焰起火，轻则燃烧，重则产生爆炸。 热 感 度：受热或高温环境易燃烧起火。 禁 忌 物：热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。
危险有害特性	危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量烟雾气体。 有害特性：烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。烟火药剂的制造过程中，还存在粉尘危害。 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。
事故处理	消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后引起的火灾可用水扑灭。
储运措施	储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射；雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。

产生不同烟火效果的烟火剂，其组成成分不相同，相应的危险性也不相同。美国 J. H. Melain 教授以烟火剂的能量输出和感度为标准，将烟火剂危险性进行了分类。能量输出危险性用数字表示，从 6(最大危险)到 1(最小危险)，感度用字母表示，从 A(最大感度)到 D(最小感度)。这样，6A 表示最大危险性，1D 表示最小危险性。各类危险性烟火剂的危险性特征为：

- 6 类：敞开燃烧导致爆轰，临界质量小，对火花和摩擦极敏感，可能导致殉爆；
- 5 类：在较不受抑制情况下燃烧，能产生低速爆炸；
- 4 类：大量药剂易于由燃烧转成低级爆炸；
- 3 类：着火后火球大且燃烧快；
- 2 类：对人员有烧伤危险；
- 1 类：对建筑物和周围环境稍有火灾危险。

根据烟花生产用烟火剂组成成分及用途，参照此分类方法将其危险性分类如表 3.2-15 所示。

表 3.2-15 烟火剂危险性分类

名 称	烟火剂成分	危险性分类
烟花药剂	高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、钛粉等	4A

(2) 烟火药制品

烟火药制品包括：药粉等。

烟火药制品的主要危险是燃烧，但如果堆积量过大在燃烧过程中或在冲击波刺激下也可能产生爆轰现象，在制作过程中由于多数是湿法制作，操作安全性较好，但部分操作应该在半干状态下进行，否则仍有燃烧和爆炸的可能。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线，对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

3.2.5 成品

烟花产品分散装成品和包装成箱成品。散装成品危险性较大，易燃烧，局部或产品可能爆炸，但不会波及全局。

成箱后的产品由于多层包装，在外包装箱上已无烟火药物，也不存在裸露的引火线，因此存放中安全性是比较好的；如果装箱紧凑，产品之间不发生碰撞，则在搬运中也是比较安全的。成箱后产品主要危险因素是搬运过程中的失手、落地的碰撞，有可能将产品点燃和发生产品中的爆炸成分的殉爆，主要表现在：

- （1）产品配方不合理，产品质量存在缺陷，容易引起意外伤害事故；
- （2）高温环境、潮湿环境，可能导致烟花的燃烧与爆炸；
- （3）有火源的情况下，可能引燃烟花而产生燃烧与爆炸；
- （4）搬运、运输过程中，由于用力过猛、颠簸、互相之间的撞击与摩擦，可能引起燃烧与爆炸；
- （5）在燃放过程中，因操作不当，或燃放距离不够，也容易引发事故。

烟花物性参数及对其危险的应对措施列于表 3.2-16。

表 3.2-16 烟花的物性参数及对危险的应对措施

标识	危险性类别：第 1 类 爆炸品 包装标志： 爆炸品；GB1.4 类 CN 号：14055
理化特性	外观与性状：各色圆筒、纸包内装烟火药。 燃 烧 性：易燃烧、爆炸。 化学安定性：相对安定。 机械感度： 容易因撞击或摩擦起火、爆炸。 火焰感度： 容易因接触火星或火焰起火、爆炸。 热 感 度： 受热或高温环境易燃烧、爆炸。 禁 忌 物： 热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。
危险有害特性	危险特性：遇高热、明火、震动、电能、撞击有引起火灾、爆炸的可能。 有害特性：燃烧、爆炸产物中含有有毒有害物质。
事故处理	应急措施：对外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救。 消防措施：爆炸后若起火，可用水扑灭。
储运措施	储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过 40℃，特殊情况下可达 40~50℃，但持续时间不得超过 48 小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止碰撞而引起危险。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

3.2.6 剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品辨识

依据《危险化学品目录》（2022 调整版）辨识，该企业在生产、储存中无剧毒化学品。依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2018〕第 703 号修改）中的附表《易制毒化学品的分类和品种目录》辨识，该企业在生产、储存中无易制毒化学品。依据《监控化学品管理条例》（国务院令〔2011〕第 588 号修改）中辨识，该企业在生产、储存中无监控化学品。

根据公安部《易制爆危险化学品名录》（2017 年版），本项目涉及易制爆化学品辨识情况如下表：

表 3.2-17 易制爆危险化学品辨识表

名录序号	品名	别名	CAS 号	主要的燃爆危险性分类
2.2	硝酸钾	—	7757-99-4	氧化性固体，类别 3
2.7	硝酸钡	—	10022-31-8	氧化性固体，类别 2
4.3	高氯酸钾	过氯酸钾	7778-74-7	氧化性固体，类别 1
7.8	硫磺	硫	7704-34-9	易燃固体，类别 2

因此，本项目涉及的硝酸钾、硝酸钡、高氯酸钾、硝酸、硫磺属于易制爆危险化学品，应按相关要求对以上易制爆危险化学品加强安全管理和治安防范，并应按相关要求报相关部门机关备案。

3.3 重大危险源辨识

3.3.1 重大危险源辨识标准

重大危险源是指长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线等危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。

临界量是指某种危险物品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元是指涉及危险物品生产、储存的装置、设施或场所。单元划分为生产单元和储存单元。对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。对于危险物品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

生产烟花爆竹用化工原材料的临界量按 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）确定，主要化工原材料的临界量见下表：

表 3.3-1 主要化工原材料临界量 （单位为吨 ）

类别	名称	临界量
氧化剂	高氯酸铵	20
	高氯酸钾、氯酸钾	100
	硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠	200
	硝酸钾	1000
还原剂	铝镁合金粉	50
	铝粉(又称银粉)、钛粉、赤磷、硫磺	200
有机溶剂	乙醇、丙酮	500
硝化纤维素	含水或乙醇小于 25%	1
	含乙醇大于等于 25%	10
	含氮小于等于 12.6%，或含水大于等于 25%	50

依据 AQ4131-2023《烟花爆竹重大危险源辨识》标准，生产烟花爆竹用烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线的临界量按下表确定。

表 3.3-2 烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线临界量 （单位为吨 ）

种类	规格(形态)	临界量
烟火药	白药爆响药或白药开包药(如爆竹药、双响药、开包药等)	1
	其他烟火药	5
黑火药	粉状、粒状	5
单基火药	含水或乙醇小于 20%	1
	含水或乙醇大于等于 20	8
引火线	燃速大于等于 3.0cm/s 的引火线(又称快速引火线)	5
	燃速小于 3.0cm/s 的引火线(又称慢速引火线)	8

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型双限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

依据 AQ4131-2023 《烟花爆竹重大危险源辨识》标准，烟花爆竹成品和半成品的临界量按下表确定：

表 3.3-3 烟花爆竹成品和半成品临界量（单位为吨）

种类	临界量
含雷弹的礼花弹成品及其半成品； 7 号及以上礼花弹成品及其半成品； 白药开包药大于 7g 的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品	1
6 号及以下礼花弹成品及其半成品； 除雷弹外的其他效果内筒； 白药开包药小于等于 7g 且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品； 双响成品及其半成品	5
单个爆竹白药药量超过 0.14g 的结鞭爆竹及其半成品； 单个爆竹黑药药量超过 1g 的结鞭爆竹及其半成品	10
个人燃放类组合烟花及其半成品； 单个爆竹白药药量小于等于 0.14g 的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于 1g 的结鞭爆竹及其半成品	50

表 1.3-18 中未规定临界量的，A 级烟花爆竹成品的临界量为 5 t，B 级烟花爆竹成品的临界量为 10t，C 级和 D 级烟花爆竹成品的临界量为 50t。烟花爆竹半成品参照同一级别的烟花爆竹成品确定临界量。

烟花爆竹重大危险源辨识指标和方法：

1) 单元的重大危险源辨识指标

按照以下公式计算单元的重大危险源辨识指。

$$S=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn$$

式中：S 一重大危险源辨识指标；

q1，q2，…，qn 一每种危险物品设计存放量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn 一各危险物品对应的临界量，单位为吨（t）。

2) 辨识方法

当单元的 $S \geq 1$ 时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机及2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线，对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型及限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

3.3.1 烟花爆竹重大危险源辨识

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023），对于危险物品生产区、每栋工房、中转库或每个晾场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾场划分为一个生产单元。

表 3.3-4 生产单元重大危险源辨识

工房 编号	工房用途	危险 等级	药物限量 (吨)	临界量 (吨)	Q 值计算 (药物限量/临界量)	重大危险源 判定
373	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
374	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
375	称/混亮珠	1.1 ⁻¹	0.05	5	0.01<1	不构成
376	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.4	5	0.08<1	不构成
431	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
433	内筒中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
434	内筒中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
435	内筒中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
436	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.4	5	0.08<1	不构成
474	实验室	1.1 ⁻¹	0.005	5	0.001<1	不构成
475	实验室	1.1 ⁻¹	0.005	5	0.001<1	不构成
476	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
477	内筒装药一体机	1.1 ⁻¹	0.73	5	0.146<1	不构成
478	氧化剂粉碎/称量	1.3	0.1	50	0.002<1	不构成
479	还原剂粉碎/称量	1.3	0.1	50	0.002<1	不构成
495	空筒中转	1.3	0.1	50	0.002<1	不构成
496	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.2	5	0.04<1	不构成
497	亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.2	5	0.04<1	不构成
498	装亮珠	1.1 ⁻¹	0.005	5	0.001<1	不构成
503	装亮珠中转	1.1 ⁻¹	0.2	5	0.04<1	不构成
504	装亮珠	1.1 ⁻¹	0.005	5	0.001<1	不构成
505	氧化剂粉碎/称量	1.3	0.05	50	0.001<1	不构成

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线，对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施，在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型及礼炮出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

工房 编号	工房用途	危险 等级	药物限量 （吨）	临界量 （吨）	Q 值计算 （药物限量/临界量）	重大危险源 判定
506	还原剂粉碎/称量	1.3	0.05	50	0.001<1	不构成
507	内筒装药一体机	1.1 ⁻¹	0.73	5	0.146<1	不构成
455	黑火药中转	1.1 ⁻²	0.3	5	0.06<1	不构成
456	药物中转	1.1 ⁻¹	0.2	5	0.04<1	不构成
457	药物中转	1.1 ⁻¹	0.2	5	0.04<1	不构成
458	装药/机械压药	1.1 ⁻¹	0.01	5	0.002<1	不构成
459	装药/机械压药	1.1 ⁻¹	0.01	5	0.002<1	不构成
460	药饼中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
461	药饼中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
499	安引/蘸药	1.1 ⁻²	0.008	5	0.0016<1	不构成
500	安引/蘸药	1.1 ⁻²	0.008	5	0.0016<1	不构成
501	安引/蘸药	1.1 ⁻²	0.008	5	0.0016<1	不构成
502	安引/蘸药	1.1 ⁻²	0.008	5	0.0016<1	不构成
480	机械组装一体机	1.1 ⁻²	0.042	5	0.0084<1	不构成
481	机械组装一体机	1.1 ⁻²	0.042	5	0.0084<1	不构成
146	内筒中转	1.1 ⁻²	0.5	5	0.1<1	不构成
147	发射药中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
230	内筒中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
231	内筒中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
234	机械组装	1.1 ⁻²	0.02	5	0.004<1	不构成
235	内筒中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
491	内筒中转	1.1 ⁻²	0.4	5	0.08<1	不构成
488	包装/成箱	1.3	0.2	50	0.004<1	不构成
482	包装中转	1.1 ⁻¹	0.5	5	0.1<1	不构成
483	造粒中转	1.1 ⁻¹	0.1	5	0.02<1	不构成
484	浆药/造粒	1.1 ⁻¹	0.02	5	0.004<1	不构成
485	药物中转	1.1 ⁻¹	0.1	5	0.02<1	不构成
486	药物混合	1.1 ⁻¹	0.008	5	0.0016<1	不构成
487	原材料称量	1.3	0.2	50	0.004<1	不构成
509	空引坨中转	1.3	0.6	50	0.012<1	不构成
511	氧化剂粉碎	1.3	0.1	50	0.002<1	不构成

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型双出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

工房 编号	工房用途	危险 等级	药物限量 （吨）	临界量 （吨）	Q 值计算 （药物限量/临界量）	重大危险源 判定
512	还原剂粉碎	1.3	0.1	50	$0.002 < 1$	不构成
514	发射药中转	1.1 ⁻²	0.5	5	$0.1 < 1$	不构成
515	发射药中转	1.1 ⁻²	0.5	5	$0.1 < 1$	不构成
517	包装车间	1.3	0.2	50	$0.004 < 1$	不构成
518	成品中转	1.3	0.6	50	$0.012 < 1$	不构成
519	空引坨中转	1.3	0.6	50	$0.012 < 1$	不构成
521	发射药中转	1.1 ⁻²	0.5	5	$0.1 < 1$	不构成
522	发射药中转	1.1 ⁻²	0.5	5	$0.1 < 1$	不构成
524	氧化剂粉碎	1.3	0.1	50	$0.002 < 1$	不构成
525	还原剂粉碎	1.3	0.1	50	$0.002 < 1$	不构成
527	包装车间	1.3	0.2	50	$0.004 < 1$	不构成
528	成品中转	1.3	0.6	50	$0.012 < 1$	不构成

表 3.3-5 储存单元重大危险源辨识

工房 编号	工房用途	危险 等级	药物限量 （吨）	临界量 （吨）	Q 值计算 （药物限量/临界量）	重大危险源 判定
化工原材料库						
432	化工原材料中转	甲类	10	50	$0.2 < 1$	不构成
490	化工原材料中转	甲类	15	50	$0.3 < 1$	不构成
510	化工原材料库	甲类	15	50	$0.2 < 1$	不构成
523	化工原材料库	甲类	15	50	$0.2 < 1$	不构成
药物库						
529	黑火药库	1.1 ⁻²	4	5	$4+5+5+5+5+5=29/5 > 1$	构成
530	黑火药库	1.1 ⁻²	5			
531	黑火药库	1.1 ⁻²	5			
532	黑火药库	1.1 ⁻²	5			
533	亮珠库	1.1 ⁻¹	5			
534	亮珠库	1.1 ⁻¹	5			

重大危险源辨识结果：依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）标准，该项目储存单元药物库区贮存药量辨识系数大于 1，该项目新增药物库构成了烟花爆竹重大危险源。

3.4 工艺过程危险因素分析

从安全学理论上讲,事故的发生是由人的不安全行为和物的不安全状态相互作用的结果。本企业大部分是机械化生产,而且产品和半成品都具有燃烧和爆炸性能,因此,人的不安全行为和物的不安全状态都显得尤为突出,两种因素的相互交叉作用就使花炮企业事故频繁发生。此外,环境是事故发生和发展的外部因素,环境能影响事故发生的可能性和严重程度。所以,分析本厂工艺过程中的危险有害因素主要从人为因素、物的不安全因素、环境因素三方面来进行。

3.4.1 人的不安全行为

1) 企业安全意识淡薄

有的企业只重眼前利益而忽视安全投入,看不到事故隐患的潜在危害,心存侥幸。表现在管理无制度、无专人负责,即使有制度有专人负责也不抓落实;对事故隐患不管不问,有的还明知故犯,纵容从业人员违章操作;为了赶生产任务超负荷动作,严重超员超量。

2) 从业人员思想麻痹,违章操作

有的从业人员由于长期从事危险性工作,对危险的恐惧感逐渐降低,思想上放松警惕,不懂或不按安全操作规程作业。严重超领药量,不执行“少量、多次、勤运走”的安全措施;操作动作过重过快,不执行“轻拿、轻放、轻操作”的安全方针。

3) 安全保卫

烟花生产属于高危行业,必须加强对外来人员的监控和管理。防止出现群死群伤,以防外来人员无意和蓄谋造成事故。甚至有些厂区内有田地,有

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

农民作业，要注意动物等进入厂区，发生意外。

4) 使用童工

在《禁止使用童工规定》中，国家明确规定：用人单位不得招用不满 16 周岁的未成年人；严禁使用未满 18 周岁和残疾人从事危险工序作业，违者依照刑法追究刑事责任。

企业雇佣未成年人作业，有害于成年人的身心健康，有碍于义务教育制度的实施。且容易引起误操作造成事故。

5) 酒后上班

酒后操作容易引起误操作造成事故。

3.4.2 生产过程中的危险有害因素

本项目生产的烟花药物混合是硝酸钾、高氯酸钾、硫磺、金属粉、氧化铜等混合而成的烟火药，具有燃烧和爆炸性能，此种烟火药的燃烧必须同时具备了并遵循三个基本条件，即可燃物、氧化剂、激发冲能，高氯酸钾、硝酸钾是强氧化剂，助燃；硫磺是易燃品；金属粉是遇湿易燃品，烟火剂已具备了三个条件中的前二个，只要控制住第三个条件，即激发冲能的存在，也就控制住了燃烧爆炸事故的发生。分析该企业生产过程容易产生事故的主要因素有：

一、机械能（碰撞、摩擦）

1) 触发事件：局部能量集中产生自燃点。

2) 发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线;对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限玉米粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

3) 防范措施:

- (1) 防止杂物进入原材料,混合前原材料应单项筛选;
- (2) 使用绢筛,不使用铁质工具;
- (3) 工具打磨平整;
- (4) 不使用违禁药物;
- (5) 思想高度集中;
- (6) 严禁加班加点和延长劳动时间,不上晚班。

二、静电

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量,而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。烟花生产为高危产业,能量很小的静电火花都有可能造成火灾或爆炸事故。

- 1) 触发事件: 静电放电火花。
- 2) 发生条件: 药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。
- 3) 防范措施:
 - (1) 有药工作台上铺防静电橡胶板;
 - (2) 工作间装静电消除装置;
 - (3) 操作人员穿防静电或全棉工作服;
 - (4) 操作人员定期消除静电;
 - (5) 保持地面潮湿,使用防静电器具(不能用普通塑料器皿盛装烟火药)。

三、雷电

雷电可能触发烟花在生产过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花安全生产的主要因素之一,由于雷电的不确定性,易在防雷设

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限玉米粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件, 引起火灾、爆炸。该企业所在山区位置, 尤其是夏天雨季雷电较多, 受雷击危害的可能性相对较大。因此, 防雷设施应严格按规范进行, 选择可靠的避雷方式, 接地电阻必须符合要求, 以有效防止直击雷或感应雷的危害。

1) 触发事件: 雷电的火球接触药剂和人员。

2) 发生条件: 直击雷、球形雷。

3) 防范措施:

(1) 直击雷可通过避雷针避免;

(2) 球形雷很难预防, 大雷暴雨时停止作业, 并离开工作岗位到安全处。

四、化学能

企业使用了升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应, 并且烟火药是由硝酸钾、高氯酸钾、硫磺、金属粉、氧化铜等物质混合组成, 硝酸钾、高氯酸钾常温下稳定, 遇热分解易燃, 易发生爆炸。

1) 触发事件: 温度、静电和摩擦。

2) 发生条件: 化工材料质量不合格;

3) 防范措施:

(1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热, 人员立即离开至安全地带, 1小时后无异常情况才允许上岗;

(2) 原材料、半成品必须保持干燥;

(3) 选择符合质量要求的原材料;

(4) 原料使用完应扎紧袋口, 不让其与空气接触。

五、热能

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

高温、潮湿容易引发火灾。在生产过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾、爆炸事故。加之本项目地处亚热带地区，夏季正常最高温度达 40℃，当温度过高时，可采取降温措施，防止事故的发生。

- 1) 触发事件：热量积累点燃药物。
- 2) 发生条件：明火、环境温度过高。
- 3) 防范措施：禁止明火源、32℃以上高温停止作业。

综上所述，该企业在烟花生产过程中，受热能、机械能、电能、化学能等激发作用，都可能产生燃烧或爆炸。在实际生产过程中，积极防范各种能量的产生和积聚十分必要，万一发生事故，要控制事故后果，应严格控制药量和人员，遵守各项安全生产规章制度和操作规程。

3.4.3 各生产工序危险因素分析

该项目主要为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C 级喷花类，C、D 级旋转类产品，根据生产工艺流程，逐一进行危险因素分析。

3.4.3.1 生产工艺

一、原材料准备

1、工艺说明

原材料准备是在烟火药制作过程中，在称料、配药或配料前进行的一项基础性工作，它包括原材料质量检测、分类并运送到各烟火药生产线的原材料中转间或称料间。

2、主要危险有害因素

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

原材料的质量直接关系到产品的性能及安全可靠性。若使用不合格的原材料，会增加药物感度，增大燃烧、爆炸事故发生的可能性。在烟花生产中，原材料若混入了水分、酸性物质，氯酸钾、纯镁粉等禁用（或部分禁用）的原材料，砂子、铁渣等硬颗粒，会增加药物的感度，在生产过程中要特别注意。

3、防范措施

（1）检查各种化学药物原料的色质、细度、干湿程度、批号、性能是否与配方要求相符，确定原材料的性能及安全可靠性，严禁使用不合格的原材料。

（2）尽量避免混入增加药物感度的物质，如纯镁粉或砂子、铁渣等硬颗粒杂质。

（3）出厂期超过一年的原材料必须重新检验合格后方可继续使用。

二、称料

1、工艺说明

称料是将烟火药需要的几种原料根据配比进行称量的过程。

2、主要危险有害因素

原材料质量问题，特别是铝镁合金粉有受潮发热现象未被察觉，称料时将多种原料混装在同一器具内，氧化剂与还原剂发生反应有火灾、爆炸危险；粉尘健康危害。

3、预防措施

- （1）在规定工房进行，严禁在物料库和其它操作工房进行配料；
- （2）称料前应检查金属材料有无发热现象；
- （3）氧化剂与还原剂应分开盛装；
- （4）每次称量不得超过工房限药量。

三、机械药物混合

1、工艺说明

机械药物混合是将称料后的各种烟火药原料采用药物混合机械混合成

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类包装包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

具有各种特定效果的烟火药, 该企业机械药混合主要是混合制作亮珠原料药和混合内筒开包炸药及点尾用原料药等。

2、主要危险有害因素:

(1) 设备接地电阻不达标, 操作人员自身静电未消除, 因静电引燃引爆药物而发生火灾爆炸危险。

(2) 与药物有接触的运动零部件与其他零部件产生相对运动, 传动部位(如齿轮、链轮)无防护罩或密封不严, 药尘进入传动部位, 因设备运转摩擦而发生火灾、爆炸危害。

(3) 防尘、除尘措施不到位, 产生粉尘危害。

(4) 自动控制系统失灵, 自动报警装置失效, 设备在失控状态下, 因摩擦、撞击、静电、电气火花发生火灾爆炸危险。

(5) 操作人员不按安全操作规程操作和穿戴, 传动部位(如齿轮、链轮)无防护罩, 设备未到角、打磨, 存在棱角、毛刺, 人体与设备接触时发生绞伤、碰撞等机械伤害。

(6) 混药工人操作失误, 因摩擦、撞击而发生火灾、爆炸危险。

(7) 设备维修时, 未清理设备内的药物、药尘, 在拆卸过程中, 因摩擦、撞击而引燃积聚在机器、设备内的药物而发生火灾爆炸危害。

(8) 原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、爆炸。

(9) 混合药前原料未经单独粉碎过筛完全, 大颗粒药物在混合过程中破碎时有引起燃烧爆炸的危险。

3、预防措施

(1) 机械药混合应在单独工房内进行, 地面应垫导静电橡胶板,

(2) 每天开工前检查机械是否正常, 发现异常, 及时停机, 待检修正常再开机。

(3) 按安全操作规程操作, 限量操作, 轻拿轻放, 集中精力;

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

(4) 每次药混合量不得超过工房限药量, 混合完成后应及时进入下道工序。严禁超量混合和暂存。

(5) 操作过程如发现药物温升过快时, 应及时摊开散热。

(6) 每天下班之前, 应用水将药混合机及工房内的粉尘冲洗干净。

(7) 设备应经常维护保养, 定期检修; 每天下班前应对设备进行清洗, 上班前应做好开机前准备工作, 有任何异常情况均不得开机生产:

①检查机器运转是否正常: 单一点动各个开关。以测试各个电机动转是否正常, 各运转部件是否没有干砂、碰撞、摩擦、异响等, 如有异响必须及时查清原因, 并解决好, 否则不能开机工作。

②确定各润滑油已加注。

③测试按钮开关。

④检查报警系统是否正常。

⑤检查电器控制是否无错误动作

⑥检查水路、风管是否正常。

⑦检查各传动部位的密封防护罩是否密封完好。

(8) 设备检修时, 必须先清理机器中药物, 并用气泵吹干净再用水冲洗, 确认药物清洗干净后方可进行维修。

四、药物混合

1、工艺说明

手工药物混合是将称料后的各种烟火药原料采用人工混合成具有各种特定效果的烟火药。

2、主要危险有害因素:

(1) 工作桌面接地电阻不达标, 操作人员自身静电未消除, 因静电引燃引爆药物而发生火灾爆炸危险。

(2) 防尘、除尘措施不到位, 产生粉尘危害。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药1和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

(3) 操作人员不按安全操作规程操作和穿戴。

(4) 混药工人操作失误，因摩擦、撞击而发生火灾、爆炸危险。

(5) 原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、爆炸。

(6) 混合药前原料未经单独粉碎过筛完全，大颗粒药物在混合过程中破碎时有引起燃烧爆炸的危险。

3、预防措施

(1) 药物混合应在单独工房内进行，工作桌面应垫防静电橡胶板，

(2) 按安全操作规程操作，限量操作，轻拿轻放，集中精力；

(3) 每次药混合量不得超过工房限药量，混合完成后应及时进入下道工序。严禁超量混合和暂存。

(4) 操作过程如发现药物温升过快时，应及时摊开散热。

(5) 每天下班之前，应用水将工房内的粉尘冲洗干净。

五、机械造粒/筛选

1、工艺说明

造粒是利用混合好的黑火药原料加水、粘合剂在造粒机罐内搅拌，使之成为粒状黑火药。

2、主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险。电气线路短路引起电气火灾引发爆炸；造粒机传动轴处有空隙，粉尘渗入电动机房（非防爆电机）引发电气设备爆炸；粉尘健康危害；机械伤害。

3、防范措施

(1) 操作工必须穿戴好劳动保护用品后才能工作；

(2) 严禁超员超量安排生产，每次限药量用完后应及时转入中转或转入下道工序；

(3) 下班前断电并认真清扫（清洗）工房、设备的粉尘。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

六、干燥

1、工艺说明

干燥包括亮珠干燥，按热源形式为热能干燥，是将制作好的效果件采用加温吸热使之内部分水分蒸发，达到所要求的干燥程度（含水量）。该企业设有电烘房，干燥形式为热能干燥。

2、主要危险有害因素

采用电源提供热风干燥，因摩擦、撞击等机械能，静电火花、电气火花等电能及其它能量有引起燃烧或爆炸危险；散热过程中因翻动、撞击、磨擦、静电等引起燃烧爆炸危险。因送风设备因温度控制失效造成干燥房温度过高引起药物燃烧与爆炸，与生产场所、仓库距离不符合安全要求，有增大危险的可能。无专人管理，可增大发生意外的可能。

3、防范措施

（1）药物、效果件干燥应采用日光、热风散热器、蒸气干燥，严禁用明火直接烘烤。

（2）药物、效果件摊开的厚度不得超过 1.5cm（亮珠直径超过 1cm 时，其摊开厚度不得超过亮珠直径的 2 倍）。

（3）药物、效果件在干燥时，不得去翻动和收取，必须冷却至室温时才能入库。

（4）干燥后的药物水分含量不得高于 1.5%。

（5）采用日光干燥时，必须遵守下列原则：

a. 晒架以竹、木材料制成，晒架高度不小于 25cm。

b. 日晒场应与车间仓库保持 20m 以上的安全距离，并有专人看管。

c. 含高敏感度的成品或半成品，气温超过 34℃时，不得进行日光直晒。

d. 晒药时不能将药物直接摊在水泥或三合混凝土场地上晾晒，只能用木盘或篾盘垫上牛皮纸，然后把药物摊在纸上晒干。木、篾盘要平稳、牢固地

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变) 许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线;对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

放在晒架上,防止风吹翻而造成事故。

七、散热

1、工艺说明

散热是将已经加热干燥后留有余温的效果件置于阴凉、通风处进行彻底降温的工艺过程。该企业散热主要是指亮珠经电焙房、晒坪干燥后进行降温的操作过程。

2、主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险,不当的操作会引起燃烧、爆炸。

3、防范措施

(1) 散热间必须确定专人负责,认真进行管理,严禁外人或厂内非专业人员进入,晾药过程中,严禁随意进出,严禁翻扒。

(2) 严禁在散热间内休息或干与该工序无关的事情,严禁在散热间内使用铁质、石器之类工具敲打、钉钉或拖、拉碰撞物品。

(3) 亮珠、药物散热冷却必须摊散、摊薄,亮珠厚度不超过 2cm,药物厚度不超过 0.5cm,严禁堆砌。

(4) 分盘、架、品种、颜色、生产日期摆放,标签放置稳妥。

(5) 经常保持室内整洁,通道畅通,每进出一次亮珠、药物后,必须及时打扫散落地面的亮珠、药尘。在清理和打扫物件过程中不准丢抛物件。不准使用硬质扫把。

(6) 药物必须在散热间彻底散热后分批移至包装间收取包装。

(7) 严禁在干燥散热现场检测药物。

(8) 必须穿戴棉布衣服或防火服装。严禁穿“三纶”衣物、背心、短裤以及赤膊生产,严禁穿硬底、藏砂石的鞋生产。工作中必须轻拿轻放,严禁丢、抛、拖、摔。

八、包装

1、工艺说明

包装是将亮珠用导静电器具盛装，然后进行分类、标识，是效果件入库前的一项准备工作。

2、主要危险有害因素

包装过程中，由于亮珠敏感度较大，包装过程中有撞击、摩擦作用，不适当的操作会引起燃烧、爆炸。

3、防范措施

（1）收取包装必须在专用工房内进行，严格按照定员定量使用，药物停滞量不得超过 20kg。

（2）严禁携带火源、穿硬底鞋、高跟鞋进入包装间工作。工作中必须轻拿轻放，严禁丢、抛、拖、摔。

（3）包装容器必须使用不与内装物起化学作用的材料制作的防潮容器，还要防静电。

（4）亮珠彻底散热后水分含量必须达到要求才能包装。

（5）经常保持室内整洁，通道畅通，每进出一次亮珠、药物后，必须及时打扫散落地面的亮珠、药尘。在清理和打扫物件过程中不准丢抛物件。不准使用硬质扫把。

（6）严禁在包装现场检测效果件。

九、装药/机械压药（升空类）

1、工艺说明

机械装/压药是将烟火药和黑火药粉混合而成的药物放置在压药机上，将药物压实，燃放后可喷射出声响效果的烟花产品。

2、主要危险有害因素

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限玉米粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险。压药机传动轴处有空隙，粉尘渗入电动机房（非防爆电机）引发电气设备爆炸；粉尘健康危害；机械伤害。

3、防范措施

（1）机械压药工房每间定机 1 台。

（2）机器压药运转时，药物温升不得超过 20℃。

（3）在压药时，除操作人员外任何人不得进入工房内。

（4）操作人员如发现机器在运转有不正常现象应立即关闭电源，停机寻找原因。

十、机械压药（烟火药类）

1、工艺说明

机械压药是将烟火药和黑火药粉混合而成的药物放置在压药机上，将药物压实，燃放后可喷射出声响效果的烟花产品。

2、主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险。压药机传动轴处有空隙，粉尘渗入电动机房（非防爆电机）引发电气设备爆炸；粉尘健康危害；机械伤害。

3、防范措施

（1）机械压药工房每间定机 1 台。

（2）机器压药运转时，药物温升不得超过 20℃。

（3）在压药时，除操作人员外任何人不得进入工房内。

（4）操作人员如发现机器在运转有不正常现象应立即关闭电源，停机寻找原因。

十一、机械组装（组合烟花类）

1、工艺说明

机械组装是指用机械将串引组盆后装好发射药的组合空筒进行装效果件、盖纸片（穿孔）的工艺过程，主要是组合烟花类产品制作特有工艺。

2、主要危险有害因素

摩擦、撞击等机械能、静电引起引火线燃烧，引发火灾。

3、防范措施

（1）人均使用面积不得少于 4.5m²，每人每次操作不得超过限量。保持通道畅通，其宽度不小于 1.5m。

（2）按规定领取药量，任何人不得超量领取，工作中动作要轻，避免强烈的摩擦、撞击、滚动。

（3）操作人员如发现机器在运转有不正常现象应立即关闭电源，停机寻找原因。

十二、内筒装药机（组合烟花类）

1、工艺说明

内筒装药一体机是指将烟火药（粉状烟火药或效果件）装入无药部件（筒壳）或模具中后再装填固引剂，使之爆竹产品爆炸后达到良好的声响效果和达到防止药物泄漏和引线脱落的过程。

2、主要危险有害因素：

（1）设备接地电阻不达标，操作人员自身静电未消除，因静电引燃引爆药物而发生火灾爆炸危险。

（2）与药物有接触的运动零部件与其他零部件产生相对运动，传动部位（如齿轮、链轮）无防护罩或密封不严，药尘进入传动部位，因设备运转

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

摩擦而发生火灾、爆炸危害。

(3) 防尘、除尘措施不到位, 产生粉尘危害。

(4) 自动控制系统失灵, 自动报警装置失效, 设备在失控状态下, 因摩擦、撞击、静电、电气火花发生火灾爆炸危险。

(5) 操作人员不按安全操作规程操作和穿戴, 传动部位(如齿轮、链轮)无防护罩, 设备未到角、打磨, 存在棱角、毛刺, 人体与设备接触时发生绞伤、碰撞等机械伤害。

(6) 工人操作失误, 因摩擦、撞击而发生火灾、爆炸危险。

(7) 设备维修时, 未清理设备内的药物、药尘, 在拆卸过程中, 因摩擦、撞击而引燃积聚在机器、设备内的药物而发生火灾爆炸危害。

(8) 原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、爆炸。

(9) 混装药前原料未经单独粉碎过筛完全, 大颗粒药物在混合过程中破碎时有引起燃烧爆炸的危险。

3、预防措施

(1) 装药应在单独工房内进行, 地面应垫导静电橡胶板,

(2) 每天开工前检查机械是否正常, 发现异常, 及时停机, 待检修正常再开机。

(3) 按安全操作规程操作, 限量操作, 轻拿轻放, 集中精力;

(4) 每次生产量不得超过工房限药量, 生产完成后应及时进入下道工序。严禁超量生产和暂存。

(5) 操作过程如发现药物温升过快时, 应及时摊开散热。

(6) 每天下班之前, 应用水将装药机及工房内的粉尘冲洗干净。

(7) 设备应经常维护保养, 定期检修; 每天下班前应对设备进行清洗, 上班前应做好开机前准备工作, 有任何异常情况均不得开机生产:

①检查机器运转是否正常: 单一点动各个开关。以测试各个电机动转是否正常, 各运转部件是否没有干砂、碰撞、摩擦、异响等, 如有异响必须及时查清原因, 并解决好, 否则不能开机工作。

②确定各润滑油已加注。

③测试按钮开关。

④检查报警系统是否正常。

⑤检查电器控制是否无错误动作

⑥检查水路、风管是否正常。

⑦检查各传动部位的密封防护罩是否密封完好。

(8) 设备检修时, 必须先清理机器中药物, 并用气泵吹干净再用水冲洗, 确认药物清洗干净后方可进行维修。

十三、包装车间(组合烟花类)

1、工艺说明

包装车间是将装好效果件后的半成品按订单要求装入特定纸箱内。

2、主要危险有害因素

大力碰撞引燃药物, 引发爆炸。

3、防范措施

(1) 人均使用面积不得少于 4.5m^2 , 每人每次操作不得超过限量。保持通道畅通, 其宽度不小于 1.5 米。

(2) 避免强烈的摩擦、撞击、滚动。

(3) 订做纸箱应尺寸计算准确,不得有太大空隙。

(4) 不宜使用受潮牛皮纸隔层。

(5) 及时中转至下一工序。

3.4.3.1 中转

该企业整个生产产品工艺操作间以外的其他配套有药工房起着承上起下的作用,但又存在很大的危险性,且储存药量均较大,一旦发生危险波及范围比操作工艺工房更广。更有一些危险有害因素始终存在于整个生产工艺过程,例如静电。本次评价对这些工艺操作之外存在危险的其他方面进行分析评价。

一、中转

1、工艺说明

药物、半成品中转不是一个特定工艺操作过程,它是工艺操作过程减少药物集中在危险操作间所必需的辅助工房,主要作用是避免药物集中,减少操作人员身边药量,预防工艺运输交叉等。它分为1.3级中转库房、1.1级中转库。

2、主要危险有害因素

在1.1级中转间的操作不当,摩擦、撞击、静电引发火灾、爆炸。实际储存药量远大于设计限药量时,一旦有爆炸危险时可能引起殉爆。

3、防范措施

- (1) 确保防护屏障符合要求;
- (2) 按设计限药量使用;
- (3) 定期检查防潮、防漏情况;
- (4) 保持通风,进行温、湿度监测。

二、静电

1、静电是烟花企业引发事故的起爆原因之一,该企业烟花生产在下面一些工序和设备中容易产生静电。

(1) 传动设备、装置容易产生静电。例如:机械的传动皮带和运输的皮

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线;对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

带转动时,由于与皮带磨擦产生静电。

(2)烟火药在搅拌、混合时也会产生静电。

(3)化学原材料在粉碎、筛选混合和液体喷成雾状时,都会产生静电。

(4)倾倒烟火药,从盛装药物器皿中留下烟火药或用瓢舀取烟火药时会因磨擦产生静电。

(5)烟火药被压紧、装药、筑药时,都会产生静电。

(6)操作人员穿化纤衣服、塑料鞋底和橡胶鞋操作或走路都会带电。如果不能就把静电导走,就会集聚。这时若接触不带电的烟火药,就可能发生静电放电,引起烟火药的燃烧或爆炸。

2、防止静电积聚的措施

(1)在生产工艺条件许可的情况下,尽可能增加室内的湿度。当湿度达到60%以上时,就可以避免静电产生和积聚。

(2)对于固体静电,采用抗静电油剂或减少接触面积来减轻磨擦作用,并把可能积聚静电的设备或装置妥善接地。

(3)对于粉尘静电,应安装良好的通风设备,排除生产过程中产生的粉尘,定期清扫附在设备上的灰尘。

(4)安装配电线路时,可采用瓷瓶布线、线管布线、电缆布线等。

(5)开关设备及其它电器装置应安装在不燃物质制成的可密封的牢固的防尘箱内,并用箱盖盖紧。

(6)设置消静电设备,在工房进口处1.5m高的墙壁上安装20×20cm的钢板或其它金属材料,并用钢筋焊牢接地,工人进入车间前双手在静电消除设施上停留10秒钟,消除人体静电。

3.4.3.2 成品库及药物总库

1、工艺说明

药物、成品库不是一个特定工艺操作过程,它是工艺操作过程所必需的

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

存储总库, 主要作用是存储药物及成品。为 1.3 和 1.3 级库房。

2、主要危险有害因素

在 1.1 级中转间的操作不当, 摩擦、撞击、静电引发火灾、爆炸。实际储存药量远大于设计限药量时, 一旦有爆炸危险时可能引起殉爆。

3、防范措施

- (1) 确保防护屏障符合要求;
- (2) 按设计限药量存储;
- (3) 定期检查防潮、防漏情况;
- (4) 保持通风, 进行温、湿度监测;
- (5) 按标准规定堆放;
- (6) 使用内外包装强度达标;
- (7) 设置防雷防静电;
- (8) 运输时轻拿轻放;
- (9) 库房应设在偏僻地方;
- (10) 通风窗加金属网, 防止小动物破坏。

二、静电

1、静电是烟花企业引发事故的起爆原因之一, 该企业烟花生产在下面一些工序和设备中容易产生静电。

(1) 传动设备、装置容易产生静电。例如: 机械的传动皮带和运输的皮带转动时, 由于与皮带磨擦产生静电。

(2) 烟火药在搅拌、混合时也会产生静电。

(3) 化学原材料在粉碎、筛选混合和液体喷成雾状时, 都会产生静电。

(4) 倾倒烟火药, 从盛装药物器皿中留下烟火药或用瓢舀取烟火药时会因磨擦产生静电。

(5) 烟火药被压紧、装药、筑药时, 都会产生静电。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线;对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

(6) 操作人员穿化纤衣服、塑料鞋底和橡胶鞋操作或走路都会带电。如果不能就把静电导走,就会集聚。这时若接触不带电的烟火药,就可能发生静电放电,引起烟火药的燃烧或爆炸。

2、防止静电积聚的措施

(1) 在生产工艺条件许可的情况下,尽可能增加室内的湿度。当湿度达到60%以上时,就可以避免静电产生和积聚。

(2) 对于固体静电,采用抗静电油剂或减少接触面积来减轻磨擦作用,并把可能积聚静电的设备或装置妥善接地。

(3) 对于粉尘静电,应安装良好的通风设备,排除生产过程中产生的粉尘,定期清扫附在设备上的灰尘。

(4) 安装配电线路时,可采用瓷瓶布线、线管布线、电缆布线等。

(5) 开关设备及其它电器装置应安装在不燃物质制成的可密封的牢固的防尘箱内,并用箱盖盖紧。

(6) 设置消静电设备,在工房进口处1.5m高的墙壁上安装20×20cm的钢板或其它金属材料,并用钢筋焊牢接地,工人进入车间前双手在静电消除设施上停留10秒钟,消除人体静电。

3.4.4 其它的危险有害因素

一、触电伤害

1) 开关柜内的裸导体、输电线路、各类手持电动工具和各类用电设备,可因漏电保护、过压保护装置出现故障或绝缘损坏,人体触及带电部位而造成触电伤害。

2) 检修作业时,可因停送电失误而发生触电事故。

3) 因操作失误、思想麻痹、个人防护缺陷、操作高压开关不使用绝缘工具、非专业人员违章操作等引起人员触电、电击伤害事故。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限玉米粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

4) 因电气设备设施的防雷、防静电措施不可靠等引发电气伤害事故。

5) 因电气设备的事故照明、消防等应急用电不可靠而引发电气伤害。

二、机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能引起夹击、卷入、割刺等危险。该企业中使用的电机传动设备、皮带等, 如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械伤害事故。

三、中毒、窒息的危险有害因素分析

1) 危险有害因素类别; 中毒和窒息

2) 事故形态:

药物吸入、食入、经皮肤吸收侵入人体, 发生中毒事故。

火灾事故情况下发生中毒窒息事故。

3) 危险物质或能量; 有毒物质及窒息性气体

4) 事故原因:

空气中粉尘浓度超标等。

在发生火灾事故时, 纸制品、塑料制品、烟火药等燃烧爆炸会产生大量的有毒烟尘及窒息性气体, 若人员疏散不及时、无防毒面具时, 救援人员未采取防护措施的情况下, 会发生中毒窒息事故。

5) 可能产生的后果; 造成多人中毒及中毒死亡事故。

6) 存在部位; 周边一定范围。

7) 防范措施:

①操作作业人员, 要进行安全教育和专业技术培训。

②产生粉尘及有毒气体的场所必须有良好的通风设施。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组包装工并增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

③控制药物误食，严禁在车间内饮食。

④对操作人员定期进行身体健康检查。

⑤提供必要的劳动防护措施和劳动防护用品。

⑥抢救中毒人员时，进入现场的救护人员要有安全防护措施。

⑦发现中毒人员后，应尽快将其移至通风处，若中毒者已停止呼吸，心脏也停止跳动，应立即采取人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行抢救，并尽快通知医务人员，如有条件可送往医院。

四、粉尘危害

该项目有烟火药等粉状物料，收集、搬运、产品包装过程中，可能引起粉尘中毒。

五、噪声振动

该项目噪声及振动主要来源于混药机、装/筑药机、粉碎机、烘干机、造粒机等设备的机械运转、振动等。噪声能引起听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，促使误操作发生率上升。

六、不良采光照明

现场采光照明，对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

3.5主要设备危险有害因素分析

本工程项目投产后所需设施主要设备有：粉碎机、压药机、造粒机、内筒装药一体机、组合烟花自动化生产线、机械组装机、机械组装一体机。

1) 压药机

压药机主要危险有害因素: 因设备失控或失效引起设备运转部位与人体接触导致机械伤害、电气线路或绝缘部件失效产生电击伤害, 机械运转产生噪音危害或传动装置发热引起药物燃烧。

2) 造粒机

造粒机主要危险有害因素: 电气过载、短路等故障, 产生引燃温度、引起电气火花, 导致药物燃烧、爆炸。因自身缺陷、设备故障或未按规程操作造成触电、机械伤害等。因设备电气线路、设备安装不符合标准要求产生电气火花导致烟火药燃烧、爆炸, 传动部分摩擦、静电、撞击等引起药物燃烧和爆炸。

3) 内筒装药一体机

内筒装药一体机在运行过程中会反复旋转及翻滚, 药剂经这种反复的机械搅动产生大量的粉尘外泄, 这些粉尘大都是混合后的烟火药。烟火药粒度较细, 悬浮于空气中, 当达到一定浓度时, 在相对密闭的空间内, 受到火源、静电、雷电等激发能量就能发生粉尘爆炸。这些粉尘会散落于车间的地面与墙体上, 如果没有及时清洗, 这些粉尘受到摩擦、撞击、静电等因素的激发产生燃烧, 进而导致整个车间烟火药的燃烧爆炸, 造成人员伤亡。同时, 粉尘也会对操作人员的身体健康造成极大的威胁, 甚至导致不可治愈的铝尘肺病; 配装封一体机采用输送带传递, 在皮带的传送过程中, 皮带与药物间的摩擦会产生静电, 如果金属与非金属设备及其他导电物体未作接地, 或接地电阻不符合标准规定, 静电没有得到及时地释放, 当积聚到一定程度时, 就会产生静电火花。如果爆竹作业人员未按规定穿戴防静电工作服、鞋、帽等, 在行动过程中由于不断的运动、摩擦有可能产生静电。当静电火花遇到烟火药时, 燃烧爆炸事故的发生就不可避免; 地面有洒落药粉, 人员走动或拖移

物体产生摩擦也易引起燃烧爆炸。封口机存在机械伤害,摩擦或撞击引燃烟火药、引火线等均会引起有药半成品的爆炸。如接地不良,可能因静电积累引发事故。电气安装不当,电火花可引起事故。电源的引入导致危险因素增加,电动机械可能出现的危险有害因素有:电源线路未穿管,电线老化等导致触电事故。大量粉尘危害健康。

4) 粉碎机

粉碎机主要危险有害因素:粉碎机主要危险有害因素为机械伤害、电击伤害,摩擦、静电、撞击 NOT COPIED 等引起药物燃烧和爆炸等,粉碎机必须专机专用。

6) 组合烟花自动化生产线

组合烟花自动化生产线在运行过程中会反复旋转及翻滚,药剂经这种反复的机械搅动产生大量的粉尘外泄,这些粉尘大都是混合后的烟火药。烟火药粒度较细,悬浮于空气中,当达到一定浓度时,在相对密闭的空间内,受到火源、静电、雷电等激发能量就能发生粉尘爆炸。这些粉尘会散落于车间的地面与墙体上,如果没有及时清洗,这些粉尘受到摩擦、撞击、静电等因素的激发产生燃烧,进而导致整个车间烟火药的燃烧爆炸,造成人员伤亡。同时,粉尘也会对操作人员的身体健康造成极大的威胁,甚至导致不可治愈的尘肺病;组合烟花自动化生产线采用输送带传递,在皮带的传送过程中,皮带与药物间的摩擦会产生静电如果金属与非金属设备及其他导电物体未作接地,或接地电阻不符合标准规定,静电没有得到及时地释放,当积聚到一定程度时,就会产生静电火花。如果爆竹作业人员未按规定穿戴防静电工作服、鞋、帽等,在行动过程中由于不断的运动、摩擦有可能产生静电。当

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线;对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

静电火花遇到烟火药时燃烧爆炸事故的发生就不可避免:地面有洒落药粉,人员走动或拖移物体产生摩擦也易引起燃烧爆炸。

5) 机械组装一体机

主要危险有害因素:因设备失控或失效引起设备运转部位与人体接触导致机械伤害、电气线路或绝缘部件失效产生电击伤害,机械运转产生噪音危害或传动装置发热引起药物燃烧。

6) 机械组装机

主要危险有害因素:因设备失控或失效引起设备运转部位与人体接触导致机械伤害、电气线路或绝缘部件失效产生电击伤害,机械运转产生噪音危害或传动装置发热引起药物燃烧。

3.6 储运过程危险有害因素分析

在产品制作过程中,从原材料到工房,从工房内制成的半成品到中转库,中转库到下一道工序工房,最后到成品库,都需要进行配送运输。该厂运输使用人力板车,电瓶车在厂内运输存在的危险因素有:

- 1) 翻到:超速驾驶,突然刹车,碰撞障碍物,坡度太陡,横穿斜坡或在斜坡上转弯等都有可能发生翻车。
- 2) 超载(超量或超员)。
- 3) 碰撞:与工房等发生碰撞。
- 4) 载物失落:所载物品拦护不当或超量运输从车上落下。
- 5) 振动:路面不平造成颠簸。

储存过程中的危险有害因素有:

- 1) 高温:高氯酸钾储存的库温不得超过 30℃,而当地的最高气温曾达到 42℃,气温超过 30℃的天数也有百天上下。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线; 对组合烟花类包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限玉米粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

2) 潮湿: 铝粉是遇湿易燃品物品, 高氯酸钾的库存相对湿度不得超过80%, 制作烟花的原材料均易受潮, 而当地潮湿多雨。

3) 超量储存。

4) 混合储存: 高氯酸钾与硫磺、铝粉均会发生化学反应, 因此, 应分开存放。产品也应分类存放。

5) 倾倒: 堆码超过一定高度或堆放不整齐等而倾倒。

6) 雷击: 当地属雷电多发地区。

7) 电火花: 因线路老化、接触不良等产生电火花。

8) 静电。

9) 老鼠等小动物。

3.7 环境危险因素分析

环境包括自然环境和作业环境, 其危险有害因素分述如下:

3.7.1 自然环境危险有害因素

自然环境因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。现着重分析高温、潮湿、雨水、山体滑坡、山火、雷击伤害对本项目的影响。

(1) 高温、潮湿

项目所处地处属亚热带季风湿润气候区, 雨水充沛, 空气中湿度较大, 夏季 30℃ 以上气温天气持续时间长, 最高气温可达 40℃, 烟花生产使用的原材料和烟火药在高温作用下均容易发生燃烧、爆炸, 在潮湿环境中长期存放会发生发热、分解导致燃烧爆炸。高温、高湿天气时烟花生产工库房若通风散热不良或无空气调节装置, 容易发生燃烧、爆炸事故。高温、高湿环境同时影响劳动者的体温调节、水盐代谢等, 轻者影响劳动能力, 重者可引起

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

中暑。高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，有发生误操作导致事故的危险。

（2）雨水

该企业工房、仓储场所所在地属亚热带季风湿润气候，受季风影响，湿度大，雨水充沛，空气中湿度较大。烟花产品中的烟火剂含水量都有一定的要求。所以工房、成品库及运输车辆一定要做好防雨、防潮、防漏措施。

（3）山体滑坡

该企业工房、仓储场所地处小丘陵地带，虽然可借助山体作为防护屏障，但在土质较松散、边坡不稳或遇有连续大暴雨、冰冻的情况下，有可能发生山体滑坡冲毁工库房，进而可能导致烟火药爆炸事故。所以应做好对边坡监控、加固等防范措施。

（4）山火危害

项目所处地四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥，加上工房、仓库与山丘上的树木杂草相距较近，如果防范措施不当，一旦发生山火就有可能烧毁工房、仓库和引发爆炸事故，给企业带来损失、给职工造成伤害，因此，企业除按规定搞好安全防火隔离带以外，还应制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施。

（5）雷击灾害

该企业所处地区属多雷雨地区，春、夏两季雷电较多，烟花生产受雷电伤害的可能性较大。危险品工库房多属一、二类防雷场所，防雷电伤害尤为重要。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线;对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种,这三种作用都会对烟花生产构成危害,引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人,会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡,建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时,金属部件之间会出现电位差,可能使人身遭受电击,其放电产生的火花,可能引起周围环境中药剂粉尘的燃烧和爆炸。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果危险品工库房无避雷针、或避雷针高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求(电阻大于 10Ω , 接地方式不正确),会使建筑物遭受雷击而倒塌,引起工库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势,极易产生电火花、局部过热等现象,若烟花生产危险品工库房内金属物体没有接地或接地方式不对,极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时,在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压,并沿着管路传播。若侵入烟花生产工库房内,可能造成危险品燃烧、爆炸。该企业烟花生产工库房未涉及供汽管路,多数工库房无输电线路,雷电波侵入的危险性较小

3.7.2 作业环境危险有害因素分析

(1) 粉尘危害

作业环境中主要危险、有害因素为生产性粉尘危害,主要产生在称料、

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线; 对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

粉碎、机械装药等工序中; 其中硫磺、铝粉等还可形成爆炸性粉尘。

若工库房通风不好, 硫磺、铝粉等可燃性粉尘在空气中达到一定的浓度, 遇到火源可发生粉尘爆炸。爆炸时粒子一边燃烧一边飞散, 可使可燃物局部炭化, 造成人员严重烧伤。最初的局部爆炸发生之后, 会扬起周围的粉尘, 继而引起二次爆炸、三次爆炸, 扩大伤害, 同时, 粉尘爆炸易造成不完全燃烧, 产生有毒气体, 危害人体健康。硫磺在空气中的含量达到 $35\text{mg}/\text{m}^3$ 以上即具燃爆性, 易被明火点燃引起爆炸。

生产过程中, 有尘作业工人长期吸入粉尘可引起呼吸道刺激症状和中毒。同时, 粉尘污染车间环境, 影响设备照明。

(2) 采光照度不良

根据相关标准规定: 室内天然光照度应大于 100 勒克斯。采用人工照明措施后, 混合照明照度应大于 200 勒克斯。

若操作台背光设置导致采光不良, 或灯光照明混合照度小于 200 勒克斯, 工人长期在光照度不足环境中工作, 会对视力造成损害, 还可能发生意外跌倒受伤, 并可能因意外跌倒导致烟火药或其制品受到撞击、摩擦发生燃烧、爆炸。

3.8燃放试验和余药、废弃物销毁危险因素分析

3.8.1 燃放试验危险有害因素分析

烟花燃放试验过程中有可能因烟火药配比不合适或纸筒约束力不合适出现爆炸不完全、爆炸力量过大现象, 爆炸不完全会在燃放试验现场留下残药, 爆炸力量过大有可能使尚未引燃的烟花在强烈冲击波作用下炸筒。燃放试验过程中有可能产生火险等现象, 存在的危险有害性分析如下:

(1) 若燃放试验场与距离危险品生产区及危品仓库小于 200 米、距离居民住宅小于 100 米，进行燃放试验时飞散的高温物质、火星可能引燃、引爆附近危险品工库房内的烟火药及其制品，可能引燃附近住宅的可燃物。

(2) 若在大风天气进行燃放试验且燃放场地处于周边建筑物上风口，飞散的高温物质、火星有可能引燃、引爆周边建筑物内易燃、易爆物质。

(3) 若未妥善处理燃放试验产生的残留物，有可能因其含有残药、未点燃引线 and 成品、未完全熄灭纸屑等留下安全隐患，造成次生灾害。

(4) 若试验人员进行燃放试验时距离燃放品太近或处在其下风口，有可能受到炸伤、烧伤伤害，燃放品燃放过程产生的有毒有害气体也可能对其身体健康造成损害。

3.8.2 余药、废弃物销毁危险有害因素分析

余药、废药销毁过程中，产生的主要危险为爆炸、火灾，其危险程度由药量、药物的密集程度、周边距离等因素决定。所以控制药量、药物的密集程度、周边距离是控制事故发生和升级的主要措施。

烟花生产产生的余药、废药主要为烟火药，具有燃烧爆炸性，销毁过程存在的危险有害性分析如下：

(1) 生产过程中产生的余药、废药未及时收集并存放至指定地点，可能引起烟火药燃烧、爆炸。

(2) 使用铁质等易产生火花的工具操作、使用塑料、尼龙等易产生静电的工器具盛装余药、废药，可能因火花引起烟火药燃烧、爆炸。

(3) 销毁场外部安全距离不够，可能引起次生灾害。

(4) 销毁人员在销毁余药、废药时未按操作规程操作，使药粉堆积过厚、

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,产值不变) 许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线;对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

近距离点火、同批次原地频繁销毁、超量销毁、无专人警戒、没处理销毁现场等,有可能引起火灾、爆炸,导致人员伤亡和财产损失。

(5) 若有混合危险的余、废药未分开收集存放,可能引起燃烧爆炸事故。

(6) 若装卸、搬运余药、废药时发生较强烈的碰撞、拖拉、摩擦、振动,可能引发燃烧、爆炸事故。

3.9 人员因素危险性分析

该项目是以烟火药为主要原料制成的,而烟火药具有燃烧和爆炸性能,感度强,受热能、机械能、电能、化学能等激发作用,都可能引发燃烧或爆炸。因此,在爆炸生产过程中,生产人员稍不注意,就可能产生不安全行为,导致安全生产事故发生。人员存在的危险因素有:

1、安全意识淡薄。

企业所有者和管理者如果安全意识淡薄,必将给企业带来灾难性的后果。因为,所有者和管理者如果安全意识淡薄,必然会抵触甚至违反国家安全生产法律法规,忽视安全投入,导致企业在不具备安全生产条件的情况下进行生产,对事故隐患,心存侥幸。其企业必然出现管理混乱,其下属和员工也必然安全意识缺乏,违章指挥、违章作业现象严重。

2、违章指挥。

有的管理者,不能正确处理安全与生产的关系,或者不懂作业安全技术,从而导致违章指挥事情的发生。

3、从业人员思想麻痹,违章操作。

有的从业人员由于长期从事危险性工作,对危险的恐惧感逐渐降低,思想上放松警惕,或者未经培训不懂安全操作规程作业,或者图省事而违章作业。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

- 4、野蛮作业。
- 5、不遵守安全生产管理规章制度。
- 6、不按规定穿戴劳动防护用品或着装。
- 7、人员素质不能胜任工作要求。
- 8、操作失误。

3. 10主要危险有害因素分析

该项目主要生产岗位危险有害因素分布情况见表 3. 10-1。

表 3. 10-1 主要生产岗位危险有害因素分布

作业区域	火灾、火药爆炸	触电伤害	机械伤害	车辆伤害	粉尘中毒	高温烫伤	噪声振动
调湿药	√				√		
原材料粉碎	√	√	√		√		√
内筒装药一体机	√	√	√		√		√
机械组装/裱皮一体机	√	√	√		√		√
机械组装一体机	√	√	√		√		√
双响炮自动装药一体机	√	√	√		√		√
机械造粒/筛选	√	√	√		√		√
机械混药	√	√	√		√		√
机械压药柱	√	√	√		√		√
黑火药库	√	√	√		√		√
引线库	√			√			
黑火药库	√			√			

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

3.11职业卫生有害因素分析

表 3.11-1 职业卫生主要有害因素分析表

类别	存在的有害因素
有毒物	高氯酸钾、硝酸钾、硫磺、金属粉等
粉尘	混药工序、装药工序、封口工序工序存在烟火药粉尘飞扬
腐蚀	高氯酸钾、硝酸钾、硫磺等腐蚀性
高温	夏季室内温度有时可能超过 35℃。
噪音	机械设备运行时产生噪音。

3.12其他危险有害因素分析

表 3.12-1 其它可能存在的危险因素

类别	存在的部位	发生作用的途径和变化规律
触电	各电气设备、线路	当电气设备、设施或者线路（开关）故障（无接地接零或者失效及电气线路老化等）都会产生漏电，造成人员触电； 原材料高氯酸钾、硫磺、硝酸钾易潮解，且操作环境潮湿，易造成电气设备开关、线路腐蚀漏电，导致人员触电伤害； 电气设备、线路及开关触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护故障； 绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离不够；设计考虑不周，如电气设备及其保护装置选型不、负荷、配线、接地、敷设不合理等；造成电气使用过程中的人员触电伤害。
机械伤害	各机械设备	机械转动部件无防护或者防护不当； 操作人员违规操作或者操作不当； 维修设备、装置等误操作或者防护不当； 搬运材料、半成品、成品时方法不当或者失误造成伤害。
灼烫	化工原料工序	接触腐蚀性化学物质造成化学灼伤；接触烘干设备高温烫伤。
车辆伤害	道路	生产线使用的原材料、外购半成品、设备等装卸、安装、运输的车辆，可能因管理不到位发生翻车、撞车等伤害事故。
淹溺	水塘、消防水池	人员不慎跌落水塘或者消防水池，造成人员淹溺事故。
物体打击	中转库、药物或成品仓库	上下货过程中违章作业或缺乏监督，产品箱高处跌落，导致作业人员被砸伤。

3. 13事故案例分析

3. 13. 1 雷电

事故案例: 2005 年 4 月 24 日上栗县一花炮厂成品仓库发生雷击爆炸事故, 损失 30 多万。

雷电可能触发烟花在生产过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花安全生产的主要因素之一, 由于雷电的不确定性, 易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件, 引起火灾、爆炸。该企业所在山区位置, 尤其是夏天雨季雷电较多, 受雷击危害的可能性相对较大。因此, 防雷设施应严格按照规范进行, 选择可靠的避雷方式, 接地电阻必须符合要求, 以有效防止直击雷或感应雷的危害。

1、触发事件: 雷电的火球接触药剂和人员。

2、发生条件: 直击雷、球形雷。

3、防范措施:

1) 直击雷可通过避雷针避免;

2) 球形雷很难预防, 大雷暴雨时停止作业, 并离开工作岗位到安全处。

3. 13. 2 机械能 (碰撞、摩擦)

事故案例: 1989 年 1 月 26 日江苏省建湖县庆丰乡新开花炮厂插引工领硝饼时用铁桶盖放在有药尘的水泥台面上, 装满后移动时因水泥台面与铁桶盖摩擦起火引燃台面药尘发生爆炸, 死亡 11 人, 伤 18 人。

1、触发事件: 局部能量集中产生自燃点。

2、发生条件: 药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、台面有沙粒、拖拉有药的半成品、踩燃地面

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药(仅限玉米粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花), B级礼花类(小礼花), C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

余药、哄抢领料、烘干过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。

3、防范措施:

- 1) 防止杂物进入原材料, 混合前原材料应单项筛选;
- 2) 使用绢筛, 不使用铁质工具;
- 3) 工具及工作台面打磨平整;
- 4) 不使用违禁药物;
- 5) 思想高度集中;
- 6) 严禁加班加点和延长劳动时间, 不上晚班。

3.13.3 静电

事故案例:1993年1月8日黑龙江省方正县育林乡春雷花炮厂因工人穿化纤衣服产生静电火花引起爆炸, 死亡12人、重伤2人。

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量, 而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。烟花爆竹生产为高危产业, 能量很小的静电火花都有可能造成火灾或爆炸事故。

- 1) 触发事件: 静电放电火花。
- 2) 发生条件: 药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。
- 3) 防范措施:
 - (1) 有药工作台上铺防静电橡胶板;
 - (2) 工作间装静电消除装置;
 - (3) 操作人员穿防静电或全棉工作服;
 - (4) 操作人员定期消除静电;
 - (5) 保持地面潮湿, 使用防静电器具(不能用普通塑料器皿盛装烟火药)。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变) 许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线;对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

3.13.4 化学能

事故案例:2000年8月4日江西省上栗县因从内蒙非法运回的亮珠等药料长时间在雨中吸湿、受潮,产生化学放热反应达到着火点引发爆炸,死亡27人,伤26人。

企业使用了升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应,并且烟火药是由高氯酸钾、硝酸钾、硫磺等物质混合组成,高氯酸钾、硝酸钾常温下稳定,遇热分解易燃,均易发生爆炸。

- 1) 触发事件: 温度、静电和摩擦。
- 2) 发生条件: 化工材料质量不合格;
- 3) 防范措施:

(1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热,人员立即离开至安全地带,1小时后无异常情况才允许上岗;

(2) 原材料、半成品必须保持干燥;

(3) 选择符合质量要求的原材料;

(4) 原料使用完应扎紧袋口,不让其与空气接触。

3.13.5 热能

事故案例:2003年7月28日河北省辛集市郭西花炮厂因在高温天气晾晒礼花弹及药物发生爆炸,死亡35人,2人失踪,103人受伤。

高温、潮湿容易引发火灾。在生产过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温,可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区,夏季正常最高温度达40℃,当温度过高时,可采取降温措施,防止事故的发生。

- 1) 触发事件: 热量积累点燃药物。
- 2) 发生条件: 明火、环境温度过高。
- 3) 防范措施: 禁止明火源、32℃以上高温停止作业。

第四章 评价单元的划分及评价方法的选择

4.1 评价单元的划分

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务，是为了提高评价工作的准确性和可靠性。本次安全评价对象为江西省猎鹰烟花制造有限公司（产品生产、包装、原料和药物的储存等工序）。因此，根据危险、有害因素的类别、装置和物质的特征，依据评价方法的有关具体规定将建设项目划分为六个评价单元：项目选址、总图布置、工艺过程、产能核定、设备设施、安全管理等。

4.2 评价方法的选择

根据国家安全生产监督管理局第 54 号令《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》的要求，通过对该企业的选址、布局、生产工艺等全面的认真分析，为达到预期有效目的，采用现场检查表评价方法为主要评价方法，同时根据该企业实际，适当选用其他定量分析评价方法，如预先危险分析法、爆炸冲击波安全距离系数分析评价法等。

4.2.1 评价方法简介

一、安全检查表评价法

预评价中实际应用的是设计、审查安全检查表，它是在工程设计工作的准备阶段，为工程设计人员、审查人员提供一种为使该工程能达到预期的安全指标，在安全设计工作中应完成的各项设计内容及相关标准要求的检查表，逐项按表列内容、要求进行设计、审查，可有效地提高安全设计的质量。编制步骤如下：

1) 熟悉系统

包括系统的结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

2) 搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度及本系统过去发生过事故的资料,作为编制安全检查表的依据。

3) 划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元逐个分析潜在的危险因素。

4) 编制检查表

针对危险因素,依据有关法规、标准规定,参考过去事故的教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应在设计中采取的措施,然后按照一定的要求编制检查表。

二、预先危险性分析法

预先危险性分析(PHA)又称初步危险分析,主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析,用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果,作宏观的概略分析,其目的是辨识系统中存在的潜在危险,确定其危险等级,防止危险发展成事故。

其功能主要有:

- 1) 大体识别与系统有关的主要危险;
- 2) 鉴别产生危险的原因;
- 3) 估计事故出现对人体及系统产生的影响;
- 4) 判定已识别的危险等级,并提出消除或控制危险性的措施。

3、分析步骤

预先危险性分步骤为:

- 1) 通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源;
 - 2) 根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况,判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性,分析事故的可能类型。
 - 3) 对确定的危险源,制定预先危险性分析表;
 - 4) 进行危险性分级;
 - 5)制定对策措施。
- 4、预先危险性等级划分:

预先危险性等级划分及风险等级划分见表 4.2-1

表 4.2-1 危险等级划分表

级别	危险程度	可能导致的后果
I	安全的	不会造成人员伤亡及系统损坏
II	临界的	处于事故的边缘状态,暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能,但应予以排除或采取控制措施
III	危险的	会造成人员伤亡及系统损坏,要立即采取防范对策措施
IV	灾难性的	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,必须予以果断排除并进行重点防范

三、爆炸冲击波安全距离系数分析评价法

爆炸冲击波伤害模型法是根据事故的数学模型,应用数学方法,求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。评价结果是事故对人员的伤害范围或(和)对物体的破坏范围,因此评价结果直观、可靠,评价结果可用于危险性分区,同时还可以进一步计算伤害区域内的人员及其人员的伤害程度,以及破坏范围物体损坏程度和直接经济损失。

第五章 定性、定量评价

5.1 项目选址

根据江西省猎鹰烟花制造有限公司提供的平面布局设计图，本项目依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）编制选址安全检查表进行评价，详见表5.1-1所示。

表5.1-1 项目选址安全检查表

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
1	选址	烟花爆竹生产项目和经营批发仓库的选址应符合城乡规划的要求。并应避免开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等	GB50161-2022第4.1.1条	选址符合城乡规划，所选厂址内无居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物，与高压输电线、铁路、公路保持安全距离	符合
2	地形利用	当烟花爆竹生产项目建在山区时，应合理利用地形，将危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场区布置在有自然屏障的偏僻地带。不应将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。	GB50161-2022第4.1.3条	危险品生产区设在有自然屏障的偏僻安全地带	符合
3	生产区的外部距离	危险品生产区内的危险品生产厂房、危险品中转库房、临时存药洞、晒场与其周围零散住户、居民点、企业公共交通线路、高压输电线路、城镇规划边缘等的外部距离，应根据建(构)筑物的危险等级和计算药量计算确定。危险品生产厂房、危险品中转库房的外部距离应自危险性建筑物的外墙面算起，临时存药洞应自洞口外壁算起，晒场应自晒场边缘算起。危险品生产区内，1.1级建、构筑物的外部距离，不应小于表4.2.2的规定。危险品生产区内，1.3级建、构筑物的外部距离，不应小于表4.2.3的规定	GB50161-2022第4.2.2-4.2.3条	项目建设危险品建筑与周边与周围建(构)筑物及(设施)的距离情况见表2.2-2，符合标准安全要求；工房内部距离全部按照GB50161-2022进行设计，生产厂区内安全距离符合标准安全要求	符合
4	危险品总库区的外部距离	危险品总仓库区，1.1级仓库的外部距离，不应小于表4.3.2的规定。危险品总仓库区1.3级仓库的外部距离不应小于表4.3.3的规定。	GB50161-2022第4.3.2和4.3.3条	项目危险品总库区与周围外部建筑（居民建筑、外厂围墙、本企业生产区建筑物）的设计距离符合要求；	符合

对照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022），对项目选址及外部距离进行检查，本项目选址符合规范要求。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药10条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

5.2 总图布置

根据江西省猎鹰烟花制造有限公司提供的平面布局设计图, 本项目依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022) 编制总平面布置安全检查表进行评价, 详见表5.2-2所示。

表5.2-2 总平面布置安全检查表

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
1	生产区总平面布置	危险品生产区的总平面布置应符合下列规定: 1、同一生产区生产烟花爆竹多个产品类别时, 应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线, 并宜做到分小区布置。 2、生产线的厂(库)房的总平面布置应满足生产工艺流程顺畅及生产能力匹配的要求, 宜避免危险品的往返和交叉运输。 3、同一危险等级的厂房和仓库宜集中布置; 计算药量大或危险性大的厂房和仓库, 宜布置在危险品生产区的边缘或其他有利于安全的地形处; 粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区的边缘地带, 且宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。 4、危险品生产厂房靠山布置时, 距山脚不宜小于 3m; 当危险品生产厂房布置在山凹中时, 应利于人员的安全疏散和有害气体的扩散。 5、危险品运输道路不应在其他危险性建(构)筑物防护屏障内穿行通过。	GB50161-2022第5.1.1条	本项目总平面布置按烟花产品的生产工艺流程和生产能力要求布置, 避免了危险品的往返和交叉运输危险品生产厂房小型、分散。对于位于山凹中的危险品生产厂房考虑了疏散通道。各建筑物的内部设计距离符合要求。	符合
2	总仓库区的平面布置	危险品总仓库区的总平面布置应符合下列规定: 1、应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置; 2、比较危险或计算药量较大的危险品仓库, 不宜布置在库区出入口的附近; 3、危险品运输道路不应在其他危险品仓库防护屏障内穿行通过; 4、化工原材料库、药物仓库、成品仓库宜分区布置; 同一危险等级的仓库宜集中布置, 计算药量大或危险性大的仓库宜布置在总仓库区的边缘或其他有利于安全的地形处。	GB50161-2022第5.1.2条	本项目危险品总仓库区与生产区分开设计; 并根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置; 危险品运输道路未在其他防护屏障内穿行通过; 药物总库与成品库分开设计; 计算药量大或危险性大的仓库布置在总仓库区	符合

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型 烟雾型仅限出口), B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
				的边缘	
3	围墙	危险品生产区和危险品总仓库区的围墙设置应符合下列规定： 1、危险品生产区和危险品总仓库区应设置高度不低于 2m的围墙； 2、围墙与危险性建(构)筑物之间的距离宜为12m，不得小于5m； 3、围墙应为密砌墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，可设置刺丝网围墙。	GB50161-2022第5.1.4条	本项目生产区及库区均设计密砌墙，围墙离危险性建筑物的距离均不小于5m。围墙为高度2m	符合
4	绿化	危险品生产区和危险品总仓库区的绿化，不宜种植针叶树或竹林，宜种植阔叶树。 距离危险性建、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带。	GB50161-2022第5.1.5和5.1.6条	厂区及总仓库区拟种植阔叶树，危险性建、构筑物外墙四周5m内设防火隔离带	符合
5	1.1级建筑物内部距离	危险品生产区内各建(构)筑物之间的内部距离应分别按照各危险性建(构)筑物的危险等级及其计算药量所确定的距离和本节所规定的距离，取其最大值。内部距离应自建(构)筑物的外墙面算起，晒场应自晒场边缘算起。 危险品生产区内 1.1-1级建(构)筑物与邻近建(构)筑物的内部距离应符合表 5.2.2的规定。当计算药量为表中中间值时，内部距离应采用大值确定。 危险品生产区内1.1-2级建(构)筑物与邻近建(构)筑物 的内部距离应符合表 5.2.3规定。当计算药量为表中中间值时，内部距离应采用大值确定。 1.1级建筑物有敞开面时，该敞开面方向的内部距离应按 本标准第5.2.2条或第5.2.3条的要求计算后至少再增加20%。 在一条山沟中，当1.1级建(构)筑物镶嵌在山坡陡峻的山 体中时，与其正前方建(构)筑物的内部距离应按本标准第 5.2.2 条或第5.2.3条的要求计算后至少再增加50%。 危险品生产区内布置有进射危险产品的生产线时，该生产线有进射危险品的建(构)筑物与其他生产线建(构)筑物的内部距离，应分别按各自的危险等级和计算药量计算后再增加50%。	GB50161-2022第5.2.1-5.2.6条	本项目工房内部距离均按照GB50161-2022进行设计，生产厂区内部安全距离符合规范要求，详见表2.2-3	符合

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
6	1.1级建筑物与公用建构筑物内部距离	危险品生产区内1.1级建筑物与厂区内办公室、食堂、汽车库、锅炉房、独立变电所、水塔、水泵房、有明火或散发火花建筑物的内部距离，应按本标准第5.2.2条或第 5.2.3条的要求计算后至少再增加50%，且不应小于50m。	GB50161-2022第 5.2.7条	危险品生产区内1.1级建筑物与厂区内办公室、生活区大于50米，符合要求	符合
7	1.3级建筑物的内部距离	危险品生产区1.3级建筑物与邻近建筑物的内部最小允许距离应符合表5.2.8的规定。	GB50161-2022第 5.2.8条	1.3级建筑物与邻近建筑物的内部符合要求	符合
8	1.3级建筑物与公共设施的内部距离	危险品生产区1.3级建筑物与公用建筑物、构筑物的内部最小允许距离应符合下列规定： 1、与邻近建（构）筑物的内部距离应符合表5.2.8的规定。当计算药量为表中中间值时，内部距离应采用大值确定。 2、与厂区内办公室、锅炉房、食堂、汽车库、独立变电所、水塔、水泵房、有明火或散发火花的建筑物的内部距离应小于35m。 3、与地下式或半地下式消防水池的内部距离不应小于25m。	GB50161-2022第 5.2.8条	本项目危险品生产区内1.3级建筑物与厂区内办公室、生活区设计距离大于35米，符合要求	符合
9	危险品总仓库区的内部距离	危险品总仓库区值班室应结合地形布置与危险品仓库的内部距离应符合下列规定： 1、当值班室内人员小于或等于9人时，库区值班室与1.1 ¹ 级仓库的内部距离应符合表5.3.6-1的规定；当值班室内人员大于9人时，库区值班室与1.1 ¹ 级仓库的内部距离应按表5.3.6-1规定值至少增加40%。 2、当值班室内人员小于或等于9人时库区值班室与1.1 ² 级仓库的内部距离应符合表5.3.6-2的规定；当值班室内人员大于9人时，库区值班室与1.1 ² 级仓库的内部距离应按表5.3.6-2规定值至少增加40%。 3、与1.3级仓库的内部距离应符合表5.3.6-3的规定。 4、当值班室采取抗爆结构时，其与1.1级、1.3级仓库的内部距离应按设计确定。	GB50161-2022第 5.3.6条	本项目成品仓库区与生产区分别设置值班室，药物总库区设有值班室，符合安全要求	符合

该企业工（库）房的选址、总平面布置、工艺布局及内、外部距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）标准要求。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动化生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

5.3 生产工艺过程

根据江西省猎鹰烟花制造有限公司提供的平面布局设计图，本项目依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）编制生产工艺布置安全检查表进行评价，详见表5.3-3所示。

表5.3-3 生产工艺过程安全检查表

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
1	总体工艺布置	烟花爆竹的生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等先进技术。对有燃烧、爆炸危险的作业宜采取隔离操作、自动监测与控制等措施，并应减少厂内存药量和作业人员。	GB50161-2022 第6.0.1条	本项目工艺布置做到小型、分散。拟采用机械化、自动化等可靠的先进技术	符合
2	产品生产线的布置	烟花爆竹生产应按产品类型设置生产线，生产工序的设置应符合产品生产工艺流程要求，危险性厂(库)房、设备设施的生产能力应相互匹配	GB50161-2022 第6.0.2条	本项目生产工序的设置符合产品生产工艺流程要求，生产能力相互匹配（见5.4分析）	符合
3	安全防护设施	有燃烧、爆炸危险的作业场所使用的设备、仪器、工器具，应满足使用环境的安全要求。 有易燃易爆粉尘散落的工作场所应设置清洗设施，并应有充足的清洗用水。	GB50161-2022 第6.0.3和 6.0.4条	本项目危险品生产工房设置有给水管网，水源充足。	符合
4	工房最大允许存药量	在危险品生产区内，危险品生产厂房各工序及临时存药洞允许的最大存药量应符合现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652的有关规定；危险品中转库最大存药量不应超过两天生产需要量。	GB50161-2022 第6.0.5条	本项目危险品生产厂房允许最大存药量符合现行国家标准GB11652的有关规定	符合
5	危险性厂房的设置	除采用自动化、连续化生产工艺的烟花爆竹生产厂房外，1.1级、1.3级厂房和仓库应为单层建筑，其平面宜为矩形。 1.1级厂房设置应符合下列规定： 1、采用手工作业的1.1级厂房，除采取抗爆间室、装甲防护装置或工艺有特殊要求外，应单机单栋或单人单栋独立设置； 2、机械混药、机械筛药的1.1级厂房应单	GB50161-2022 第 6.0.6-6.0.13 条	本项目厂房和库房（仓库）为单层建筑，其平面为矩形。 1.1级厂房单机单栋或单人单栋独立设置；采取抗爆间室、隔离操作时联建；不同危险等级的中转	符合

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药1和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
		独布置，且应进行远距离隔离控制; 3、干法生产引火线厂房的工作间不应超过4间，有机溶剂法生产引火线厂房的工作间不应超过2间。 1.3级厂房设置应符合下列规定： 1、厂房内各工作间应采用密实砌体墙隔开，且工作间数不应超过6间，当厂房建筑耐火等级为三级或以下时，工作间数不应超过4间； 2、氧化剂的粉碎筛选、可燃物的粉碎筛选应独立设置厂房。 有固定作业人员的非危险品生产厂房，不应和危险品生产厂(库)房联建。 危险品中转库的设置应符合下列规定： 1、不同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建； 2、1.1级生产工序宜就近设置半成品临时中转库。 1.1级厂房内不应设置除更衣室、工器具室外的辅助用室;1.3级厂房内可设置辅助用室，但应布置在厂房较安全 的一端，并应采用防火墙与生产工作间隔开。 危险品生产厂房内设置临时存药间(暂存间)或在厂房附近设置临时存药洞时，临时存药间(暂存间)与操作间应采用钢筋混凝土墙或不小于370mm的密实砌体墙隔开。		库独立设置，不和生产厂房联建。	

该项目生产工艺布置符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

5.4 产能核定

该项目为在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限玉米粉自产自用），A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，此次产能仅为增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产能 600 万元），A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元；其它产品产能不发生变化。

本项目根据企业实际生产经验，以每年 250 天，每天一班，每班 8 小时计算。

1. 组合烟花类（70 万箱）

a. 机械混药：操作机数（1 机）×单机单天生产能力（300 箱）×年生产天数（250 天）

即：1 机×300 箱×250 天=7.5 万箱

b. 装药/封口：操作人数（5 人）×单人单天生产能力（60 箱）×年生产天数（250 天）

即：5 人×60 箱×250 天=7.5 万箱

c. 内筒装药一体机：操作机数（2 机）×单机单天生产能力（550 箱）×年生产天数（250 天）

即：2 机×550 箱×250 天=27.5 万箱

d. 组合烟花自动化生产线：操作机数（2 机）×单机单天生产能力（750 箱）×年生产天数（250 天）

即：2 机×800 箱×250 天=37.5 万箱

即合计 7.5 万箱+27.5 万箱+37.5 万箱=72.5 万箱

e. 组盆串引：操作人数（52 人）×单人单天生产能力（50 箱）×年生产天数（250 天）

即：52 人×50 箱×250 天=65 万箱

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型双出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

f. 机械组盆串引：操作机数（2 机） $\times$ 单机单天生产能力（120 箱） $\times$ 年生产天数（250 天）

即：2 机 $\times$ 120 箱 $\times$ 250 天=6 万箱

即合计 65 万箱+6 万箱=71 万箱

g. 装发射药：操作人数（8 人） $\times$ 单人单天生产能力（350 箱） $\times$ 年生产天数（250 天）

即：8 人 $\times$ 350 箱 $\times$ 250 天=70 万箱

h. 组包装（1.3 级）：操作人数（22 人） $\times$ 单人单天生产能力（50 箱） $\times$ 年生产天数（250 天）

即：22 人 $\times$ 50 箱 $\times$ 250 天=27.5 万箱

i. 组包装（1.1 级）：操作人数（40 人） $\times$ 单人单天生产能力（50 箱） $\times$ 年生产天数（250 天）

即：40 人 $\times$ 50 箱 $\times$ 250 天=50 万箱

即合计 27.5 万箱+50 万箱=77.5 万箱

2. 升空类（旋转升空烟花）（5 万箱）

a. 药物混合：操作人数（1 人） $\times$ 单人单天生产能力（200 箱） $\times$ 年生产天数（250 天）

即：1 机 $\times$ 200 箱 $\times$ 250 天=5 万箱

b. 装药/机械压药：操作机数（2 人） $\times$ 单机单天生产能力（100 箱） $\times$ 年生产天数（250 天）

即：2 机 $\times$ 100 箱 $\times$ 250 天=5 万箱

企业生产能力以企业各工序中的最小生产能力为准。

根据该项目总图设计工房，结合当地劳动生产率，通过分析计算，正常生产条件下生产能力能达到其设计产量，不需用超量、超员和不发放到厂区以外的人员操作来达到设计产量。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行了优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

5.5 安全设施设备

表5.5-1 安全设施及辅助设施安全检查表

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
1	防护屏障	防护屏障的设置及形式应根据总平面布置、运输方式、地形条件、建(构)筑物计算药量等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土板夹土(沙)墙、钢筋混凝土防护(挡)墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的设置应能对本建(构)筑物或邻近建(构)筑物起到防护作用,防护屏障的开口方向应为无防护作用范围。防护屏障的防护范围应按本标准附录B确定。	GB50161-2022第5.4.1条	本项目1.1级建筑物防护屏障根据地形采用防护土堤、钢筋混凝土防护屏障的形式、整体现浇钢筋混凝土结构	符合
2	建筑设计和结构	各级危险性建(构)筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级除应符合本标准第8.1.2条的规定外,均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的二级耐火等级	GB50161-2022第8.1.1条	本项目1.3级300m ² 以下的建筑三级耐火等级设计、300m ² 以上的建筑按二级耐火等级设计,1.1级工房二级耐火等级设计	符合
		建筑结构: 建筑结构一般规定; 1.1级建筑结构形式	GB50161-2022第8.1和8.2条	本项目新建的1.1级建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构,墙体采用240mm红砖砌体实心墙,屋盖采用轻质泄压屋盖; 1.3级建筑采用现浇钢筋混凝土柱、梁承重结构,墙体采用240mm红砖砌体实心墙,屋盖采用轻质泄压屋盖,部分建设防护屏障有困难地段的建筑采用整体现浇钢筋混凝土结构,屋盖采用轻质泄压屋盖。1栋大于2人的1.1 ² 级建筑采用现浇整体现浇钢筋混凝土结构,屋盖采用轻质泄压屋盖。	符合
		疏散要求: 安全出口的数量,布置方向; 厂房内主通道的宽度,每排操作间的通道宽度,工作间内的通道宽度; 疏散门的开启方向,插销的设置,建筑物外门口的台阶及坡度	GB50161-2022第8.4条	本项目危险品生产区危险建性建筑物的安全疏散设计符合要求	符合
3	消防	烟花爆竹生产建设项目和批发经营仓库应设置消防给水系统。	GB50161-2022第	该项目设有7个消防蓄水塘,1个高位水池(462#-469#消防水池)及	符合

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

序号	检查项目	检查内容	依据法规	检查情况	检查结论
		建筑的室外消防供水可采用 室外消火栓、手抬机动消防泵 等方式。危险品生产厂房和仓库的室外消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中甲类厂房和仓库的规定。当单个建(构)筑物的体积均不超过 300m³ 时，室外消防用水量可按10L/s计算。	9章节	泵房，在消防给排水设计中，消防水池采用容积300m³，室内外消防水量均为25L/s。	
4	电气	12.2.1 危险场所电气设备符合相关规定； 12.2.2 危险场所采用非防爆电气设备隔墙传动时，应符合的规定； 12.2.4 F0类危险场所电气设备的规定； 12.2.6 F1类危险场所电气设备的选型的规定。	GB50161-2022第12章节	本项目危险场所的电气设备、电气照明按设计要求设置，具体见《江西省猎鹰烟花制造有限公司电气平面布置图》	符合
5	防雷防静电	12.7.1 危险性建(构)筑物应采取防雷措施。防雷类别应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息 系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。 12.8.1 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行直接静电接地。 12.8.7 黑火药、烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧应设置人体静电释放装置，并应与建(构)筑物接地装置连接在一起。	GB50161-2022第12章节	本项目危险性建筑物已设计采取防雷措施，生产危险场所入口处的外墙外侧应设置人体静电释放装置，并应与建(构)筑物接地装置连接在一起，具体见《江西省猎鹰烟花制造有限公司防雷、防静电平面布局图》	符合

评价组通过安全设施设备安全检查表对该项目的建筑结构、电气、消防等安全设施评价单元进行分析可知该项目安全设施设备符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类 (旋转升空烟花, 年产值600万元) 和B级喷花类 (喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药12条组合烟花类产品全自动化生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线; 对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类, A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型仅限出口), B、C级喷花类, C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

5.6 安全管理单元

采用安全检查表法对本单元进行评价。

依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十三条“企业应当建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的安全生产责任制”的要求制定了下列安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案具体情况见表 5.6-1。

表 5.6-1 安全管理检查表

序号	项目	审核项目	依据法规	检查情况	检查结论
1	规章制度	安全生产责任制度	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十三条	制定了各级、各类人员和各职能部门安全生产责任制度	合格
		企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度		有负责人值（带）班制度	合格
		药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度		有药物存储、领取和余（废）药处理制度	合格
		持证上岗和特种作业人员管理制度		有持证上岗和特种作业人员管理制度	合格
		从业人员安全教育培训制度		有从业人员安全教育培训制度	合格
		安全检查和隐患排查治理制度		有安全检查和隐患排查治理制度	合格
		产品购销合同和销售流向登记管理制度		有产品购销合同和销售流向登记管理制度	合格
		新产品、新药物研发管理制度		有新产品、新药物研发管理制度	合格
		安全设施设备维护管理制度		有安全设施设备维护管理制度	合格
		原材料购买、检验、储存及使用管理制度		有原材料购买、检验、储存及使用管理制度	合格
		职工考勤及外来人员（车辆）出入厂（库）区管理制度		有职工考勤及外来人员（车辆）出入厂（库）区管理制度	合格
		厂（库）区门卫值班（守卫）制度		有厂（库）区门卫值班制度	合格
		重大危险源（重点危险部位）监控管理制度		有重点危险部位监控管理制度	合格
		安全生产费用提取和使用制度		有安全生产费用提取和使用制度	合格
		劳动防护用品配备、使用和管理制度		有劳动防护用品配备、使用和管理制度	合格
		工作场所职业病危害防治制度		有工作场所职业病危害防治制度	合格
		烟火药安全检测制度		有烟火药安全检测制度	合格
		动火作业审批制度		有动火作业审批制度	合格
		不合格产品的处置和跟踪制度		有不合格产品的处置和跟踪制度	合格
		奖励与违规违章惩罚制度		有奖励与违规违章惩罚制度	合格
		职业卫生管理制度		有职业卫生管理制度	合格
		安全生产例会制度		有安全生产例会制度	合格
		非正常情况下不得生产的规定		有非正常情况下不得生产的规定	合格

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装设1条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

序号	项目	审核项目	依据法规	检查情况	检查结论
		技术档案管理制度		有技术档案管理制度	合格
		工艺和技术管理制度		有工艺和技术管理制度	合格
		工（器）具管理制度		有工（器）具管理制度	合格
		机械设备安装、维护和检修管理制度		有机械设备安装、维护和检修管理制度	合格
		安全用电管理制度		有安全用电管理制度	合格
		半成品储存、出入库管理制度		有半成品储存、出入库管理制度	合格
		燃放试验管理制度		有燃放试验管理制度	合格
		事故应急救援与演练制度		有事故应急救援与演练制度	合格
		事故报告与调查处理制度		有事故报告与调查处理制度	合格
		安全生产责任考核管理制度		有安全生产责任考核管理制度	合格
		安全生产奖惩制度		有安全生产奖惩制度	合格
2	操作规程	安全操作规程	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十三条	有各岗位相应的安全操作规程	合格
3	应急救援	事故应急救援预案	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十八条	企业在改扩建项目通过建设项目安全审查后,应着手根据最新的总平面布置编制事故应急预案及相关的危险源分布图及应急疏散路线图	合格
4	组织机构	安全管理组织机构	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十二条	设立了安全生产管理机构	合格
5	从业人员	安全管理人员	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十四、十五条	主要负责人、分管负责人、安全员均有有效的安全资格证	合格
		工伤保险		该企业为所有在职人员投保了工伤社会保险	合格
安全管理制度检查结论意见			该企业安全管理经检查符合要求		

该企业制定的安全生产责任制度内容具体、全面，责任明确，符合国家有关法律、法规、标准的要求。其操作规程与本厂生产的产品、所设的工序相适应，内容具体全面，并能适用于企业的安全管理。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

5.7 预先危险性分析

对生产区和危险品库区分别进行预先危险性分析。对火灾爆炸事故发生的触发事件、危害后果、预防措施进行综合判断，力求达到以下五个目标：大体识别与系统有关的主要危害；鉴别产生危险的原因；预测事故类型；并判定已识别的危险性等级；提出消除或控制危险性的措施。本安全条件评价报告预先危险性分析的危险性等级和事故发生的可能性等级分别见表5.7-1所。

表5.7-1 危险等级划分表

级别	危险程度	可能导致的后果
I	安全的	不会造成人员伤亡及系统损坏
II	临界的	处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施
III	危险的	会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施
IV	灾难性的	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

预先危险分析结果汇总表见表5.7-2

表5.7-2 预先危险分析结果汇总表

危险场所	等级	事故类型	危险有害因素	管控措施
无药工房	I	火灾		1、制定应急救援预案，并定期演练 2、禁止外界火源进入，定期清理库房周围易燃物，设置 5m 防火隔离带
1.3 级手工操作工房	II	火灾、摩擦、燃烧爆炸	1、撞击、摩擦 2、高温、明火 3、受潮或有水分 4、静电、电器火花 5、超员、超量 6、通道不畅 7、酒后、疲劳操作 8、余药处理	1、操作过程轻拿轻放，工作台面打磨平整，不使用铁质工具，防止药内有硬杂质，不穿硬底鞋 2、严禁明火，32℃ 以上高温停止作业 3、防止受潮 4、设置防静电装置，严禁用电 5、严格限员、限量 6、保持通道畅通，不采用蹲式操作 7、严禁酒后上班、疲劳操作 8、采用湿法清扫，设置沉淀池，定期销毁
1.1 ⁺ 级手工操作工房	III			

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花, 年产值600万元)和B级喷花类(喷花类, 年产值不变) 许可范围, 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元 (设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动化生产线); 增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线; 对组合烟花类包装工序增加机械化生产配套设施; 在产能不变的情况下, 对原有生产线进行优化调整, 并将许可范围调整为烟火药 (仅限亮珠、药柱自产自用), 黑火药 (仅限三昧粉自产自用), A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类 (火箭、旋转升空烟花), B级礼花类 (小礼花), C、D级玩具类 (玩具造型、烟雾型及限出口), B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

1.1 ¹⁻² 级机械操作工房	III	火灾、摩擦、燃烧爆炸	1、撞击、摩擦 2、高温、明火 3、静电、电器火花 4、超员、超量 5、通道不畅 6、酒后、疲劳操作 7、余药处理 8、用电不当, 防止触电	1、操作过程轻拿轻放, 防止药内有硬杂质, 不穿硬底鞋 2、严禁明火 3、设置防静电装置 4、严格限员、限量, 1.1级工房设置防护屏障 5、保持通道畅通, 不采用蹲式操作 6、严禁酒后上班、疲劳操作 7、采用湿法清扫, 设置沉淀池, 定期销毁 8、禁止串岗, 防止触电
1.1 ¹ 级机械操作工房	III	火灾、摩擦、燃烧爆炸	1、撞击、摩擦 2、高温、明火 3、受潮或有水份 4、静电、电器火花 5、超员、超量 6、通道不畅 7、酒后、疲劳操作 8、余药处理 9、用电不当, 防止触电	1、操作过程轻拿轻放, 防止药内有硬杂质, 不穿硬底鞋 2、严禁明火, 32℃以上高温停止作业 3、防止受潮 4、设置防静电装置 5、严格限员、限量, 设置防护屏障 6、保持通道畅通, 不采用蹲式操作 7、严禁酒后上班、疲劳操作 8、采用湿法清扫, 设置沉淀池, 定期销毁 9、禁止串岗, 防止触电
1.3级中转	II	火灾、燃烧爆炸	1、堆码不规范 2、包装不坚硬 3、搬运过程的拖、拉、碰、撞 4、高温、明火 5、潮湿、霉变 6、静电、电器火花 7、超员、超量	1、按标准规定堆码, 保持不少于1.5m的主通道 2、加强包装强度 3、搬运过程轻拿轻放 4、设置温度计, 严格控制库房温度、严禁明火 5、定期通风、翻检, 设置防潮垫板 6、设置防静电装置 7、严格限员、限量
1.1 ² 级中转	III	火灾、燃烧爆炸	1、堆码不规范 2、搬运过程的拖、拉、碰、撞 3、高温、明火 4、潮湿、霉变 5、雷电、静电、电器火花 6、超员、超量	1、按标准规定堆码, 保持不少于1.5m的主通道 2、搬运过程轻拿轻放 3、严格控制库房温度、严禁明火 4、定期通风、翻检, 设置防潮垫板 5、设置防雷装置和防静电装置 6、严格限员、限量, 1.1级工房设置防护屏障
1.1 ¹ 级中转	III			
1.3级成品库	II	火灾、燃烧爆炸	1、堆码不规范 2、搬运过程的拖、拉、碰、撞 3、高温、明火 4、潮湿、霉变 5、雷电、静电、电器火花 6、超员、超量	1、按标准规定堆码, 保持不少于1.5m的主通道 2、搬运过程轻拿轻放 3、严格控制库房温度、严禁明火 4、定期通风、翻检, 设置防潮垫板 5、设置防雷装置和防静电装置 6、严格限员、限量
1.1级成品库	III	火灾、燃烧爆炸	1、堆码不规范 2、搬运过程的拖、拉、碰、撞 3、高温、明火 4、潮湿、霉变 5、雷电、静电、电器火花 6、超员、超量	1、按标准规定堆码, 保持不少于1.5m的主通道 2、搬运过程轻拿轻放 3、严格控制库房温度、严禁明火 4、定期通风、翻检, 设置防潮垫板 5、设置防雷装置和防静电装置 6、严格限员、限量, 1.1级工房设置防护屏障

根据以上分析判定, 本项目各工序都存在危险有害因素, 事故类型主要为火灾、爆炸。危险级别主要为III级, 可能导致的后果为: 会造成人员伤亡和系统损坏, 需要采取严格的防范对策措施。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线;对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

5.8 事故后果模拟分析

5.8.1 事故后果模拟分析简介

事故后果模拟分析,也称为伤害、破坏范围分析,是根据事故的数学模型,应用计算数学方法,求取事故对人的伤害范围或对物体的破坏范围。液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波超压伤害模型、毒物泄漏扩散模型等都是事故后果模拟分析中常用的计算模型。该分析方法结果直观、可靠,可用于危险性分区、计算伤害区域内的人员及其人员的伤害程度、计算破坏范围内物体损坏的程度和直接经济损失等。

5.8.2 事故后果模拟

本项目存在的主要事故为火灾、爆炸,其中爆炸事故后果最为严重,因此选用爆炸冲击波超压伤害模型作为事故后果模拟分析计算模型,对模拟爆炸点应用爆炸冲击波超压计算公式,用 TNT 当量法计算出一定量烟火药爆炸所产生的冲击波超压值,依据该冲击波超压值对人员产生伤害的程度和对建筑物产生破坏的程度,对事故造成的后果进行分析。

5.8.3 模拟爆炸点的选定

本报告选择设计的限制存药量相对较大的江西省猎鹰烟花制造有限公司改建项目的 146#内筒中转进行事故后果(爆炸)模拟计算,并根据计算结果进行后果分析。

5.8.4 冲击波超压对人体的伤害

冲击波超压对人体的伤害程度见表 5.8-1。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和12条组合烟花类产品全自动化生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线，对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施，在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型双出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

表 5.8-1 冲击波超压对人体的伤害程度

超压 ΔP (kgf/cm ²)	伤害程度
<0.2	无伤但被吓一跳
0.2~0.3	轻微伤害
0.3~0.5	听觉器官损伤或骨折
0.5~1.0	内脏严重损伤或死亡
>1.0	大部分人员死亡

冲击波超压对建筑物的破坏等级及对应的破坏程度见表 5.8-2。

表 5.8-2 建筑物破坏等级与冲击波峰值超压关系表

破坏等级	等级名称	破坏特征描述									冲击波峰值超压 (kgf/cm ²)
		玻璃	木门窗	砖外墙	木屋盖	钢筋混凝土屋盖	瓦屋面	顶棚	内墙	钢筋混凝土柱	
一	基本无破坏	偶然破坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	≤0.02
二	次轻度破坏	少部分到大部分块状破坏	窗扇少量破坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	0.09~0.02
三	轻度破坏	大部分被震碎	窗扇大量破坏、窗框门扇破坏	出现较小裂缝、最大宽度小于5mm，稍有倾斜	木屋面板变形，偶然折裂	无损坏	大量移动	抹灰大量掉落	板条墙抹灰大量掉落	无损坏	0.25~0.09
四	中等破坏	粉碎	窗扇掉落、内倒、窗框、门扇大量破坏	出现较大裂缝、最大宽度在5~50mm，明显倾斜，砖跺出现小裂缝	木屋面板、木屋檐条折裂，木屋架支坐松动	出现微小裂缝、最大宽度≤1mm	大量移动到全部掀掉	木龙骨部分破坏下垂	砖内墙出现小裂缝	无损坏	0.4~0.25
五	次严重破坏		门、窗扇摧毁，窗框掉落	出现严重裂缝、最大宽度>50mm的大裂缝，严重倾斜，砖跺出现较大裂缝	木檐条折断，木屋架杆件偶然折裂，支坐错位	出现明显裂缝、最大宽度在1~2mm，修理后能继续使用		塌落	砖内墙出现较大裂缝	无损坏	0.55~0.4

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组包装口增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

破坏等级	等级名称	破坏特征描述									冲击波峰值超压 (kgf/cm ²)
		玻璃	木门窗	砖外墙	木屋盖	钢筋混凝土屋盖	瓦屋面	顶棚	内墙	钢筋混凝土柱	
六	严重破坏			部分倒塌	部分倒塌	出现较宽裂缝、最大宽度>2mm			砖内墙出现严重裂缝到部分倒塌	有倾斜	0.76～0.55
七	破坏完全			大部分或整个倒塌	整个倒塌	砖墙承重的，大部分倒塌；钢筋混凝土柱的，严重破坏			大部分倒塌	有较大倾斜	≥0.76

5.8.5 冲击波超压计算

1) 对于有防护土堤的水泥硬地面危险建筑物，一旦其中的危险品发生爆炸事故，其冲击波峰值超压值用下式计算：

$$\Delta P_{土堤} = 0.23/R + 7.73/R^2 + 6.81/R^3 \quad (\text{适用范围: } 3 \leq R \leq 18) \cdots \cdots \textcircled{1}$$

2) 在平坦地形条件下，一旦其中的危险品发生爆炸事故，冲击波峰值超压值用下式计算：

$$\Delta P_{地面} = 1.06/R + 4.3/R^2 + 14.0/R^3 \quad (\text{适用范围: } 1 \leq R \leq 15) \cdots \cdots \textcircled{2}$$

式中：ΔP— 冲击波峰值超压，是峰值压力与环境大气压力之差

$$\text{即 } \Delta P = P_s - P_0, \text{ (kgf/cm}^2\text{)}$$

R—对比距离，是距爆炸中心的距离 r 与爆炸药量 W 的立方根之比，

$$\text{即 } R = r/W^{1/3}, \text{ (m/kg)} \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\text{由公式}\textcircled{3}\text{可得: } r = RW^{1/3} \text{ (m)} \cdots \cdots \textcircled{4}$$

需要指出的是，本报告选取限制存药量作为计算药量，如果假定发生爆炸的工库房有防护土堤或天然屏障，防护土堤或天然屏障之外的地面冲击波

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动化生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线，对组合烟花类组包装口并增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类 A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类 C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

峰值超压可折减 30%~70%。烟火药的组成成分、配比以及受约束状态不同，其爆炸威力也不同，TNT 当量取值范围一般为 0.4~1.0。根据传统制作烟花爆竹的烟火药配比，1.1⁻¹级工房药物 TNT 当量取 0.58，1.1⁻²级工房药物的 TNT 当量取 0.4。该企业烟火药配比：高氯酸盐不超过 40%的比例。根据烟火学（北京理工大学出版社、潘功配、杨硕着 2004 年出版）指出：氯酸盐超过 60%的情况下爆炸分解才容易激发并能稳定传播，所以该企业的烟火药 TNT 当量不会超过 1，为了安全起见，本项目取 TNT 当量为 1 进行计算。

若选定的模拟爆炸点江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目中的 146#内筒中转（限药量 500kg），按上述公式④计算，空气冲击波在不同距离对人体的伤害程度和对建筑物破坏程度关系对照分别见表 5.8-3 和表 5.8-4。

表 5.8-3 选定的模拟爆炸点爆炸不同距离对人体伤害程度表

冲击波超压 ΔP (kgf/cm ²)		<0.2	0.2~0.3	0.3~0.5	0.5~1.0	>1.0
R 值		>7.186	7.186~5.842	5.842~4.533	4.533~3.252	<3.252
对人体伤害的估计		基本无伤害	轻伤内伤、耳鸣	中伤内伤、耳膜破裂	重伤骨折、内出血	死亡或致命伤
距离 r (m)	146#内筒 中转	>57.05	57.04~46.37	46.37~35.98	35.98~25.811	<25.811

表 5.8-4 选定的模拟爆炸点爆炸不同距离对建筑物破坏程度表

冲击波超压 ΔP (kgf/cm ²)		0.02~0.09	0.09~0.25	0.25~0.40	0.40~0.55	0.55~0.76	≥0.76
R 值		26.544~10.994	10.994~6.408	6.408~5.06	5.06~4.327	4.327~3.703	<3.703
破坏等级 及名称		二级 (次轻度破坏)	三级 (轻度破坏)	四级 (中度破坏)	五级 (次严重破坏)	六级 (严重破坏)	七级 (完全破坏)
距离 r (m)	146#内筒中转	210.68~87.26	87.26~50.86	50.86~40.17	40.17~34.35	34.35~29.40	<29.40

5.8.6 爆炸事故后果模拟分析

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目中的 146#内筒中转如发生爆炸（不考虑引起殉爆所致的连锁放大反应），假定爆炸时，各工房内均有人员作业，工房内人数按设计人数计算，根据现场工房布局和距离情况 146#内筒中转设置有防爆堤，事故后果按无防护状态进行事故后果模拟分析，由表 5.8-3、5.8-4 计算结果可知：如果其发生爆炸，距离 18 米处的 147#发射药中转将造成七级完全破坏，工房内人员受到的伤害程度为死亡或致命伤；距离 27 米处的 150#球/内筒中转将造成六级严重破坏，工房内人员受到的伤害程度为重伤骨折、内出血；距离 36 米处的 149#溶剂库将造成五级次严重破坏，工房内人员受到的伤害程度为中伤内伤、耳膜破裂。

各重大危险对象的事故严重度，在上述计算分析中是以独立单元中单栋药量最大的作为研究对象，一旦发生爆炸的效果足以说明问题，已不必再考虑各单元发生殉爆、二次破坏事故时的严重后果。

该项目所有的 1.1 级建筑物均按照标准要求设有防护屏障，1.1 级建筑物之间均为双有防护屏障，防护屏障的形式基本采用自然山体防护屏障或防护土堤，可以缓冲工（库）房发生爆炸事故的冲击波，降低事故的后果程度。另外所有危险性建筑物之间的间距均按照《烟花爆竹工程设计安全标准》内部最小允许距离要求进行设置，均不低于标准要求的最小允许距离。在采取了防护屏障及安全间距的双重机制下，该项目危险性建筑物发生爆炸事故时对周边建筑物及周边建筑物的工作人员造成的影响在可控范畴内。

第六章 安全对策措施及建议

根据对系统安全程度的定性、定量分析和综合评价，结合国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范，提出控制或消除相关危险、有害因素，降低其危害程度、降低事故发生频率及事故规模的具有针对性的对策措施建议。

1、安全对策措施建议的依据：

(1)工程的危险、有害因素的辨识分析；

(2)符合性评价的结果；

(3)国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

(1)安全技术措施等级顺序：

a) 直接安全技术措施；

b) 间接安全技术措施；

c) 指示性安全技术措施；

d) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

(2)根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

a) 消除；b) 预防；c) 减弱；d) 隔离；e) 连锁；f) 警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.1平面布局方面安全对策措施

1) 设计中使用了内筒装药一体机,设计时应严格按照经过安全论证和科技鉴定的机械定机定员定量设计,施工时严格按照其施工图进行施工。

2)建议完善设置独立的消防水泵房附属建筑。

3)机械生产设备应选用经过安全认证和科技鉴定的产品。根据以往经验仍存在不少问题,需重点防范,不宜与操作工房正面相对设置,建议尽量避开设。

6.2建筑结构方面安全对策措施

1)在梁底标高处,沿外墙和内横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁。

2)梁与墙或柱应锚固可靠,梁与圈梁应连成整体。

3)围护砌体和钢筋混凝土柱之间应加强联结,纵横砌体之间也应加强联结。

4)门窗洞口应采用钢筋混凝土过梁,过梁的支承长度不应小于 250mm。

当门洞口大于2700mm时宜设置钢筋混凝土门框架或门槛。

5)对与邻近工房间距小于12m的1.1级厂房,应保证自身与相邻厂房相对的外墙均为防火墙,并制定相应的安全措施。

6)对于1.1级工房,应在设计和施工时保证自身与相邻厂房相对的外墙均为防火墙。

7)防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离应符合下列规定:无运输或特殊要求时,其距离不应大于3m,且不宜小于1.5m;防护屏障的高度不应低于防护屏障内危险性建筑物侧墙顶部与被保护建筑物屋檐或道路中心线上3.7m处之间连线的高度。

6.3安全管理方面安全对策措施

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

1) 建立各项安全管理制度和操作规程，各工作岗位张贴相关的安全操作规程和规章制度。

2) 应及时送所有的特种作业工去相关部门进行培训，必须做到所有特种作业工均持证上岗。

3) 必须依法为危险工序从业人员（尤其是特种作业人员）投保工伤保险，有条件时应全员参保。

4) 制定完善的事故应急救援预案，并定期进行演练，提高相关人员的应急能力。另外，若人员有变动，应及时修订更新。

5) 配备安全卫生培训、教育设备和场所，加强员工的安全教育、培训工作，提高员工的安全意识，使之掌握相关的安全操作规程和必要的安全知识、具备一定的消防知识技能、了解正确的安全处置方法，在出现险情时能正确、及时地处理。

6) 在遇到山洪、霜冻、大风、雷电等恶劣天气时，应及时停止工作。

7) 严格按图施工，保证建成后的现状与图纸一致、施工效果能达到设计要求，严禁擅自变更设计。

8) 在涉药工房区域应按要求设置监测监控设施，且应设置视频监控值班室，专人值班。

9) 应及时送安全管理人员去相关部门进行培训，必须做到所有安全管理人员持证上岗，安全管理人员的数量必须达到所有从业人员的2%。

10) 药物运输至生产线无专用运输主干道路，应制订相应的管理制度并严格按照管理制度进行运输，确保运输过程风险可控。

6.4 工艺布置方面安全对策措施

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变)许可范围,将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线;对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182号

1) 仓库严禁氧化剂与可燃物混存,半成品、成品、药物不能在车间过夜。

生产区内的日用库(中转库)只能存放当天或半天的用量。

2) 危险品的储存,应遵守现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》的规定,并应分类分级专库存放。

3) 组合烟花自动化生产线、内筒装药一体机必须选用经安全论证合格的产品。

6.5 公共设施方面安全对策措施

1) 生产区和库区应当有明显的安全警示标志;工房外墙设置安全要素标识牌,标明工房编号、危险等级、面积、最大允许药量、责任人、安全负责人等。仓库外墙设置安全要素标识牌,仓库等级、仓库面积、储存品种、最大储存限量、保管员姓名、定员等。

2) 应按规定定期检查、维护、更换消防器材、设施,保证消防器材设备设施完好,性能可靠,使消防设施能在关键时刻及时发挥作用。消防设施、器材应有专人管理,应设置在明显和便于取用的地点,周围不得放物品和杂物。

3) 进入厂区的所有机动车辆,必须安装防火罩。

4) 拟建围墙高度不小于2米,与危险性建筑外墙的距离不宜小于5米。

5) 目前厂址位于山区,山上主要为荒草等,项目建设时,围墙内宜种植阔叶树以绿化,不宜利用现有绿化;由于荒草在秋冬干燥季节也容易着火,距离危险性建、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带。

6) 1.1级操作工房地面应为不起火花地面或为水泥地面铺导静电橡胶板。

7) 库房内应有测温、测湿计和报警装置,便于温、湿度的控制和突发情况下的报警。每天进行检查登记,作好防潮防漏、降温、通风处理。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药1和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限黑药、药柱自产自用），黑火药（仅限黑药粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

8) 粉尘较大的称料、粉碎、机械药混合、装药封口等应保证内墙面平整、光滑，并刷上与药物粉尘颜色不同的，有利于视觉效果油漆，以便于清洗。

9) 在药物总仓库、化工原材料库、装药、安引/蘸药、成品库等重点部位应当根据《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）的规定安装视频监控和异常情况报警装置，并设置明显的安全警示标志。

6.6 建筑施工中的安全对策措施

施工期中主要的危险、危害因素有高处坠落、起重伤害、物体打击、机械伤害、坍塌、灼烫、触电及其他伤害等危险因素和粉尘、毒物及噪声与振动等危害因素。对施工期的安全管理提出以下措施：

- 1) 认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
- 2) 施工场所应符合施工现场的规定。施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等有关规定；施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要；施工场所应做到整洁、规整，垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。在高空清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷；进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，严禁酒后进入施工现场。
- 3) 施工期用电应符合施工用电规定。施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定；施工用设施竣工后应经验收合格后方可投入使用；施工用电应明确管理机构并专业班组负责运行及维护，严禁非电工拆、装施工用电设施；施工用电设施投入使用前，应制订运行、维护、使用、检修、实验等管理制度。
- 4) 施工现场的道路坚实、平坦。
- 5) 因是原址改建，所以拆除涉药建筑时应有相应的建议（如用水浇透、

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行了优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限玉米粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

禁止烟火等）。

6) 高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网；高处作业使用的脚手架、梯子及安全防护网应符合相应的规定；在恶劣天气的时应停止室外高处作业；高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

7) 为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽。在通道上方应加装硬制防护顶，通道避开上方有作业的地区。

8) 施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

9) 各种机械设备应定期进行检查，发现问题及时解决；机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的产生；另外，各机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。

10) 在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。

11) 在项目建设中，项目建设指挥小组在明确了与施工方在施工期间的安全职责后，应当加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作。

6.7 防雷、防静电

本项目生产过程中，使用的容器和设备必须采取可靠有效的导除静电措施，防静电接线与地面固定相联处，必须采用螺栓紧密连接；容器壁应设置适当的夹耳，以便使用夹把夹牢，防止静电积聚引起火灾爆炸事故。防静电接线应为多股软铜导线。

6.8 电气安全

1) 爆炸性危险环境的电力设计应符合下列规定：

(1) 爆炸性危险环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。

(2) 在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。

(3) 爆炸性危险环境内设置的防爆电气设备，必须是符合现行国家标准的产品。

2) 爆炸危险场所电气线路和防爆电器设备技术要求

(1) 选用的防爆电器设备的级别、组别，不应该低于爆炸危险场所内爆炸性混合物的级别和组别。

(2) 防爆电器设备应该有标志Ex（EXPLOSION），名牌上应该有防爆等级标志，防爆合格证书编号。

(3) 电气线路应尽量在远离释放源的地方或者爆炸危险性较小的环境内敷设。

(4) 铺设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间或楼板处的孔洞，应该采用非燃性材料严密堵塞。

(5) 电缆敷设时，电力电缆与通讯、信号电缆分开，高压电缆与低压、控制电缆分开。

(6) 接地

①凡在爆炸危险场所里的防爆电气设备、金属构架、金属配线钢管、电缆金属护套均应接地；

②如果防爆电器设备是固定在金属构架上，电气设备仍然需要单独接地；

③接地线应单独与接地干线相连；

④接地线的截面积和绝缘等级应与相线相同；

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类(旋转升空烟花,年产值600万元)和B级喷花类(喷花类,年产值不变) 许可范围 将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元(设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线);增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线;对组合烟花类组包装工序增加机械化生产配套设施;在产能不变的情况下,对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为烟火药(仅限亮珠、药柱自产自用),黑火药(仅限三昧粉自产自用),A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类(火箭、旋转升空烟花),B级礼花类(小礼花),C、D级玩具类(玩具造型、烟雾型仅限出口),B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

⑤接地线应与相线在同一钢管内敷设;

⑥接地电阻不大于 10Ω ;

3) 敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。

4) 凡电气设备都应具备漏电保护装置,供电设备和线路停电和送电时,应严格执行操作票制度。

5) 在带电的导线、设备、变压器、开关附近,不应有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。

6) 电气线路应在危险性较小的环境或离释放源较远的地方敷设。电气线路应在危险建筑物的墙外敷设。敷设电气设备的沟道、电缆或钢管、在穿过不同区域之间墙或楼板外的孔洞,应采用非燃性材料严密封堵。

7) 变、配电室应采用自然通风并设机械通风装置。

8) 架设临时用电线路380V绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面:室内不少于2.5m,室外不少于3.5m。

9) 电气设备必须选用国家定点生产的合格产品。

10) 电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。

11) 当危险场所电气线路采用穿钢管敷设时,应符合下列规定:

(1) 穿电线的钢管应采用公称口径不小于15mm的镀锌焊接钢管,钢管间应采用螺纹连接,且连接螺纹不应少于6扣。在有剧烈振动的场所应设防松装置。

(2) 电气线路与防爆电气设备连接处必须作隔离密封。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

第七章 安全预评价结论

7.1危险有害因素分析结果

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目中的 146#内筒中转如发生爆炸（不考虑引起殉爆所致的连锁放大反应），假定爆炸时，各工房内均有人员作业，工房内人数按设计人数计算，根据现场工房布局和距离情况 146#内筒中转设置有防爆堤，事故后果按无防护状态进行事故后果模拟分析，由表 5.8-3、5.8-4 计算结果可知：如果其发生爆炸，距离 18 米处的 147#发射药中转将造成七级完全破坏，工房内人员受到的伤害程度为死亡或致命伤；距离 27 米处的 150#球/内筒中转将造成六级严重破坏，工房内人员受到的伤害程度为重伤骨折、内出血；距离 36 米处的 149#溶剂库将造成五级次严重破坏，工房内人员受到的伤害程度为中伤内伤、耳膜破裂。

7.2重大危险源辨识情况

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023），通过对江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C 级喷花类，C、D 级旋转类改扩建项目辨识与分析，本项目建成后该项目

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类，产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药1和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果性生产线；对组合烟花类组包装工增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

新增药物总库构成了重大危险源。

7.3定性、定量评价结论

1、建设项目选址单元安全评价结果

对照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022），对项目选址及外部距离进行检查，本项目选址符合标准要求。

2、建设项目总体布局单元安全评价结果

该企业工（库）房的选址、总平面布置、工艺布局及内、外部距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）标准要求。

3、生产工艺过程单元评价结果

该项目生产工艺布置符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

4、产能核算单元评价结果

根据该项目总图设计工房，结合当地劳动生产率，通过分析计算，正常生产条件下生产能力能达到其设计产量，不需用超量、超员和不发放到厂区以外的人员操作来达到设计产量。

5、安全设施设备单元评价结果

评价组通过安全设施设备安全检查表对该项目的建筑结构、电气、消防等安全设施评价单元进行分析可知该项目安全设施设备符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

6、安全管理单元评价结果

该企业制定的安全生产责任制度内容具体、全面，责任明确，符合国家有关法律、法规、标准的要求。其操作规程与本厂生产的产品、所设的工序相适应，内容具体全面，并能适用于企业的安全管理。

7、预先危险性分析

本项目各工序都存在危险有害因素，事故类型主要为火灾、爆炸。危险级别主要为III级，可能导致的后果为：会造成人员伤亡和系统损坏，需要采取严格的防范对策措施。

8、事故后果模拟分析

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目中的146#内筒中转如发生爆炸（不考虑引起殉爆所致的连锁放大反应），假定爆炸时，各工房内均有人员作业，工房内人数按设计人数计算，根据现场工房布局和距离情况146#内筒中转设置有防爆堤，事故后果按无防护状态进行事故后果模拟分析，由表5.8-3、5.8-4计算结果可知：如果其发生爆炸，距离18米处的147#发射药中转将造成七级完全破坏，工房内人员受到的伤害程度为死亡或致命伤；距离27米处的150#球/内筒中转将造成六级严重破坏，工房内人员受到的伤害程度为重伤骨折、内出血；距离36米处的149#溶剂库将造成五级次严重破坏，工房内人员受到的伤害程度为中伤内伤、耳膜破裂。

7.4应重视的安全对策措施

- 1) 严格控制厂区周边民房的安全距离，确保满足标准要求。
- 2) 设备在使用前应进行相关测试，防雷防静电设施也要经过有资质的单位检测合格。
- 3) 严格按标准和设计施工，保证建成后的现状能达到标准和设计要求（尤其是防护屏障）；严禁擅自变更设计。
- 4) 建设过程中，必须严格执行国家现行施工验收标准及规范，请有资质的施工建设单位进行施工，加工、购买的设备应符合规范要求，并请有资质的安装单位进行安装。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类] GAAP[2025]0182号

5) 建设项目建成完工后，企业应按有关规定，按时进行安全评价，评价单位应具备相应的评价资质。待相关管理部门验收合格，方能正式运营。

6) 该项目储存单元中新增药物总仓库构成了重大危险源。企业应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行；依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。

7.4 评价结论

江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目符合当地花炮产业规划，选址符合《烟花爆竹工程设计安全标准》等标准规范要求。由黑龙江龙维化学工程设计有限公司对《江西省猎鹰烟花制造有限公司总平面布置图》进行了初步规划，项目建设单位根据烟花爆竹安全生产法律法规、标准规范及本报告提出的安全对策措施在安全设施设计和建设施工

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类 GAAP[2025]0182 号

过程中进行落实后，在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目符合年生产项目总投资约2000万元，设计烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类产品年产值12600万元的安全要求，该建设项目的危险、有害因素可处于受控状态，项目建成后能够安全运行。

综上所述，江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类] GAAP[2025]0182 号

喷花类，C、D级旋转类改扩建项目的安全预评价结论是：江西省猎鹰烟花制造有限公司在原厂区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C级喷花类，C、D级旋转类改扩建项目的建设方案落实设计方案和本报告提出的安全对策措施后，符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，该项目是可行的。

江西省猎鹰烟花制造有限公司改扩建项目 [在原 区范围内增加A、B、C级升空类（旋转升空烟花，年产值600万元）和B级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围，将A、B、C级组合烟花类年产值由4000万元扩大至7000万元（设计使用2台烟花效果内筒装药机和2条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三昧粉自产自用），A、B、C级组合烟花类、A、B、C级升空类（火箭、旋转升空烟花），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口），B、C级喷花类、C、D级旋转类] GAAP[2025]0182 号

附件目录：

- 1、现场照片
- 2、营业执照
- 3、企业原安全生产许可证
- 4、项目批复文件
- 5、认证材料

附件 1：现场照片



附件 2：营业执照

证照编号: C222100713

统一社会信用代码
91360922MA35F3306T

江西省猎鹰烟花制造有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

柳洪根

许可项目: 烟花爆竹生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

名称

类型

法定代表人

经营范围

注册资本 叁仟万元整

成立日期 2015年05月22日

住所 万载县双桥镇黄源村

登记机关
2023 年 01 月 11 日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 3：企业原安全生产许可证

MEM				编号 (赣) YH安许证字[2021]090328号	
				统一社会信用代码 91360922MA35F3306T	
安全生产许可证					
(副本)					
企业名称		江西省猎鹰烟花制造有限公司			
主要负责人		柳洪根			
单位地址		万载县双桥镇黄源村			
经济类型		其他有限责任公司			
有效期		2024年12月20日至 2027年12月19日			
发证机关		江西省应急管理厅			
发证日期		2024年11月28日			
许可范围		产品类别：烟花类、烟火药生产；产品分级：A、B、C、D级；产品分类：烟火药（仅限亮珠、药柱自用），A、B、C级组合烟花类，A、B、C级升空类（火箭），B级礼花类（小礼花），C、D级玩具类（玩具造型、烟雾型仅限出口）、C级喷花类，C、D级旋转类			

中华人民共和国应急管理部监制

江西省应急管理厅办公室

江西省应急管理厅办公室关于对烟花爆竹 相关申请事项的复函

宜春市应急管理局：

你单位发来“宜应急字〔2025〕13 号”文收悉，经研究，现函复意见如下：

一、原则同意以下 6 家企业改扩建或变更许可范围安全条件的论证。

（一）万载县顺旺花炮制造有限公司申请增加 B 级组合烟花类（使用 2 台烟花效果内筒装药机）许可范围，将组合烟花类年产值由 2000 万元扩大至 3000 万元（其中 B 级组合烟花类 500 万元，C 级组合烟花类 2500 万元），并将许可范围调整为 B、C 级组合烟花类，烟火药（仅限自产自用亮珠）安全条件的论证。因企业客观原因并逐级报批，省厅 2024 年 10 月 16 日回复宜春市应急管理局的《关于对烟花爆竹相关申请事项的复函》中涉及同意该企业改扩建或变更许可范围安全条件论证事项废止，以此复函为准。

（二）万载县友信花炮制造有限公司申请在原厂区范围内增加一条烟火药（仅限自产自用亮珠、药柱）生产线，并将许可范围调整为 C 级组合烟花类、C 级升空类（火箭）、烟火药（仅限自

产自用亮珠、药柱)安全条件的论证。

(三)万载县银泰烟花制造有限公司申请取消C级升空类(火箭),C、D级喷花类,烟火药(仅限自产自用亮珠、药柱)的许可范围,改建为C级组合烟花类(不含亮珠,使用2台烟花效果内筒装药机,年产值4000万元)生产线,并将许可范围调整为C级组合烟花类(不含亮珠)安全条件的论证。因企业客观原因并逐级报批,省厅2024年5月28日回复宜春市应急管理局的《关于对烟花爆竹相关申请事项的复函》中涉及同意该企业改扩建或变更许可范围安全条件论证事项废止,以此复函为准。

(四)江西省万载鑫达花炮有限公司申请在原厂区范围内增加3台烟花内筒效果装药机及相应配套工库房设施;增加B、C级旋转类(年产值800万元),B、C级旋转升空类(年产值800万元),B级喷花类(年产值500万元),B级礼花类(小礼花,年产值500万元),A、B级吐珠类(年产值1400万元),A级升空类(火箭,年产值500万元),C级玩具类(烟雾型,年产值500万元)的许可范围,将原有一条亮珠线改建为烟雾生产线;对原有生产线进行优化调整,并将许可范围调整为B、C级组合烟花类,A、B、C级升空类(火箭,旋转升空烟花),B、C级喷花类,C级玩具类(线香型、烟雾型),B、C级旋转类,A、B、C级吐珠类,B级礼花类(小礼花),烟火药(仅限自产自用亮珠、药柱)安全条件的论证。因企业客观原因并逐级报批,省厅2024年5月28日回复宜春市应急管理局的《关于对烟花爆竹相关申请事项的复函》中涉及同意该企业改扩建或变更许可范围安全条件论证事项废

止，以此复函为准。

（五）江西省猎鹰烟花制造有限公司申请在原厂区范围内增加 A、B、C 级升空类（旋转升空烟花，年产值 600 万元）和 B 级喷花类（喷花类年产值不变）许可范围；将 A、B、C 级组合烟花类年产值由 4000 万元扩大至 7000 万元（设计使用 2 台烟花效果内筒装药机和 2 条组合烟花类产品全自动生产线）；增设组合烟花类产品用烟雾效果件生产线；对组合烟花类组装包装工序增加机械化生产配套设施；在产能不变的情况下，对原有生产线进行优化调整，并将许可范围调整为烟火药（仅限亮珠、药柱自产自用），黑火药（仅限三味粉自产自用），A、B、C 级组合烟花类，A、B、C 级升空类（火箭、旋转升空烟花），B 级礼花类（小礼花），C、D 级玩具类（玩具造型，烟雾型仅限出口），B、C 级喷花类，C、D 级旋转类安全条件的论证。因企业客观原因并逐级报批，省厅 2024 年 4 月 11 日回复宜春市应急管理局的《关于对烟花爆竹相关申请事项的复函》中涉及同意该企业改扩建或变更许可范围安全条件论证事项废止，以此复函为准。

（六）万载县株潭雄峰花炮有限公司申请许可范围不变的情况下，在原厂区范围内增加 1 台爆竹配装封一体机及相应配套工库房设施，并对原生产线进行优化调整安全条件的论证。

二、上述 6 家企业必须切实落实企业主体责任，尽快组织安全设施设计，在一年内完成并提交审查；要严格按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）和省厅有关工程设计要求、步骤进行施工，强化项目建设期间安全管理，保障施工安全；建

设项目竣工验收合格后，方能正式投入生产和使用。

三、你局和万载县应急管理局应当督促企业加强安全管理，建设项目须严格按照要求开展安全设施“三同时”设计审查，严禁“未批先建”。

江西省应急管理厅办公室
2025年4月11日



YBJ-1Z-ZZ SCX 型组合烟花自动装药 组装生产线“三定”论证意见

2022 年 11 月 23 日,浏阳市五一科技机械有限公司邀请专家组(名单见附表),对其研制的“YBJ-1Z-ZZ SCX 型组合烟花自动装药组装生产线”其中一段(外筒输入(带发射药外筒)、外筒压下纸片、祛余药、装效果内筒、压上纸片和半成品输出)进行“三定”(定员、定级、定量)专家论证,专家组审阅了工房平面布置示意图和相关资料,经质询和研讨,形成专家组论证意见如下:

一、该段生产工序包含外筒输入(带发射药外筒)、外筒压下纸片、祛余药、装效果内筒、压上纸片和半成品输出。

二、定级

1、外筒输入时,如外筒带发射药且已完成压下纸片工序的,该工房定级为 1.3 级;外筒输入如外筒带发射药且需要完成压下纸片的,该工房定级为 1.1² 级。

2、祛余药、装效果内筒、压上纸片和半成品输出工房定级为 1.3 级。

三、定员

外筒输入定员 1 人,祛余药和装效果内筒工房不超过四间,祛余药、装效果内筒和压上纸片共定员 2 人,半成品输出定员 1 人。


四、定量

1、组合烟花单发药量（含发射药、亮珠药和开包药）
小于等于 25g，组合烟花单发药量中雷药小于等于 2g。

2、该段生产工序药物停滞限药量为 50kg。

五、建议完善工房平面布置示意图。




专家组（签字）：

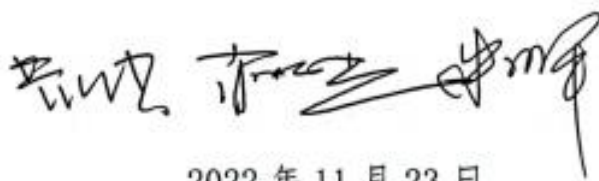

2022 年 11 月 23 日

附表：

组合烟花自动装药组装生产线“三定”论证专家名单

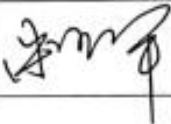序号	姓名	单位	职称	签字
1	黄茶香	国家烟花爆竹产品质量检验检测中心	教授级高工	
2	肖湘杰	国家安全生产醴陵烟花爆竹检验检测中心	高级工程师	
3	朱玉平	全国烟花爆竹标准化技术委员会	高级工程师	

中国烟花爆竹协会专家工作委员会

中烟协专字【2022】02号

关于改进 YBJ-IZ-ZZ SCX 型 组合烟花自动装药组装生产线祛余药/装填生产工序 专家论证意见的函

浏阳市五一科技机械有限公司：

2021年12月27日，你公司邀请专家组（名单见附件一）对其改进的 YBJ-IZ-ZZ SCX 型组合烟花自动装药组装生产线祛余药/装填生产工序安全符合性进行专家论证，专家组察看了改进现场，审阅了其提供的相关资料，经质询和研讨，形成专家组安全论证意见（附件二）。

一、专家组认为该祛余药/装填工序改进后较原设计方案更安全。其理由为（1）与组装生产线的距离大大减少，运输安全风险大大减少；（2）没有增加人员，减少了药量定量；（3）操作更加方便。

二、已补充完善改进后的工程设计图纸。（图号：AJD-HNYB-00018(B)-P-01）

三、该祛余药/装填工序经改进后，在浏阳市艳阳天烟花制造有限公司试用4个月，用户反应良好，未发生任何安全故障。

四、在推广改进的 YBJ-IZ-ZZ SCX 型组合烟花自动装药组装生产线祛余药/装填生产工序，请你公司负责指导烟花生产企业按工程设计

图纸。(图号: AJD-HNYB-00018(B)-P-01) 进行建筑物施工, 正确使用生产设备并告知日常维护保养方法, 做好防爆、防火、防雷、导静电等安全防范措施。

五、(YBJ-IZ-ZZ SCX 型) 组合烟花自动装药组装生产线祛余药/装填生产工序再次改进升级后应重新组织专家进行安全评审。

特此函告。

中国烟花爆竹协会专家工作委员会



2624-1



附件二

关于改进 YBJ-IZ-ZZ SCX 型组合烟花自动装药组装生产线祛余药/装填生产工序的专家论证意见

2021 年 12 月 27 日，浏阳市五一科技机械有限公司邀请专家组（名单附后）对其改进的 YBJ-IZ-ZZ SCX 型组合烟花自动装药组装生产线祛余药/装填生产工序安全符合性进行专家论证，专家组察看了改进现场，审阅了其提供的相关资料，经质询和研讨，形成专家意见如下：

一、改进方案：YBJ-IZ-ZZ SCX 型组合烟花自动装药组装生产线已于 2021 年 7 月通过安全论证。其中的祛余药/装填工序设计离组装生产线约 14m，危险等级为 1.1 级，定员 1 人，单间药量定量 10kg。拟将此工序改成在装效果内筒工序前增加一个解饼祛余药和收集余药的装置（见附图），且在进效果内筒和效果内筒进外筒前，均增加盛装余药装置（见附图），定员 1 人，单间药量定量 6kg，解饼祛余药与装填生产线之间的隔断墙采用防爆墙结构。

二、试验情况：该祛余药/装填工序经改进后，在浏阳市艳阳天烟花制造有限公司试用 4 个月，用户反应良好，未发生任何安全故障。


三、安全论证意见：

1、该祛余药/装填工序改进后较原设计方案更安全，其理由为（1）与组装生产线的距离大大减少，运输安全风险大大减少；（2）没有增加人员，减少了药量定量；（3）操作

更加方便。

2、建议：补充完善改进后的工程设计图纸。

(附件一)

专家组组长(签字): 

专家组成员(签字): 

2021年12月27日

241112 =



附件 1

浏阳市荷花精工机械制造有限公司 YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线安全论证意见

2017 年 8 月 8 日,湖南省安全生产监督管理局组织有关专家(后附名单)对浏阳市荷花精工机械制造有限公司研发的 YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线进行了安全性能评审,专家组实地考察了企业和设备、生产场地及试用现场,听取了项目完成单位所作的研制和试用情况报告,审阅了有关文件资料,经质疑和认真地讨论形成如下评审意见:

一、设备在 YBJ-YY-QNT-420 型设备基础上进行了如下改进:

- 1.采用间断式送饼,提高了安全性;
- 2.采用隔离控制,提高了混药和装药环节的安全性;
- 3.在输送带内侧增加了清理刷,提高了安全性。

二、专家组提出如下改进意见:


- 1.修改完善设备的企业标准、作业规程、工艺规程;
- 2.明确设备使用范围,完善设备使用手册;
- 3.完善设备的防雷、防静电措施;
- 4.完善除尘设备,不应采用管道内喷淋除尘;
- 5.亮珠上料、收饼间及操作区未采取有效隔离措施,应予改进。

三、按专家意见进行整改,经专家组复核合格后,建议通过安全论证。

附: 1、专家组成员名单

2、设备外观图

专家组组长:



时间: 2017 年 8 月 8 日

附件 2

浏阳市荷花精工机械制造有限公司 YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线安全论证复核意见

2017 年 08 月 07 日湖南省安全监督管理局组织有关专家对浏阳市荷花精工机械制造有限公司 YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线进行了安全性能评审，专家组提出了相应的改进建议。

2017 年 09 月 18 日专家组复核人员赴现场对专家组提出的改进意见进行了现场复核，经复核，该设备研发厂家已按专家组提出的改进建议进行了改进和完善。因此我们建议浏阳市荷花精工机械制造有限公司 YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线的安全论证可以通过，可以推广使用。

专家组组长：

复核人员：

2017 年 10 月 10 日

湖南省安全生产监督管理局

湘安监函〔2017〕160号

湖南省安全生产监督管理局 关于同意浏阳市荷花精工机械制造有限公司 YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药设备 安全论证意见的函

浏阳市荷花精工机械制造有限公司：

应你单位申请，2017年8月7日我局组织专家组，对你单位研制的YBJ-YY-QNT-420-1组合烟花内筒装药设备进行了安全论证。专家组认为，该设备安全性能基本符合相关标准要求，经部分整改和完善后，一致同意通过安全论证。你单位根据专家组意见进行了相应整改和补充完善，2017年9月18日，专家组组织了整改情况复核并出具了复核意见。根据有关规定，我局同意专家组2017年8月8日出具的《浏阳市荷花精工机械制造有限公司YBJ-YY-QNT-420-1组合烟花内筒装药线安全论证意见》及2017年10月10日出具的《浏阳市荷花精工机械制造有限公司YBJ-YY-QNT-420-1组合烟花内筒装药线安全论证复核意见》。请你单位在推广使用该设备时，严格遵守有关法律法规标准的规定，及时跟进设备使用状况，严防推广使用不当带来安全隐患。同时，请你单位完善设备使用说明书及安全操作规程，在

此基础上完善该类设备安全性能企业标准，报我局备案。

- 附件： 1. 《浏阳市荷花精工机械制造有限公司
YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线安全论
证意见》
2. 《浏阳市荷花精工机械制造有限公司
YBJ-YY-QNT-420-1 组合烟花内筒装药线安全论
证复核意见》

湖南省安全生产监督管理局
2017 年 10 月 21 日



(信息公开形式：依申请公开)

抄送：长沙市安监局，浏阳市安监局。

鉴 定 意 见

2013年11月24日，由河北省科技成果转化服务中心组织，与保定市科技局共同主持，邀请相关专家组成鉴定委员会，对安新县湘联鞭炮厂完成的“组合烟花自动组装成套设备的研制”进行了成果鉴定。与会专家听取了项目的工作报告、技术报告、查新报告和经济效益分析报告，审查了相关资料，考察了试验现场，经质疑答辩和认真讨论，形成如下鉴定意见：

一、提交的鉴定资料完整、规范，符合鉴定要求。

二、该项目研发了组合烟花自动组装成套设备。主要创新点如下：

1、主要工序实现了人药分离，提高了生产安全性。

2、装药轴外圆表面采用两列储药凹槽结构，实现了装药轴每旋转半周，完成一次装发射药过程。

3、设计了火隔板和内炮定位隔板的连续冲制、投送与安装装置，以及采用压力检测传感器与PLC组成闭环控制，提高了生产效率与产品质量，降低了劳动强度。

综上所述，该项目设计合理，自动化程度较高，系统运行稳定可靠，整体技术达到国内领先水平，鉴定委员会同意通过鉴定。

建议：进一步研发效果件的自动安装设备。

委员会主任：

张树基

副主任：

刘志刚

2013 年 11 月 24 日



河北省科学技术成果

证书

河北省科学技术厅

成果名称: 内筒型组合烟花自动组装成套设备

成果水平: 国内领先

完成单位: 河北省安新县湘联鞭炮厂

完成人: 刘长庚 董明勋 刘路山 冯艳学
张永良 王会朋 董鹤永 范小磊
白献峰 白俊洲 白兴利 许领辉

省级登记号: 20133142



二〇一三年十二月三日

关于 ZHyh-6 型组合烟花自动化 生产线安全性论证意见

2018年9月9日,河北省安全生产监督管理局组织专家组(专家包括中国烟花爆竹协会李增义、中国兵器217所范军政、河北烟花爆竹质量监督检测站张玉峰、农业部烟花爆竹质量监督检测中心(辛集)赵旭超、赵勇),对安新县湘联鞭炮厂自主研发的ZHyh-6型组合烟花自动化生产线进行了安全论证。

专家组听取了安新县湘联鞭炮厂负责人对自动化生产线成套设备性能、安全保障措施等情况的介绍,现场观摩了该自动化生产线的带药试运行情况,燃放试生产的产品,查看了研发单位提供的相关技术资料。

专家组对该生产线安全性进行了讨论,一致认为该生产线实现了效果件的混药、装药、效果件封口以及装发射药、堵纸片、装效果件、组合烟花封口、包装等工序的自动化生产。该生产线实现了人药隔离,和传统工艺相比,提高了生产安全性,生产效率显著提高,产品质量更加稳定。该自动化生产线在发射药输送、粉尘及在线药量的控制、产品快速包装等方面现处于国内领先水平。综上所述,专家组认为该自动化生产线基本符合安全要求,通过安全论证。

改进建议:

- 1、发射药暂存间药量应适当增加,减少工人运输频次,与其它工位的距离应符合GB 50161—2009的规定。
- 2、传送发射药管道为水平安装,建议改为拱形管道,防止发射药在管道中滞留,防止殉爆。

3、效果件自动装药工位皮带轮上附有少量烟火药粉尘，建议将铁质皮带轮改为导电塑料、导电橡胶、铜、铝等材质，减少摩擦导致的生产安全事故。

4、将氧化剂、还原剂分隔装料，减少粉尘混合造成的生产安全事故。

5、根据生产线运行速度增加包装间的面积。

专家组长签字：李增义

专家组成员签字 茹康岭 陈明 赵勇 孙伟

二〇一八年九月九日

河北省烟花爆竹行业协会 烟花爆竹技术与安全专家委员会

冀烟协专字【2022】007号



声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX-I型） 通过安全论证的函

任丘市骏兴机械制造有限公司：

根据国务院安委会办公室《关于加强烟花爆竹生产机械化自动化工作提升本质安全水平的通知》（安委办〔2018〕22号）、《烟花爆竹生产经营安全规定》（安监总局93号令）第九条等有关规定，应你单位申请，2022年10月14日，河北省烟花爆竹行业协会烟花爆竹技术与安全专家委员会组织专家组对你公司研制的《声效型组合烟花自动化生产线

（JX-ZHYHSX-I型）》进行了安全论证。专家组通过听取情况汇报、勘察设备生产现场、审阅相关技术资料，经质询、讨论，出具了声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX-I型）安全论证意见。现同意你公司研制的《声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX-I型）》通过安全论证。

《声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX-I型）》在制造、推广使用过程中，请你公司严格执行制定的企业标准

和国家相关法律法规，及时完善改进设备的未知缺陷，防止安全事故发生，此声效型组合烟花自动化生产线(JX-ZHYHSX-I型)如有改进升级，需再次组织专家组进行安全论证。

附件:专家组安全论证意见。

河北省烟花爆竹行业协会
烟花爆竹技术与安全专家委员会
2022年11月20日



任丘市骏兴机械制造有限公司
声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX- I 型）
安全论证意见

2022 年 10 月 14 日，河北省烟花爆竹行业协会烟花爆竹技术与安全专家委员会受任丘市骏兴机械制造有限公司委托，组织有关专家（名单附后）并邀请衡水市应急管理局、安平县应急管理局的有关人员在河北圣姑烟花制造有限公司对其研发的“声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX-I 型）”进行安全论证。与会人员认真听取了骏兴公司关于该自动化生产线的情况介绍，审阅了相关技术资料，经质询、讨论，形成意见如下：

一、研发单位提交的安全论证材料基本齐全，能够指导声效型组合烟花自动化生产线的安装、使用、维护。

二、该生产线在原“ZHYH-6 型组合烟花自动化生产线”（已通过安全论证）的基础上升级改造，①对混装药机加装了水槽，改善了混装药机的工作环境，减少了传动部位的震动、摩擦，降低了生产风险；②封口由原封口粉改为用珍珠岩封蜡封口，增加了产品在储存、运输及燃放的安全性、稳定性，减少了燃放后的残余物；③改进了发射药的输送方式，由原人工送药改进为自动送药，实现了自动输送，输送过程避免了人工送药的风险，降低了生产过程安全风险。④增加了防侵入自动停机联锁装置。

综上所述，专家组认为该生产线通过升级改造，实现了

声效型组合烟花产品生产过程本质安全，一致同意“声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSX-I 型）”通过安全认证。

组长：陈红

成员：李旭东 赵勇 刘红云 张建新

2022 年 10 月 14 日

附：《声效型组合烟花自动化生产线 JX-ZHYHSX-I 型》
安全论证专家签字表

任丘市骏兴机械制造有限公司

《声效型组合烟花自动化生产线（JX-ZHYHSK-I型）》

安全论证专家签字表

2022年10月14日

姓 名	单 位	职 务 (职称)	现从事专业	联系电话	签 字
张建新	保定平安安全评价有限公司	工程师	烟花爆竹设计	15103222301	张建新
刘振宝	保定平安安全评价有限公司	高 工	烟花爆竹设计	13930868011	刘振宝
赵旭超	农业部花炮质检中心（辛集）	工程师	烟花爆竹设计	13171893728	赵旭超
赵 勇	农业部花炮质检中心（辛集）	工程师	烟花爆竹设计	13582316503	赵 勇
张玉峰	农业部花炮质检中心（辛集）	工程师	烟花爆竹设计	1308015715	张玉峰

任丘市骏兴机械制造有限公司
《声效型组合烟花自动化生产线(JX-ZHYHSX-I 型)》
安全论证会签到表

2022年10月14日

姓 名	单 位	职务 (职称)	签字
陈玉峰	农业部花炮质检中心(阜南)	工程师	陈玉峰
朱旭超	农业部花炮质检中心(阜南)	工程师	朱旭超
赵勇	农业部花炮质检中心(阜南)	工程师	赵勇
刘凯宝	保定平安安全评价有限公司	主任	刘凯宝
张建新	保定平安安全评价有限公司	工程师	张建新
朱伟	衡水科达公司	科长	朱伟
靳小同	安平县应急管理局	副局长	靳小同
刘亮	安平县应急管理局	科长	刘亮

河北省烟花爆竹行业协会 烟花爆竹技术与安全专家委员会

冀烟协专字【2022】002号



内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型） 通过安全论证的函

任丘市骏兴机械制造有限公司：

根据国务院安委会办公室《关于加强烟花爆竹生产机械化自动化工作提升本质安全水平的通知》（安委办〔2018〕22号）、《烟花爆竹生产经营安全规定》（安监总局93号令）第九条等有关规定，应你单位申请，2022年10月15日，河北省烟花爆竹行业协会烟花爆竹技术与安全专家委员会组织专家组对你公司研制的《内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）》进行了安全论证。专家组通过听取情况汇报、勘察设备生产现场、审阅相关技术资料，经质询、讨论，出具了内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）安全论证意见。现同意你公司研制的《内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）》通过安全论证。

《内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）》在制造、推广使用过程中，请你公司严格执行制定的企业标准和

家相关法律法规，及时完善改进设备的未知缺陷，防止安全事故发生，此内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）如有改进升级，需再次组织专家组进行安全论证。

附件：专家组安全论证意见。

专家组安全论证复审意见书

河北省烟花爆竹行业协会
烟花爆竹技术与安全专家委员会
2022年11月29日



任丘市骏兴机械制造有限公司
内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG- I 型）
安全论证意见

2022 年 10 月 15 日，河北省烟花爆竹行业协会烟花爆竹技术与安全专家委员会受任丘市骏兴机械制造有限公司委托，组织有关专家（名单附后）并邀请衡水市应急管理局、安平县应急管理局的有关人员在河北圣姑烟花制造有限公司对其研发的“内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG- I 型）”进行安全论证。与会人员认真听取了骏兴公司关于该自动化生产线的情况介绍，审阅了相关技术资料，经质询、讨论，形成意见如下：

一、研发单位提交的安全论证材料基本齐全，能指导内筒（效果型）自动化生产线的安装、使用、维护。

二、该生产线在“内筒（声效型）自动化生产线（JX-NTSX- I 型）”的基础上，增加了效果药装药工序，包括效果药上料间、灌装装置及振动装置。该装置实现了精准灌装，灌装药过程减少了药尘。该生产线称量、灌装效果药、混药、装药、封口工序均实现了自动化，实现了人药分离，改善了作业环境，降低了生产安全风险。

三、该生产线的生产装置、设施设备及选型符合相关标准，设备的传动、控制部分均采用防爆型电器，轴承采用防水密封设计，具有较好的防水、防尘等性能，明确了设备接地方式。

四、生产线具有以下安全技术特点：

1、实现了非裸药效果件生产自动化，符合“机械化换人、自动化减人”的要求；

2、非裸药效果件生产过程采用自动监测技术，实现自动安全连锁。

综上所述，专家组一致同意“内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）”通过安全认证，但需对以下内容进行补充完善：

1、明确该自动化生产线生产产品适用范围及流水线总药量；

2、明确该自动化生产线药粒灌装工位的工作环境；

3、明确药粒上料间的建筑结构、安全出口方向、与流水线的安全距离及该上料间定量；

4、明确对设备保养的部位、方式及频次；

组长：

成员：

2022年10月15日

附：《内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I型）》安全论证专家签字表

任丘市骏兴机械制造有限公司

《内筒（效果型）自动化生产线（JX-SXXG-1型）》安全论证

专家签字表

2022 年 10 月 15 日

姓 名	单 位	职 务 (职称)	现从事专业	联系电话	签字
张建新	保定平安安全评价有限公司	工程师	烟花爆竹	15103222301	张建新
刘振宝	保定平安安全评价有限公司	高 工	烟花爆竹	18330866801	刘振宝
赵旭超	农业部花炮质检中心（辛集）	工程师	烟花爆竹	13171893728	赵旭超
赵 勇	农业部花炮质检中心（辛集）	工程师	烟花爆竹	13582316503	赵 勇
张玉峰	农业部花炮质检中心（辛集）	工程师	烟花爆竹	13080151725	张玉峰

任丘市骏兴机械制造有限公司

《内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I 型）》

安全论证会签到表

2022 年 10 月 15 日

姓 名	单 位	职务 (职称)	签字
洪卫峰	农业部花炮质检中心(阜南)	工程师	洪卫峰
朱旭光	农业部花炮质检中心(阜南)	工程师	朱旭光
赵勇	农业部花炮质检中心(阜南)	工程师	赵勇
刘凯强	保定平安安全评价有限公司	S 2	刘凯强
张建新	保定平安安全评价有限公司	工程师	张建新
杜伟	衡水交通运输局	科长	杜伟
郭小同	安平县应急管理局	副局长	郭小同
刘亮	安平县应急管理局	科长	刘亮

任丘市骏兴机械制造有限公司

内筒（效果型）自动化生产线（JX-NTXG-I 型）

专家组安全论证复审意见书

根据国务院安委会办公室关于加强烟花爆竹生产机械化自动化工作提升本质安全水平的通知》（安委办〔2018〕22号）、《烟花爆竹生产经营安全规定》（安监总局93号令）等有关规定，2022年11月12日，任丘市骏兴机械制造有限公司邀请专家组组长张玉峰、专家张建新在衡水市安平县对2022年10月15日专家组出具的安全论证意见整改情况进行了复审。

专家组复审结论：通过 ☒ 不通过 ☐.

存在问题及隐患整改前后对照表

序号	存在问题及隐患	整改完善后情况
1	明确该自动化生产线生产产品适用范围及流水线总药量	已整改完善
2	明确该自动化生产线药粒灌装工位的工作环境	已整改完善
3	明确效果药上料间的建筑结构、安全出口方向、与流水线的安全距离及该上料间定量	已整改完善
4	明确对设备保养的部位、方式及频次	已整改完善
专家组组长签字		张玉峰
专家签字		张建新